

**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
navod k obsluze**



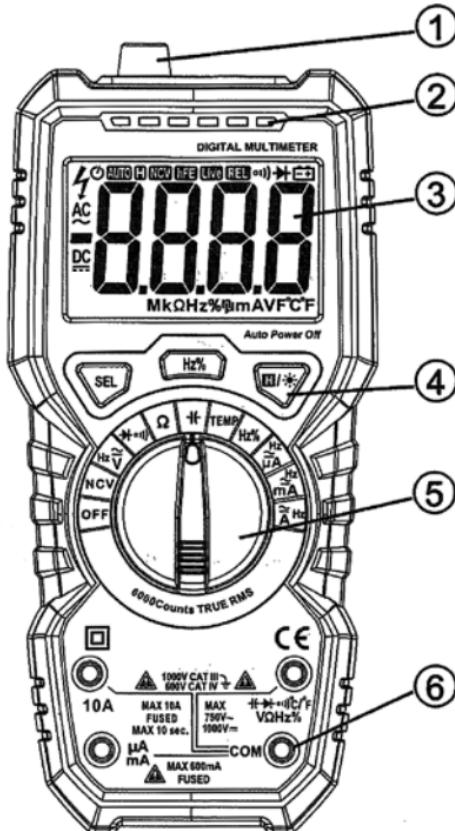
SMA 19



Made for Europe

S[®]

SOMOGYI ELEKTRONIC[®]

**EN - Front panel**

1. sensor area of contact free phase detector
2. phase detector indicator
3. LCD display
4. pushbuttons
5. function selector switch
6. connecting sockets

DE - Frontplatte

1. Sensorbereich für den berührungslosen Phasenprüfer
2. Leuchtmelder des Phasenprüfers
3. LCD-Anzeige
4. Drucktaster
5. Funktionsumschalter
6. Anschlussbuchsen

HU - Elölap

1. Érintés nélküli feszültségérzékelés érzékelője
2. Érintés nélküli feszültségérzékelés kijelzője
3. LCD kijelző
4. Nyomógombok
5. Forgókapcsoló
6. Csatlakozdájzatok

SK - Predný panel

1. senzor snímania bezdotykovej skúšačky fáz
2. kontrolka skúšačky fáz
3. LCD displej
4. tlačidlo
5. otočný prepinač funkcií
6. pripojovacie zásuvky

RO - Panoul frontal

1. zona senzorului care detectează fază circuitelor electrice (fără a fi nevoie de realizarea contactului)
2. indicatorul luminos aferent funcției de detectare a fazei circuitelor electrice
3. afișaj cu cristale lichide (LCD)
4. butoane de comandă
5. comutatorul rotativ pentru selectarea funcției dorite
6. borne de intrare

SRB - Prednja ploča

1. površina za bezkontaktno ispitivanje faze
2. Indikator ispitivača faze
3. LCD displej
4. tasteri
5. prekidač za promenu mernog opsega
6. utičnice za merne kablove

SLO - Sprednja plošča

1. površina za brezkontaktno preiskovanje faze
2. kazaljek preiskovalca faze
3. LCD zaslon
4. stikala
5. stikalo za spremembo merilnega obsega
6. vtičnice za merilne kable



EN
GENERAL INFORMATION

This digital multimeter was designed with a view to comply with the safety requirements of standard IEC 61010-1. Complies with 600 V CAT IV and 1000 V CAT III measurement categories and Category 2 contamination requirements. Before using this instrument, please read this instruction manual and observe the relevant safety precautions. CAT IV: Measurements on low voltage power sources: For example, consumption meters, input cabinets, primary surge protection devices

CAT III: Measurements inside buildings or plants. For example, fixed equipment, distribution panel, cabling, bus bars, switches, surge protection distribution box, etc.

⚠ Warning! These operating instructions contain the information and warnings required for the safe use and maintenance of the unit. Read and understand the instructions for use before using the device. Failure to understand the instructions or observe the warnings can result in serious personal injury or property damage. For your safety, please use the probe cable included with the multimeter. Before use, please check that your multimeter is intact.

APPLIED SAFETY MARKING

- Important safety prescriptions in the user manual
- Possibility of dangerous voltage presence
- Grounding (COM)
- Double grounding (Contact protection class II)
- Alternating current / alternating voltage
- Direct current / direct voltage
- Fuse protected. Please replace according to the instructions for use.

PUSHBUTTONS:

- SEL**: Switching between °C and °F measuring in TEMP position In the position of voltage or current measuring: ACV/DCV, ACA/DCA In or position: selecting the diode, or beep sound on/off switch
- Hz%**: In position of AC voltage or AC current measuring: Each push of the button shifts between ACV/Hz/% and ACA/Hz/% measuring mode.
- In frequency position: switching upon push of button between Hz or % measuring mode.
- H**: Pressing this button will store the measured reading on the display. Pressing the button again or changing functions will cause the instrument to clear the data.
- Holding it for 3 seconds, switches the backlight on or off, backlight will turn off after 15 minutes individually

INPUT SOCKETS

| | |
|--------------------|--|
| COM () | common socket for all quantities to be measured and transistor testing (COM) (negative) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | voltage, resistance, capacity, frequency, temperature, duty factor and diode tester input (positive) |
| μA, mA | current (0 - 600 mA), transistor tester (IN) input (positive) |
| 10A | current (400 mA – 10 A) input (positive) |

Contact free phase detection (NCV): Set the rotary switch to „NCV” position. If the multimeter’s front (marked by 1 in figure) is brought close to a live conductor, the multimeter’s light (marked by 2 in figure) and buzzer will activate. Note: Do not rely solely on the instrument, as dangerous voltage may still be

present in the conductor being tested even if there is no indication. Detection can depend on the type of socket, the thickness of insulation, RF interference and other factors, which can falsify the measurement.

DC voltage measurement ()

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured. Note: The reading can be unstable, especially in the 400 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

| Measurement limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|----------------------|
| 600 mV | 100 μV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % + 3 dg.) |

Input impedance: 10 MΩ

Maximum input voltage: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS

Alternating voltage measurement ()

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. Set the dial to the alternating voltage function. Connect the measuring probes to the circuit to be measured. Note: The reading can be unstable, especially in the 400 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

| Measurement limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|----------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |

Input impedance: 10 MΩ

Maximum input voltage: 1000 V DC or 750 V AC RMS

Measuring range: 40 Hz - 400 Hz

Measurement of AC (μA , mA , 10 A)

Connect the black probe cable to the “COM” socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

| Current to be measured | Red probe cable connection (socket) | Dial setting |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0-4mA | μA mA | μA |
| 4-400mA | μA mA | mA |
| 0.4-10A | 10A | A |

Use „SEL“ pushbutton to set direct current (DC) function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

| Measurement limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|----------------------|
| 60 µA | 0.01 µA | |
| 600 µA | 0.1 µA | |
| 6 mA | 0.001 mA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0.01 mA | |
| 600 mA | 0.1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Overload protection: FF 600 mA / 1000 V,
in 10 A position: FF10A/1000 V

Maximum input current: 600 mA DC/AC,
in 10 Amper position: 10 A DC/AC

When the measured current is bigger than 5 A, continuous measuring time can not be longer than 10 seconds, and at least 1 minute has to be spent between two measuring.

Measurement of AC (µA, mA, 10 A)

Connect the black probe cable to the “COM” socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

| Current to be measured | Red probe cable connection (socket) | Dial setting |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Use the „SEL“ button to set alternating current (AC) function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

| Measuring limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 60 µA | 0.01 µA | |
| 600 µA | 0.1 µA | |
| 6 mA | 0.001 mA | ± (1% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0.01 mA | |
| 600 mA | 0.1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Overload protection: FF 600 mA / 1000 V,
in 10 Amper range: FF10A/1000V

Maximum input current: 600 mA DC/AC,
in 10 Amper position: 10A DC/AC

When the measured current is greater than 5 A, duration of continuous measuring should not be longer than 10 seconds, and at least 1 minute has to be spent between two measuring.

Frequency response: 40Hz-1kHz True RMS

FREQUENCY MEASUREMENT

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. Set the dial to the „Hz%“ function. Use the „Hz%“ push button to set the frequency (Hz) function. Connect the measurement probe to the circuit to be measured.

Note: Frequency measurement only works with automatic measurement range selection. Do not exceed the input voltage as this may damage the device.

| Measuring limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Input voltage measuring limit: 200 mV - 10V[AC]

Over-voltage protection: 600V DC/AC

DIODE- AND INTERRUPTION TESTING

Diode testing: connect the red probe cable to socket, and the black one to the “COM” socket (the red probe is for “+” polarity). Set the dial to position. Use the „SEL“ pushbutton to select the diode testing () function. Connect the red probe cable to diode's anode, and the black one to its cathode. The display will show the diode's approximate forward voltage. If the connection is reversed, “OL” will appear in the display.

Interruption testing: a Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket (the red probe is for “+” polarity). Set the dial to the position. Use the „SEL“ pushbutton to select interruption testing (function). Touch the circuit to be measured with the probe cable. If the circuit is connected to a power source, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement. Short-circuits (less than 60 Ω) will be indicated by the built-in buzzer.

| Function | Meas. limit | Resolution | Measuring environment |
|----------|-------------|------------|--|
| | 0-3 V | 0,001 V | Measuring current: approx. 1mA, idle voltage: approx. 3,2 V, overload protection: 600V DC/AC |
| | 600 Ω | 0,1 Ω | idle voltage approx. 1V, overload pro- tection: 250V[DC] or 250V[AC] RMS |

CAPACITY MEASUREMENT: ()

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. Set the dial to the position. Connect the measurement probe to the circuit to be measured. If the capacitor to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement. Note: Capacity measurement only works with automatic measurement range selection. When performing measurements please note that the larger the capacity (µF) being measured, the more time it takes for the multimeter to take an accurate measurement.

| Measuring limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0 % + 30 dg.). |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Overload protection: 600 V DC/AC

RESISTANCE MEASUREMENT (Ω)

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. (The red probe cable is “+” polarity.) Set the dial to Ω position. If the resistor to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement.

| Measuring limit | Resolution | Accuracy (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Open circuit voltage: 1 V

Over-voltage protection: 600 V DC/AC.

MEASUREMENT OF DUTY RATIO

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the “COM” socket. Set the dial to „Hz%“ function. Use the „Hz%“ pushbutton to set the duty ratio (%) function. Connect the measuring wire to the circuit to be measured.

measured. Note: do not exceed the value of input voltage, since it may lead to the malfunction of the device!

| Measuring range | Resolution |
|-----------------|------------|
| 5 - 95% | 0,1% |

TEMPERATURE MEASUREMENT (TEMP)

Connect the red temperature probe to the "COM" socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to "TEMP" function. After the measurement stabilized, read the displayed value. Attention! The supplied K-type thermometer probe can be use up to 300°C maximum for continuous measurement.

| Meas. range | Resolution | Accuracy |
|-------------|------------|-------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C~100°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F~1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Overload protection: 600 V DC/AC.
Maximum measuring value of included K-type thermometer probe:
random measuring: 250 °C
instant measuring: 300 °C

BATTERY AND FUSE REPLACEMENT

If the  icon appears on the display, the batteries require replacing. The fuse only needs to be replaced rarely due to errors associated with use. Before battery/fuse replacement, turn off the device and unplug the probe cables. For battery replacement remove the screw from the rear panel. For fuse replacement first remove the instrument from its case then remove the screws from the rear panel. Replace the battery/fuse. Observe the correct battery polarity. Replace the cover and tighten the screws.

Warning:

Before opening the instrument, make sure that the probe cables have been removed from the measuring circuit.

Replace and tighten the screws so that the device operates in a stable manner during use and accident hazards are avoided.

Do not connect any voltage-source in parallel, diode, interruption testing, thermometer, brightness-, noise level-, capacity-, humidity- measurement function!

Voltage should not be greater than 600 V DC or ACEFF between the common input and the grounding.

During the measurement, only change the function after the measuring cord has been removed!

Be careful when working with over 60 V DC or 30 V ACEFF voltage!

Keep in mind that some equipment (TV, switching power adapter ...) may cause harmful voltage surges!

If the unit is used near strong electromagnetic interference, please note that the multimeter's operation can become unstable or it may indicate malfunction.

Never exceed the safety limits specified in the instructions for each measurement range.

Never use the unit without its rear panel fully attached.

Remove from circuit and discharge the high voltage capacitors before measuring resistance, interruption, diodes or capacity.

Be very careful when working with bare cables or bars.

If any irregular operation is detected on the multimeter, immediately switch it off and have it serviced.

If the value to be measured is unknown, check the highest possible measurement range on the multimeter, or whenever possible, select the automatic measurement range mode.

Before rotating the limit selection switch, disconnect the probe cable from the measurement circuit.

Never perform resistance or interruption measurements on circuits under power.

When performing measurements on TV sets or circuits with high AC, always remember that there might be high amplitude voltage on the test points, which can damage the multimeter.

If the battery symbol appears on the display, the battery must be replaced immediately. Low battery voltage may result in measurement errors, electric shock, or even injury.

Keep your fingers away from the connecting sockets during measurements.

Do not use the multimeter in the presence of flammable gas, vapours or dust.

Before each use, check the unit in order to ensure proper operation (e.g., using a known voltage source).

MAINTENANCE

In order to open the outer shell of the multimeter, first unplug the probe cable, then unscrew the 2 screws from the back panel of device, then carefully remove the back cover. Before opening up the multimeter, you should be aware that dangerous voltage may be present in some of the capacitors even if the device is switched off.

The calibration, maintenance and servicing of the multimeter should only be performed by a specialist who is completely familiar with the operation of the multimeter and the shock hazard involved. If not planning to use the multimeter for an extended period of time, please remove the battery and avoid storing the unit in excessively warm or humid environments.

If necessary, replace the fuse with one matching the parameters listed above. Do not use any abrasives or solvents on the device. Only use a damp cloth or mild detergent for cleaning the unit.

TECHNICAL PARAMETERS

| | |
|--|------------------------|
| • Display: | LCD, max. 6000 |
| • Polarity indication: | automatic |
| • Sampling time: | 0,4 seconds |
| • In case of exceeding measuring limit: | "OL" display |
| • Operation temperature (under 75% relative humidity): | 0 - 40°C |
| • Storing temperature: | 0 - 50°C |
| • Power supply: | 4 x 1,5 V AA batteries |
| • Dimensions (height. x width. x depth.): | 190 mm x 89 mm x 50 mm |
| • Weight (incl. batteries): | 380 g |
| • Accessories: | |
| user manual | 1 pc |
| K-type temperature probe | 1 pc |
| measuring cable set | 1 pc |



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

SAFETY PRESCRIPTIONS, WARNINGS

Do not load on the equipment more than 600 V AC / DC voltage, nor greater than 10 AAC / DC current!

H
Általános információk:

Ezt a digitális multimétert úgy terveztek, hogy megfeleljen az EN 61010-1 szabvány biztonsági követelményeinek. Megfelel a 600 V CAT IV, 1000V CAT III mérési kategóriáknak és a 2-es fokozatú szennyezés követelményeinek. Mielőtt ezt a műszert használja, olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat. CAT IV: mérések kifeszültsgű tápforrásoknál. Pl.: fogyasztásérők, kapcsolószekrények, elsődleges tüfeszültség-védelmi eszközökhez. CAT III: mérések épületekben, üzemeleltségekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztótábla, kábelezés, gyűjtősin, átkapcsolók, túláram védelmi elosztódoboz, stb.

⚠ Figyelem! A használati utasítás a biztonságos használathoz és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értésé és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérülésekkel és károkat okozhat. Saját biztonsága érdekében, kérjük, használja azt a mérőzsínöt, amelyet a multiméterhez kap. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az eszköz sérüléktelen.

ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK A KÉSZÜLKÉN

- Fontos biztonsági előírások a használati utasításban!
- Veszélyes feszültség jelenlétének lehetősége
- Földelés / testelés (COM)
- Kettős szigetelés (II. érintésvédelmi osztály)
- Váltóáram / váltófeszültség
- Egyenáram / egyenfeszültség
- Olvadó biztosítékkal védett, csere használati utasítás szerint

NYOMÓGOMBOK:

SEL TEMP pozícióban: váltás °C és °F mérés között

Feszültség vagy áramerősség mérési pozícióban: ACV/DCV, ACA/DCA
 vagy pozícióban: dióda kiválasztása, vagy cspipogás kíbe kapcsolása

Hz% AC feszültség, vagy AC áram mérési pozícióban: gombnyomásra váltás ACV/Hz% vagy ACA/Hz% mérési mód között.

Frekvencia pozícióban: gombnyomásra váltás Hz, vagy % mérési mód között

H Gombnyomásra a mért érték rögzíthető a kijelzőn. Újból megnyomásra, vagy funkcióváltásra az adat törlődik

3mp-ig nyomva tartva háttérvilágítás kapcsolása be/kí, a háttérvilágítás 15 perc múlva magától kikapcsol

BEMENETI ALJZATOK

| | |
|--------------------|---|
| COM () | minden mérődő mennyiséges és a tranzisztor teszter (COM) közös aljzata (negatív) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | feszültség, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet, kitöltési tényező és diódateszter bemenet (pozitív) |
| µA, mA | áram (0 - 600 mA), tranzisztor teszter (IN) bemenet (pozitív) |
| 10A | áram (400 mA - 10 A) bemenet (pozitív) |

Érintés nélküli fáziskeresés (NCV): Állítsa a forgókapcsolót „NCV” helyzetbe. Ha a multiméter elejét (ábrán 1-es) fázis alatt lévő vezetőhöz közelít a multiméter fény (ábrán 2-es) és hangjelzje jelezni fog.

Megjegyzés: Ne hagyatkozzon kizárolag a műszerre, mert jelzés nélküli is jelen lehet a veszélyes feszültség a vizsgált vezetőben. Az érzékelés függhet az aljzat tipusától, szigetelés vastagságától, a rádiófrekvenciás zajoktól és egyéb tényezőktől, amitől a mérés érvénytelenné válhat.

Egyenfeszültség mérése ()

Csatlakoztassa a piros mérőzsínöt a aljzatba, a feketét a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsínörököt a méri kiávánt áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 400 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérendő áramkorre csatlakoztatva a mérőzsínör.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | ± (0,5 % + 3 dg.) |
| 1000 V | 1 V | |

Terhelő impedancia: **10 MΩ**

Maximális bemenő feszültség: **1000 V DC vagy 750 V AC RMS**

Váltófeszültség mérése ()

Csatlakoztassa a piros mérőzsínöt a aljzatba, a feketét a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a váltófeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsínörököt a méri kiávánt áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 400 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérendő áramkorre csatlakoztatva a mérőzsínör.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | ± (0,8% + 3 dg.) |

Terhelő impedancia: **10 MΩ**

Maximális bemenő feszültség: **1000 V DC vagy 750 V AC RMS**

mérési tartomány: **40 Hz - 400 Hz**

Egyenáram mérése (, ,)

Csatlakoztassa a feketé mérőzsínöröt a "COM" aljzatba. A különböző mérődő áramértékeknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőzsínört és állítsa a forgókapcsolót:

| Mérődő áramérősségek | Piros mérőzsínör csatlakoztatása (aljzat) | Forgókapcsoló beállítása |
|----------------------|---|--------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

A „SEL” nyomógombbal állítsa be az egyenáram (⎓) funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván mérimi, és csatlakoztassa a mérőzsinort a méréndő pontakra.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Túlerhelés védelem: FF 600 mA / 1000 V,
a 10 Amperes tartományban: FF10A/1000 V

Maximális bemenő áram: 600 mA DC/AC,
a 10 Amperes pozícióban: 10 A DC/AC

Amikor a mért áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérésidő nem lehet több, mint 10 másodperc, és két mérés között teljen el legalább 1 perc.

Váltóáram mérése (µA⎓, mA⎓, 10 A⎓)

Csatlakoztassa a fekete mérőzsinort a „COM” aljzatba. A különböző méréndő áramnértékeknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőzsinort és állítsa be a forgókapcsolót:

| Méréndő áramerőssége | Piros mérőzsinór csatlakoztatása (aljzat) | Forgókapcsoló beállítása |
|----------------------|---|--------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA⎓ |
| 4-400mA | µA mA | mA⎓ |
| 0,4-10A | 10A | A⎓ |

A „SEL” nyomógombbal állítsa be a váltóáram (⎓) funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván mérimi, és csatlakoztassa a mérőzsinort a méréndő pontakra.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (1% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Túlerhelés védelem: FF 600 mA / 1000 V,
a 10 Amperes tartományban: FF10A/1000V

Maximális bemenő áram: 600 mA DC/AC,
a 10 Amperes pozícióban: 10A DC/AC

Amikor a mért áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérésidő nem lehet több, mint 10 másodperc, és két mérés között teljen el legalább 1 perc.

Frekvencia válasz: 40Hz-1kHz True RMS

FREKVENCIA MÉRÉSE

Csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „Hz%” funkcióra. A „Hz%” nyomógombbal állítsa be az frekvenciát (Hz) funkciót. Csatlakoztassa a mérőzsinort a méni kívánt áramkörre. Megjegyzés: a frekvenciámérés, csak automatikus méréshatárváltással működik. Ne lépje túl a bemeneti feszültségs értéket, mert a műszer meghibásodásához vezethet!

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Bemeneti feszültség méréshatár: 200 mV - 10V[AC]

Túlerhelés védelem: 600V DC/AC

Díoda- és szakadásvizsgálat

Díodavizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba (a piros mérőzsinór a „+” polaritású). Állítsa a forgókapcsolót „D” helyzetbe. A „SEL” nyomógombbal válassza ki a díodavizsgálat (⎓) funkciót. Csatlakoztassa a piros mérőzsinór a dióda anódjára, a fekete mérőzsinór pedig a katódjára. A kijelzőn körülbelül a dióda nyitófeszültsége fog megjelenni. Amennyiben a csatlakozás fordított a kijelzőn „OL” felirat jelenik meg.

Szakadásvizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba (a piros mérőzsinór a „+” polaritású). Állítsa a forgókapcsolót „D” helyzetbe. A „SEL” nyomógombbal válassza ki a díodavizsgálat (⎓) funkciót. Erinnézte a mérőzsinort a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdené a mérést. A rövidzárra (kevesebb, mint 60Ω) a beépített hangjelző jelez.

| Funkció | Méréshatár | Felbontás | Mérési környezet |
|---------|------------|-----------|---|
| | 0-3 V | 0,001 V | mérőáram: 1 mA körül, üresjáratú feszültség: 3,2 V körül, túlerhelés védelem: 600 V DC/AC |
| | 600 Ω | 0,1 Ω | üresjáratú feszültség körülbelül 1 V, túlerhelés védelem: 250 V[DC] vagy 250 V[AC] RMS |

Kapacitásmérés: (⎓)

Csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „D” állásba. Csatlakoztassa a mérőzsinort a méremi kívánt áramkörre. Ha a méréndő kapacitás egy áramkörön belül, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdi a mérést. Megjegyzés: a kapacitásmérés csak automatikus méréshatárváltással működik. Méréskor vegye figyelembe, hogy minél nagyobb kapacitást (μF) mér, a multiméternek annál több időre van szüksége a pontos mérésre.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 3 dg.). |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Túlerhelés védelem: 600 V DC/AC

Ellenállás mérése (Ω)

Csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba (a piros mérőzsinór a „+” polaritású). Állítsa a forgókapcsolót a Ω állásba. Ha a méréndő ellenállás egy áramkörön belül működik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és szüsse ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdi a mérést.

| Méréshatár | Felbontás | Pontosság (18 – 28°C) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Mérőfeszültség nyitott körben: 1 V
Túlerhelés védelem: 600 V DC/AC.

KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ MÉRÉSE

Csatlakoztassa a piros mérőzsinort a „COM” aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „Hz%” funkcióra. A „Hz%” nyomógombbal

állítsa be a kitöltési tényező (%) funkciót. Csatlakoztassa a mérőszinrőt a mérni kiáltványkörre. Megjegyzés: ne lépje túl a bemeneti feszültség értéket, mert a műszer meghibásodásához vezethet!

| Mérés határ | Felbontás |
|-------------|-----------|
| 5 - 95% | 0,1% |

HÖMÉRSKLET MÉRÉSE(TEMP)

Csatlakoztassa a piros hőmérőszondát a „” aljzatba, a feketét pedig a „COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a „TEMP” funkcióra. A mérés stabilizálódása után olvassa le a kijelzőn megjelenő értéket. Figyelem! A tartozék K típusú hőmérőszondamaximum

| Mérés határ | Felbontás | Pontosság |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Tülerhőhsévédelem: 600 V DC/AC.

A mellékelt K típusú hőmérő szonda maximum mérési értéke:
random mérés: 250 °C
instant mérés: 300 °C

ELEM ÉS BIZTOSÍTÉK CSERE

Ha az  ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elemcsere szükséges. A biztosíték cseréje ritkán válik esédedéssel, a használatból eredő hibák okozhatják a problémát. Az elem/biztosítékok cseréje előtt kapcsolja ki a műszert, húzza ki a mérőszinrókat. Elemcserénél távolítsa el a csavart a hátlából. Biztosíték cserénél először vegye ki a műszert a tököl, majd távolítsa el a csavarokat a hátlából. Cserélje ki az elemet/biztosítékot. A megfelelő elempolaritásra figyeljen. Csavarozza vissza a hátlapot.

Figyelmeztetés: Mielőtt az eszköz felnyitná, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a mérőszinrókat eltávolította a mérési körből! Csavarja vissza a csavarokat, hogy stabilan működjön az eszköz használat közben, ezzel elhárítja a balesetveszélyt!

KARBANTARTÁS

A multiméter külső borításának megbontásához, először húzza ki a mérőszinrőt, majd csavarozza ki a készülék hátoldalán található két csavart, majd óvatosan távolítsa el a hátlapot. Mielőtt kinyitná, a multimétert tudnia kell, hogy veszélyes feszültség maradhatott a multiméter néhány kondenzátorában, még akkor is, ha ki van kapcsolva. A multiméter kalibrálását, karbantartását, javítását és egyéb műveleteket csak olyan szakember végezheti, aki teljesen tisztában van a multiméterről és az áramütés veszélyéről. Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, és ne tárolja magas hőmérsékletű, ill. páratartalmú környezetben. Ha szükséges, cserélje ki az olvadó biztosítékot a fent meghatározott paramétereire.

Ne használjon semminemű csiszolóeszközt vagy oldószeret az eszközön. A tisztításhoz csak nedves törlőruhát vagy gyengéd mosószeret használjon.

Műszaki adatok:

- Kijelző: LCD, max. 6000
- Polárítás kijelzése: automatikus
- Mintavételezés idő: 0,4 másodperc
- Mérés határ túllépése esetén: „OL” kijelzése
- Üzemű hőmérésklet (75% relatív páratartalom alatt): 0-40 °C
- Tárolási hőmérésklet: 0-50 °C
- Tápellátás: 4 x 1,5 V AA elem
- Méretek (mag. x szé. x vast.): 204 mm x 93 mm x 57 mm
- Tömeg (elemmel): 580 g
- Tartozékok: használati utasítás 1 db
- K típusú hőmérő szonda 1 db
- mérőszínör készlet 1 db

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, FIGYELMEZTETÉSEK

Ne kapcsoljon a műszerrre 600 V AC/DC feszültségnél többet, és a 10 A-nál nagyobb AC/DC áramot sem!

Ne kapcsoljon soha feszültségtől a készülékre Ω, dióda, szakadásvizsgálat, hőmérő, fény-, hangnyomás-, kapacitás-, páratartalom mérő funkcióban!

Ne legyen több, mint 600 V DC vagy AC_{EFF}. Feszültség a közös bemenet és a föld között!

Mérés közben csak azután válson funkciót, hogy a mérővezetéket eltávolította!

Legyen óvatos, ha 60 V DC vagy 30 V AC. Felette feszültséggel dolgozik!

Soha szem előtt, hogy egyes berendezésekben ből (TV, kapcsolózú műtárgyság...) káros feszültséglökések érhetik a műszer!

Ha a készüléket jelentős elektromágneses interferencia közelében használja, vegye figyelembe, hogy a multiméter működése instabil váthat, vagy hibát jelezhet. Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használáti útmutató méreti intervallumkínálat meghatároz.

Soha ne használja az eszközt a hátsó borítás és teljes rögzítés nélkül.

Húzza ki az áramkörből és szüsse ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat mielőtt ellenállást, szakadást, diódát, vagy kapacitást mérne.

Legyen óvatos, amikor csupasz vezetékel, vagy sínrekkel dolgozik.

Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a multiméteren, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és javításával gondoskodni.

Ha a mérőndő érték ismeretlen, ellenőrizze a lehetséges legmagasabb mérés határát a multiméteren, illetve ahol lehetséges, válassza az automatikus mérési tartomány módot.

Mielőtt elfordítaná a mérés határváltó kapcsolót, távolítsa el a mérőszinrőt a mérőáramkörből.

Soha ne végezzen ellenállás-, vagy szakadásmérést áram alatt lévő áramkörökön. Amikor méréseket folytat a TV-n vagy váltóáramú áramkörön, minden emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúdjú átmenő feszültség a tesztpontron, amelyek károsíthatják a multimétert.

Ha az elem szimbólum megjelenik a készüléken, az elemet azonnali ki kell cserélni. Az elacsony elemfeszültség mérési hibákat, esetleg áramutálat, vagy személyi sérelést is okozhat.

Mérés közben tartsa távol ujját a csatlakozó aljzatoktól.

Ne használja a multimétert robbanásveszélyes gáz, gör, vagy por közelében. Használat előtt minden ellenőrizze a készüléket, a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségforrással)



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít.

Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Az elemeket / akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkumulátorokat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkumulátorok környezetkíméléző módon legyenek ártalmatlanítva.

SK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Tento digitálny multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 61010-1. Spôsob príslušné kategórie merania 600 V CAT IV, 1000 V CAT III a 2. stupeň požiadaviek na znečistenie. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteľi bezpečnostné predpisy.

CAT IV: merania na zdrojoch nízkeho napätia. Napr.: elektromer, rozvádzacie skrinky, primárne ochranné zariadenia pred prepátkom

CAT III: merania na inštalačiach budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie káblov, zbernice, prepínač, rozvodná krabica s prepátkovou ochranou, atď.

⚠️ Pozor! Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používajte meraci hrot, ktorý je pribalený k multimetu. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v neporušenom stave.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY NA PRÍSTROJI

- Dôležité bezpečnostné predpisy v návode na použitie
- Prítomnosť nebezpečného napäťia
- Uzemnenie / zem (COM)
- Dvojité izolácia (II. trieda ochrany)
- Striedavý prúd / striedavé napätie
- Jednosmerný prúd / jednosmerné napätie
- Chránená tavnou poistkou, výmena podľa návodu na použitie

TLAČIDIĽA:

SEL V pozícii TEMP: zmena jednotky °C a °F

V pozícii merania napäťia alebo prúdu: ACV/DCV, ACA/DCA

V pozícii alebo výber diody, alebo za-/vypnutie pípania

H2% V pozícii merania napäťia AC alebo prúdu AC: stačením tlačidla zmena režimu merania ACV/Hz% alebo ACA/Hz%

V pozícii frekvencie: stačením tlačidla zmena režimu merania Hz alebo %

H Stačením tlačidla uložiť na displej nameranú hodnotu. Jeho ďalším stačením alebo zmenou funkcie sa údaj vymaze.

Za-/vypnutie podsvietenia podzriazaním tlačidla na 3 sekundy, podsvietenie sa automaticky vypne po 15 minútach

VSTUPNÉ ZÁSUVKY

| | |
|--------------------|--|
| COM () | spoločná zásuvka (negatívna) na všetky merania a testovanie tranzistoru (COM) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | vstup (pozitívny) na meranie napäťia, odporu, kapacit, frekvencie, teploty, faktoru vyplnenia a testovanie diódy |
| µA, mA | vstup (pozitívny) na meranie prúdu (0 - 600 mA), testovanie tranzistoru (IN) |
| 10A | vstup (pozitívny) prúdu (400 mA - 10 A) |

Bezdotykové hľadanie fáz (NCV):

Nastavte otocný spínač do pozície „NCV“. Ked prednú časť (1 na obrázku) multimetu priblížite k vodiču pod fázou, svetelné (2 na obrázku) zvukové zariadenie multimetu bude signalizovať.

Poznámka: Nespoliehať sa výlučne len na prístroj, lebo v skúmanom vodiči môže byť nebezpečné napätie aj keď prístroj nesignalizuje. Vnímanie môže závisieť od typu zásuvky, hrúbky izolácie, rádiofrekvenčného šumu a od ostatných činitelov, kvôli ktorým meranie môže byť neplatné.

Meranie jednosmerného napäťia ()

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na funkciu merania jednosmerného napäťia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu.

Poznámka: môže nastať nestabilné zobrazenie, najmä pri 400 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť* (18 - 28°C) |
|---|------------|------------------------------|
| 600 mV | 100 µV | $\pm(0,5\% + 3 \text{ dg.})$ |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | $\pm(0,5\% + 3 \text{ dg.})$ |
| Zaťažujúca impedancia: 10 MΩ | | |
| Maximálne vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC RMS | | |

Meranie striedavého napäťia ()

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na funkciu striedavého napäťia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu.

Poznámka: môže nastať nestabilné zobrazenie, najmä pri 400 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť* (18 - 28°C) |
|---|------------|------------------------------|
| 6 V | 1 mV | $\pm(0,8\% + 3 \text{ dg.})$ |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |
| Zaťažujúca impedancia: 10 MΩ | | |
| Maximálne vstupné napätie: 1000 V DC alebo 750 V AC RMS | | |
| Rozsah merania: 40 Hz - 400 Hz | | |

Meranie jednosmerného prúdu (, ,)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte nalezieť rôznym meraným hodnotám prúdu a nastavte otocný spínač:

| Meraná sila prúdu | Príp. červ. meracieho hrotu (zásuvka) | Nastavenie otocného spínača |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Pomocou tlačidla „SEL“ nastavte funkciu jednosmerného prúdu (DC). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chceť merat prúd, a pripojte meraci hrot na body merania.

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Ochrana proti preťaženiu: FF 600 mA / 1000 V, v 10 Ampérovom rozsahu: FF10A/1000V
Maximálny vstupný prúd: 600 mA DC/AC, v 10 Ampérovej pozícii: 10 A DC/AC
Keď nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd, a medzi dvoma meraniami musí uplynúť aspoň 1 minúta.

MERANIE STREDAVÉHO PRÚDU (µA, mA, 10 A)

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte náležite rôznym meranym hodnotám prúdu a nastavte otočný spínač:

| Meraná sila prúdu | Prip. červ. meracieho hrotu (zásvuka) | Nastavanie otočného spínača |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA mA |
| 4-400mA | µA mA | mA mA |
| 0.4-10A | 10A | A A |

Pomocou tlačidla „SEL“ nastavte funkciu stredavého prúdu (AC). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chceť merat prúd, a pripojte meraci hrot na body merania.

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (1% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Ochrana proti preťaženiu: FF 600 mA / 1000 V, v 10 Ampérovom rozsahu: FF10A/1000V
Maximálny vstupný prúd: 600 mA DC/AC, v 10 Ampérovej pozícii: 10 A DC/AC
Keď nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd, a medzi dvoma meraniami musí uplynúť aspoň 1 minúta.

MERANIE FREKVENCIE

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky (Hz), čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu „Hz%“. Tlačidlom „Hz%“ nastavte funkciu frekvencie (Hz). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu, v ktorom chceť merat.

Poznámka: funkcia merania frekvencie funguje len s nastavenou automatickou zmenou hranice merania. Neprekročte hodnotu vstupného napäťia, lebo prístroj sa môže poškodiť!

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť (18 – 28°C) |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |
| Rozsah merania vstupného napäťia: 200 mV - 10 V[AC] | Ochrana proti preťaženiu: 600V DC/AC | |

TESTOVANIE DIÓDY A PRERUŠENIA OBVODU

Testovanie diódy: pripojte červený meraci hrot do zásuvky (D), čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má "+" polárnu). Nastavte otočný prepínač na poziciu (D). Pomocou tlačidla „SEL“ nastavte funkciu testovania diódy (D). Pripojte čiervery meraci hrot na anódu diódy, čierny meraci hrot na katódu. Na displeji sa asi objaví svorkové napätie diódy. Keď pripojenie je opačné, na displeji sa objaví nápis "OL".

Testovanie prerušenia obvodu: pripojte červený meraci hrot do zásuvky (D), čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má "-" polárnu). Nastavte otočný prepínač na poziciu (D). Pomocou tlačidla „SEL“ nastavte funkciu testovania prerušenia (D). Meracím hrotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merat. Skrat (menej ako 60 Ω) signalizuje zabudované zvukové signalačné zariadenie.

| Funkcia | Hranica merania | Rozlišenie | Prostredie merania |
|---------|-----------------|------------|---|
| (D) | 0-3 V | 0,001 V | prúd merania: okolo 1 mA, napätie naprázdno: okolo 3,2 V, ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC |
| (D) | 600 Ω | 0,1 Ω | napätie naprázdno je cca. 1 V, ochrana proti preťaženiu: 250 V[DC] alebo 250 V[AC] RMS |

MERANIE KAPACITY: (C)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky (C), čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na poziciu (C). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu. Keď meraná kapacita je pripojená k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merat.

Poznámka: funkcia merania kapacity funguje len s nastavenou automatickou zmenou hranic merania. Pri meraní berte do úvahy, že čím väčšiu kapacitu (µF) meriate, multimeter potrebuje tým viac času na presné meranie.

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť (18 – 28°C) |
|-----------------|------------|----------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | |

Ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC

MERANIE ODPORU (Ω)

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky (Ω), čierny do zásuvky "COM" (červený meraci hrot má polaritu "+"). Nastavte otočný prepínač na poziciu Ω. Keď meraný odpor je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merat

| Hranica merania | Rozlišenie | Presnosť (18 – 28°C) |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | |
| Meracie napätie otvoreného elektrického obvodu: 1 V | Ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC | |

MERANIE FAKTORU VYPLNENIA

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky (Hz%), čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu „Hz%“. Tlačidlom „Hz%“ nastavte funkciu faktoru vyplnenia (%). Pripojte meraci hrot k elektrickému obvodu, v ktorom

chceť merat.

Poznámka: neprekročte hodnotu vstupného napäcia, lebo prístroj sa môže poškodiť!

| Rozsah merania | Rozlíšenie |
|----------------|------------|
| 5 – 95% | 0,1% |

MERANIE TEPLOTY (TEMP)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky čierny do zásuvky "COM". Nastavte otôčny prepinač na funkciu „TEMP“. Po stabilizácii merania sa na displeji objavi nameraná hodnota. Pozor! Sonda merania teploty typu K môže použiť na priebežné meranie do 300°C.

| Hranica merania | Rozlíšenie | Presnosť |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC.
Maximálna meracia hodnota priloženej sondy typu K:
meranie random: 250 °C
instantné meranie: 300 °C

VÝMENA BATÉRIE A POISTKY

Ked sa na displeji objavi znak tak treba vymeniť batériu. Zriedkakedy vznikne potreba výmeny poistky, problém môže spôsobiť nesprávne používanie. Pred výmenou batérie/poistky vypnite prístroj, vytiahnite meracie hroty. Pri výmene batérie odstráňte skrutku zo zadného panelu. Pri výmene poistky najprv vyberte prístroj z puzdra, potom odstráňte skrutky zo zadného panelu. Vymenite batériu/poistku. Dabajte na správnu polaritu batérie. Priskrutkujte zadný panel späť.

Upozornenie: Pred otvorením prístroja sa vždy ubezpečte, že ste meracie hroty odstránili z meraného obvodu! Priskrutkujte skrutky späť, aby prístroj fungoval počas používania stabilne, odstráňte tým nebezpečenstvo úrazu!

ÚDRŽBA

Pri otváraní vonkajšieho krytu multimetra, najprv vytiahnite merací hrot, odskrutkujte dve skrutky zo zadného panelu a opatrné odstráňte zadný panel. Pred otvorením multimetra si musíte uvedomiť, že v niekoľkých kondenzátoroch multimetra mohlo zostať nebezpečné napätie aj vtedy, keď je multimeter vypnutý. Kalibráciu, údržbu, opravu a ostatné úkony zverte len takému odborníkovi, ktorý pozná multimeter a vie o nebezpečenstve úderu prúdom. Keď multimeter dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batériu, a neskladujte v priestoroch s vysokou teplotou resp. vlhkosťou. V pripade potreby vymenite tavnú poistku na poistku s horeuvezenými parametrami. Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo rozpušťadlo. Používajte len vlhkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Displej: LCD, max. 6000
- Zobrazenie polarity: automatické
- Vzorkovacia frekvencia: 0,4 sek.
- Prekročenie hranice merania: nápis „OL“
- Prevádzková teplota (pod relativnou vlhkosťou 75%): 0 – 40 °C
- Teplota skladovania: 0 – 50 °C
- Napájanie: 4 x 1,5 V AA batéria
- Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 190 mm x 89 mm x 50 mm
- Hmotnosť (s batériou): 380 g
- Príslušenstvo:
 - návod na použitie 1 ks
 - sonda na meranie teploty typu K 1 ks
 - meracie hroty 1 ks

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, UPOZORNENIA

Nenapojte na prístroj väčšie napätie ako 600 V AC/DC a ani väčšie AC/DC prúd ako 10 A!

Nikdy nenapojte na prístroj zdroj napäcia, keď prístroj je vo funkciu merania Ω , diody, prerušenia, teploty, svetla, akustického tlaku, kapacity a vlhkosti!

Dabajte na to, aby medzi spoločným vstupom a zemou nebolo väčšie napätie ako 600 V DC alebo AC_{EFF}!

Meracie funkcie zmeriať až potom, že ste odstránili meracie hroty!

Budete opatrní, keď pracujete s väčším napätiom ako 600 V DC alebo 30 V AC_{EFF}!

Ked' vykonávate merania na niektorých zariadeniach (TV, napájacia jednotka so striedavým prúdom...) vždy majte na pamäti, že môžu sa vyskytnúť škodlivé nárazy napäcia, ktoré môžu poškodiť multimeter!

Ked prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencii, berte do úvahy, že fungovanie multimeta môže byť nestabilné alebo môže signalizovať poruchu.

Nikdy neprekročte bezpečnostné hranice hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.

Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zafixovania. Odstráňte z elektrického obvodu a vybíte kondenzátory s vysokým napätim pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia, diódy alebo kapacity.

Bude veľmi opatrní, keď pracujete s holým káblom alebo panelom.

Ked' spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav na prístroji, multimeter ihned vypnite a treba ho opraviť.

Ked hranice merania nie sú známe, nastavte otôčny prepinač meracích hraníc na najvyšší stupeň, respektívne kde je možné, zvolte režim automatických meracích hraníc.

Pred otvorením otôčného spínača odstráňte merací hrot z meraného elektrického obvodu.

Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napätim.

Ked vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovanych bodoch môže byť vysoké amplitudové prechodie napätie, ktoré môžu poškodiť multimeter.

Ked sa na displeji objavi symbol batérie, batériu treba ihned vymeniť. Nízke napätie batérie môže spôsobiť chyby v meraní, úder prúdom alebo nebezpečenstvo úrazu. Počas merania sa pristane nedotýkať pripojovacích zásuviek.

Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.

Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napäcia).



Výrobok nevyhľadávajte do bežného domového odpadu, sepárujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho raz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Batérie / akumulátory nesmiette vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

RO
INFORMATII GENERALE:

Acest multimetru digital a fost proiectat să fie conform cu cererile de siguranță a standardului EN 61010-1. Este conform cu categoria de măsurare 600 V CAT IV, 1000V CATIII, respectiv cu solicitările gradului 2 de poluare. Înainte de utilizarea produsului citiți instrucțiunile de utilizare și de siguranță din prezentul manual. CAT IV: măsurători la surse de alimentare de tensiune joasă. De ex.: contoare, tablouri de siguranță, dispozitive primare de protecție la supratensiuni. CAT III: măsurători în clădiri, zone operaționale. De ex.: echipamente fixe, tablu de distribuție, cablaje, șină de colectare cabluri, comutator, panou de protecție la suprasarcină etc.

⚠️ Atenție! Instrucțiunile de utilizare contin informații esențiale și atenționări pentru o utilizare corectă și sigură, respectiv pentru întreținere. Citiți cu atenție și interpretați informațiile înainte de utilizare. Neîntelegerea sau nerespectarea instrucțiunilor și atenționărilor poate provoca accidentări grave și daune materiale. Pentru siguranța Dvs., vă rugăm utilizați acele cabluri de măsurare pe care le-ați primit împreună cu aparatul. Înainte de utilizare vă rugăm verificați și asigurați-vă că aparatul este intact.

SEMNE DE SIGURANȚĂ AFİŞATE PE DISPOZITIV


Măsuri de siguranță importante în manualul de utilizare

Posibil pericol de înaltă tensiune

Împărtărire / masă (COM)

Izolare dublă (clasa de protecție II)

Current / tensiune alternativă

Current / tensiune continuă

Protejat cu siguranță fizibilă, schimb conform instrucțiunilor de utilizare

BUTOANE:

SEL în poziția TEMP: schimbare între măsurare în °C și °F tensiune sau amperaj în poziția de măsurare: ACV/DCV, ACA/DCA în poziția sau : selecție diodă sau pornire/oprire semnal sonor

H₂% măsurare tensiune AC, sau curent AC pe poziție: schimbare prin apăsare de buton între modul de măsurare ACV/H₂% sau ACA/H₂%.

În poziția frecvență: schimbare mod de măsurare între Hz sau %

H La apăsarea butonului, valorile măsurate pot fi salvate pe ecran. La o nouă apăsare sau la schimbarea funcției datele se sterg

• apăsați timp de 3 sec. va porni/opri lumina de fundal, care după 15 minute se va stinge de la sine

SOCLURI DE INTRARE

| | |
|--------------------|--|
| COM (| soclu comun (negativ) pentru toate măsurările și testerele de tranzistori (COM) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | intrare (pozitiv) tester tensiune, rezistență, capacitate, frecvență, temperatură, factor de umplere și test diodă |
| µA, mA | intrare (pozitiv) curent (0 - 600 mA), tester tranzistor (IN) |
| 10A | intrare (pozitiv) curent (400 mA - 10 A) |

Căutare fază fără atingere (NCV): Rotiți selectorul în poziția „NCV”. Dacă atingeți partea frontală a multimetrului (pe fig. poz. 1.) de conductor, semnalul luminos (pe fig. poz. 2) și sunor al multimetrului se vor porni.

Observație: Nu vă bazați strict pe echipament, deoarece tensiunea periculoasă poate fi prezentă în conductor și fără semnal. Sesizarea depinde de tipul socului, de grosimea izolației, de zgromotele de frecvență radio și de alți factori, care pot anula valoarea măsurată.

Măsurare tensiune continuuā ()

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu iar cel negru în soclu "COM". Rotiți selectorul în poziția de funcție tensiune continuuā. Conectați cablurile de măsurare de circuitul selectat. Observație: poate interveni afișarea instabilă, în principal în limita de măsurare de 400 mV, dacă cablul de măsurare nu este conectat de circuit.

| Limita de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % + 3 dg.) |

Impedanță de încărcare: 10 MΩ

Tensiune maximă de intrare: 1000 V DC sau 750 V AC RMS

Măsurare tensiune alternativă ()

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu iar cel negru în soclu "COM". Rotiți selectorul în poziția de funcție tensiune continuuā. Conectați cablurile de măsurare de circuitul selectat. Observație: poate interveni afișarea instabilă, în principal în limita de măsurare de 400 mV, dacă cablul de măsurare nu este conectat de circuit.

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |

Impedanță de încărcare: 10 MΩ

Tensiune maximă de intrare: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS

limită de măsurare: 40 Hz - 400 Hz

Măsurare curent continuu ($\mu\text{A}\rightarrow$, $\text{mA}\rightarrow$, $10\text{A}\rightarrow$)

Conectați cablul de măsurare negru în soclu "COM". Conectați cablul roșu în funcție de valorile ce urmează și rotiți selectorul astfel:

| Curent de măsurat | Conectare cablu roșu (soclu) | Pozitie selector rotativ |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0-4mA | μA mA | $\mu\text{A}\rightarrow$ |
| 4-400mA | μA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Cu ajutorul butonului „SEL” setați funcția de curent continuu (). Întrerupeți circuitul electric în care dorii să măsurăți curentul și conectați cablurile de măsurare pe punctele de măsurare.

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Protecție la suprasarcină: FF600 mA / 1000 V,
în limita de 10 Amperi: FF10A/1000V

Curent maxim de intrare: 600 mA DC/AC,
în poziția de 10 Amperi: 10A DC/AC

Când curentul măsurat este mai mare de 5 A, timpul continuu de măsurare nu poate fi mai mare de 10 secunde, și păstrați o pauză de minim 1 minut între două măsurători.

Măsurare curent alternativ (µA, mA, 10 A)

Conectați cablul de măsurare negru în soclu „COM”. Conectați cablul roșu în funcție de valorile ce urmează a fi măsurate și rotiți selectorul astfel:

| Curent de măsurat | Conectare cablu roșu (soclu) | Pozitie selector rotativ |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Cu ajutorul butonului „SEL” setați funcția de curent alternativ (). Întrerupeți circuitul electric în care dorii să măsurăți curentul și conectați cablurile de măsurare pe punctele de măsurare.

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (1% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Protecție la suprasarcină: FF 600 mA / 1000 V,
în limita de 10 Amperi: FF10A/1000V

Curent maxim de intrare: 600 mA DC/AC,
în poziția de 10 Amperi: 10A DC/AC

Când curentul măsurat este mai mare de 5 A, timpul continuu de măsurare nu poate fi mai mare de 10 secunde, și păstrați o pauză de minim 1 minut între două măsurători. Răspuns frecventă: 40Hz-1kHz True RMS

MĂSURARE FRECVENTĂ

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM”. Rotiți selectorul în poziția de funcție „Hz%”. Prin apăsarea butonului „Hz%” setați funcția de frecvență (Hz). Conectați cablul de măsurare de circuitul pe care dorii să-l măsurăți. Observație: măsurarea frecvenței funcționează doar cu schimbarea automată a limitelor de măsurare. Nu depășiți valoarea tensiunii de intrare, pentru că riscăți defectarea aparatului!

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Limită de măsurare tensiune de intrare: 200 mV - 10 V[AC]

Protecție la suprasarcină: 600 V DC/AC

VERIFICARE DIODĂ ȘI ÎNTRERUPERE

Verificare diodă: conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM” (cablu roșu are polaritatea „+”). Rotiți selectorul în poziția (). Prin apăsarea butonului „SEL” alegeți funcția de măsurare diodă (). Conectați cablul de măsurare roșu pe anodul diodei, iar cablul negru de catod. Pe ecran probabil se va afișa tensiunea de deschidere a diodei. În cazul în care conectarea este inversă, pe ecran se va afișa mesajul „OL”.

Verificare întrerupere: conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM” (cablu roșu are polaritatea „+”). Rotiți selectorul în poziția (). Prin apăsarea butonului „SEL” alegeți funcția de verificare întrerupere (). Atingeți cablul de măsurare de circuitul pe care vrei să-l verifică. În cazul în care circuitul este conectat de o sursă de alimentare, opriți sursa de curent și detenionați condensatorii înainte de a efectua măsurătoarea. În cazul în care circuitul este conectat de o sursă de alimentare, opriți sursa de curent și detenionați condensatorii înainte de a efectua măsurătoarea. La măsurare să aveți în vedere faptul, că multimetrul va avea nevoie de un timp cu atât mai mult, cu cât capacitatea măsurată (µF) este mai mare.

MĂSURARE CAPACITATE: ()

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM”. Rotiți selectorul în poziția (). Atingeți cablul de măsurare de circuitul pe care vrei să-l verifică. În cazul în care circuitul este conectat de o sursă de alimentare, opriți sursa de curent și detenionați condensatorii înainte de a efectua măsurătoarea. Observație: măsurarea capacității funcționează doar dacă limita de măsurare este automată. La măsurare să aveți în vedere faptul, că multimetrul va avea nevoie de un timp cu atât mai mult, cu cât capacitatea măsurată (µF) este mai mare.

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 30 dg.) |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Protecție la suprasarcină: 600 V DC/AC

MĂSURARE REZistență (Ω)

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM” (cablu roșu are polaritatea „+”). Rotiți selectorul în poziția (). În cazul în care circuitul este conectat de o sursă de alimentare, opriți sursa de curent și detenionați condensatorii înainte de a efectua măsurătoarea.

| Limită de măsurare | Rezoluție | Precizie (18 – 28°C) |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Tensiune de măsurare în circuit deschis: 1 V

Protecție la suprasarcină: 600 V DC/AC.

MĂSURARE FACTOR DE SCHIMBARE

Conectați cablul de măsurare roșu în soclu (), iar cel negru în soclu „COM”. Rotiți selectorul în poziția „Hz%”. Setați funcția de factor de schimbare (%) prin apăsarea butonului „Hz%”. Atingeți cablul de măsurare de circuitul pe

care vreți să-l verificați. Observație: nu depășiți valoarea tensiunii de intrare, pentru că puteți defecta aparatul!

| Limită de măsurare | Rezolutie |
|--------------------|-----------|
| 5 - 95% | 0,1% |

MĂSURARE TEMPERATURĂ (TEMP)

Conectați cablul de măsurare roșu de la sonda de temperatură în soclu , iar cel negru în soclu "COM". Rotiți selectorul în poziția „TEMP”. După stabilizarea măsurătorii citiți valoarea de pe ecran. Atenție! Sonda de temperatură de tip K, furnizat ca accesoriu, poate fi utilizată la măsurarea continuă a temperaturii până la 300°C.

| Limită de măsurare | Rezolutie | Precizie |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Protecție la suprasarcină: 600 V DC/AC.
Valoarea maximă măsurată a sondei de temperatură de tip K anexat:
măsurătoare aleatoare: 250 °C
măsurătoare instant: 300 °C

SCHIMBARE BATERIE ȘI SIGURANȚĂ

Semnul  de pe ecran indică necesitatea schimbării bateriei. Schimbarea siguranței este necesară mult mai rar, probleme pot apărea în urma utilizării neconforme. Înainte de schimbarea bateriei/siguranței opriți aparatul și scoateți cablurile de măsurare din acesta. La schimbarea bateriei îndepărtați surubul de fixare din panoul posterior. La schimbarea siguranței scoateți prima dată aparatul din carcasa și abia apoi îndepărtați suruburile din panoul posterior. Schimbați bateria/siguranța. Aveți grijă la polaritatea corectă a baterilor. Reatașați panoul posterior cu suruburi.

Atenționare: Înainte de a desface aparatul, verificați dacă ati îndepărtat cablurile de măsurare din circuitul verificat! Reatașați suruburile pentru o funcționare stabilită, prevenind astfel pericolul de accidentare!

ÎNTREȚINERE

Înainte de a desface carcasa aparatului, scoateți cablurile de măsurare, desurubați cele două suruburi aflate pe panoul posterior al dispozitivului și îndepărtați cu grijă panoul. Deschideți carcasa multimetrului în cunoștință de cauză: trebuie să știți că condensatoarea pot reține tensiunea periculoasă chiar dacă dispozitivul este opri și decuplat. Calibrarea, întreținerea, repararea și alte operații legate de multimetru pot fi efectuate doar de personal calificat care cunoaște dispozitivul și este conștient de pericolul de electrocutare. Dacă nu utilizați multimetrul o perioadă mai lungă, scoateți bateria și păstrați dispozitivul într-un loc ferit de căldură și umedează. În caz de nevoie schimbați siguranța cu una care dispune de parametrii specificați mai sus.

Nu utilizați uleiuri abrazive sau soluții agresive. Pentru curățare folosiți o lavelă umedă sau un detergent fin.

DATE TEHNICE:

- Ecran: LCD, max. 6000
- Afisare polaritate: automat
- Timp de eşantionare: 0,4 secunde
- În caz de depășire a limitei de măsurare: afisare „OL”
- Temperatura de funcționare (sub umiditatea relativă de 75%): 0–40 °C
- Temperatura de păstrare: 0–50 °C
- Alimentare: 4 x baterii 1,5V AA
- Dimensiuni (înlățime x lățime x grosime): 204 mm x 93 mm x 57 mm
- Greutate (cu baterii): 580 g
- Accesorii: instrucțiuni de utilizare 1 db
sondă tip „K” pt. măsurare temperatură 1 db
set cabluri măsurare 1 db

MĂSURI DE SIGURANȚĂ, PRECAUȚII

Nu conectați aparatul la o tensiune mai mare de 600 V AC/DC sau la un curent mai mare de 10 AAC/DC!

Nu conectați sursă de tensiune la dispozitiv când acesta este setat pe modul de măsurare a rezistenței, verificare a diodei sau a întreuperii sau măsurare a tempe-

raturii, luminositatei, capacitații sau umidității!

Tensiunea dintre intrarea comună și pământ să nu depășească 600 V DC sau AC EFF !

Nu schimbați funcția în timpul măsurătorii decât după ce ati îndepărtați cablurile de măsurare!

Atenție sporită când lucrați la tensiuni mai mari decât 60 V DC sau 30 V AC EFF !

Înțeț cont de faptul că anumite dispozitive (TV, adaptor, etc.) pot supune aparatul la surori electrice dăunătoare aparatului!

Dacă utilizați aparatul aproape de interfețe electromagnetice trebuie să înțeji cont de faptul că multimetrul poate deveni instabil, poate semnaliza erori.

Nu depășiți sub nici o formă limitele de siguranță definite ca interval de măsurare în ghidul de utilizare.

Nu utilizați dispozitivul fără panoul din spate sau fără ca acesta să fie bine fixat.

Înainte de măsurarea rezistenței, diodeli, capacitații sau întreruperii scoateți circuitul de sub tensiune și descărcați condensatoarele.

Fiți prudenti când lucrați cu cabluri neizolate sau cu șine.

Opriti aparatul și duceți-l la reparat dacă observați orice fel de nerugălu în funcționarea lui.

Dacă nu se cunoaște valoarea ce trebuie măsurată lucreazăți cu cel mai mare interval de măsurare, respectiv alegeți modul automat în fiecare caz care permite acest lucru.

Înainte de a roti selectorul îndepărtați cablul de măsurare din circuitul de măsurare.

Nu efectuați măsurători de rezistență sau întrerupere la circuite aflate sub tensiune!

La măsurători la apare TV sau circuite cu curent alternativ înțeji cont de faptul că în punctele testate poate exista tensiune de mare amplitudine, tensiune care poate avea un multimetru.

Bateria trebuie schimbată imediat ce apare semnul bateriei pe aparat.

Tensiunea scăzută a bateriei duce la erori de măsurare, eventual electrocutare sau răniere.

Tineți degetele departe de socruri în timp ce efectuați măsurători.

Nu utilizați multimetru în apropiere de gaze, aburi sau praf explozibil.

Înainte de utilizare verificați funcționarea adecvată a aparatului (de exemplu cu măsurarea unei tensiuni cunoscute).



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurator sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurator, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

SRB/MNE

OSNOVNE INFORMACIJE:

Ovaj multimetar je projektovan tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda IEC 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 600 V CAT IV, 1000 V CAT III i 2 stepenom zahteva zagodenja.

Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera. CAT IV: merenja kod niskonaponskih napajanja. Pl.: provolito za merenje potrošnje električne energije, razvodne ormane, za uređaje zaštite prenapona. CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinski razvodnici, preklopnicu, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd.

Pažnja! Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merne kablove koji su priloženi uz ovaj multimetar. Molimo vas da se pre svake upotrebe uverite da uređaj i merni kablovi nisu oštećeni.

SIMBOLI SIGURNOSTI KOJI SE NALAZE NA UREDAJU

- Bitna upozorenje! Pročitajte napisano u uputstvu do kraja!
- Opasnost od strujnog udara!
- Uzemljenje / masa (COM)
- Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)
- Naizmenična struja / naizmenični napon
- Egyenáram / egyenfeszültség
- Zaštićen toplijivim osiguračem, zamena prema uputstvu

TASTERI:

- SEL u TEMP poziciji: promena ispisa °C i °F u poziciji merenja napona i struje: ACV/DCV, ACA/DCA poziciji: odabir diode, ili uključivanje i isključivanje zujalice
- H%AC napon, ili u položaju merenja AC struje: promena na pritisak tastera ACV/Hz% ili ACA/Hz%.
- U poziciji frekvencije: promena na pritisak tastera Hz, ili procentualni prikaz %
- H Pritiskom tasta merana vrednost se može zadržati na displeju. Ponovnim pritiskom ili promenom funkcije prikaz se briše
- Držeci pritisnuto 3 sekunde uključuje se i isključuje pozadinsko osvetljenje koje se posle 15 sekundi automatski isključuje

UTIČNICE NA UREDAJU

| | |
|--------------------|--|
| COM () | zajednička utičnica za sve mernе vrednosti (COM) zajednička utičnica (negativni pol) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | napon, otpor, kapacitet, frekvencija, temperatura, faktor ispunjenosti i ulaz za diodu (pozitivni pol) |
| µA, mA | struja (0 - 600 mA), ispitivanje tranzistora (IN) ulaz (pozitivni pol) |
| 10A | struja (400 mA - 10 A) ulaz (pozitivni pol) |

Bezkontaktna detekcija faze (NCV): Obrtni prekidač postavite u položaj „NCV“. Ukoliko prednji deo instrumenta približite provodniku u kojem ima faze videće se svetlosni signal (skica 1) i začeće se zvučni signal (skica 2). Napomena: Nemojte se obazirati na signal instrumenta i bez signala je moguće da je provodnik pod naponom. Osetljivost instrumenta može da zavisi od utičnice, debljine izolatora, radiofrekvencijskih smetnji i ostalih faktora.

Merjenje jednosmernog napona ()

Priklučiće crni kabel u utičnicu a crveni u utičnicu označenu sa "COM". Obrtni prekidač postavimo u položaj za merenje jednosmernog napona. Potom postavljamo pipalice paralelno na mereni strujni krug. Napomena: moguće je nestabilno merenje u manjim opsežima, pogotovo u opsegu 400 mV ukoliko pipalice nisu postavljene na strujni krug.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % + 3 dg.) |

Ulazna impedanca: **10 MΩ**

Maksimalni ulazni napon: **1000 V DC** vagy **750 V AC RMS**

Merjenje naizmeničnog napona ()

Priklučiće crni kabel u utičnicu a crveni u utičnicu označenu sa "COM". Obrtni prekidač postavimo u položaj za merenje naizmeničnog napona. Potom postavljamo pipalice paralelno na mereni strujni krug. Napomena: moguće je nestabilno merenje u manjim opsežima, pogotovo u opsegu 400 mV ukoliko pipalice nisu postavljene na strujni krug.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |

Ulazna impedanca: **10 MΩ**

Maksimalni ulazni napon: **1000 V DC** vagy **750 V AC RMS**

Frekventni opseg: **40 Hz - 400 Hz**

Merjenje jednosmerne struje (, ,)

Priklučiće crni kabel u utičnicu COM. U zavisnosti od mernih vrednosti crveni kabel uključiće u odgovarajući utičnicu i obrtni prekidač postavite u položaj koji odgovara mernoj vrednosti:

| Raspont merenja | Odgovarajuća utičnica za crveni kabel (utikač) | Položaj obrtnog prekidača |
|-----------------|--|---------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Tasterom „SEL“ odaberite funkciju merenja jednosmerne struje (AC). Prekini te meren strujni krug i pipalice postavite redno na strujni krug.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± 1,2% + 3 dg. |

Zaštita od preopterećenja: FF 600 mA / 1000 V,

u opsegu 10 Ampera: FF10A/1000 V

Maksimalna ulazna struja: 600 mA DC/AC,

u položaju 10 Ampera: 10A DC/AC

Ukoliko je merna vrednost veća od 5 A vreme merenja ne sme biti duže od 10 sekundi, i između dva merenje treba da se pauzira 1 minuta.

Merjenje naizmenične struje (µA, mA, 10 A)

Priklučite crni kabel u utičnicu COM. U zavisnosti od merenih vrednosti crveni kabel priključite u odgovarajući utičnicu i obrtni prekidač postavite u položaj koji odgovara merenoj vrednosti:

| Raspon merenja | Odgovarajuća utičnica za crveni kabel (utikač) | Položaj obrtnog prekidača |
|----------------|--|---------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Tasterom „SEL“ odaberite funkciju merenja jednosmerne struje (AC). Prekini te meren strujni krug i pipalice postavite redno na strujni krug.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (1% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: FF 600 mA / 1000 V,

u opsegu 10 Ampera: FF10A/1000 V

Maksimalna ulazna struja: 600 mA DC/AC,

u položaju 10 Ampera: 10A DC/AC

Ukoliko je merna vrednost veća od 5 A vreme merenja ne sme biti duže od 10 sekundi, i između dva merenje treba da se pauzira 1 minuta.

Frekventni odziv: 40Hz-1kHz True RMS

MERENJE FREKVENCije

Priklučite crni kabel u utičnicu COM. Prekidač postavite u polož „Hz%“. Tasterom „Hz%“ odaberite funkciju (Hz). Pipalicama dodimite željeni strujni krug.. Napomena: merenje frekvencije radi samo u automatskom mernom opsegu. Ne prekoracite maksimalni ulazni napon, u suprotnom može da se ošteći uređaj!

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Granica ulaznog napona: 200 mV - 10 V[AC]

Zaštita od preopterećenja: 600 V DC/AC

ISPITIVANJE PREKIDA / DIODA

Ispitivanje diode: crveni merni kabel priključite u utičnicu (COM), crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u () položaj. Tasterom „SEL“ odaberite funkciju ispitivanja diode (). Crvenu pipalicu stavite na anodu diode, crnu pipalicu na katodu. Na displeju će se moći očitati prag provođenja. Pri obrnutom priključenju ispis je „OL“.

Ispitivanje prekida: crveni merni kabel priključite u utičnicu (COM), crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u () položaj. Tasterom „SEL“ odaberite funkciju ispitivanja prekida (). Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Napomena: merenje provođenje na strujnom krugu (OL) ili ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

| Funkcija | Merni opseg | Rezolucija | Merno okruženje |
|----------|-------------|------------|---|
| () | 0-3 V | 0,001 V | Struja merenja: oko 1mA, napon praznog hoda: oko 3,2V, zaštita od preopterećenja: 600V DC/AC |
| () | 600 Ω | 0,1 Ω | Napon ispitivanja u otvorenom strujnom krugu oko 1V, zaštita od preopterećenja: 250V[DC] ili 250V[AC] RMS |

MERENJE KAPACITETA: ()

Crveni merni kabel priključite u utičnicu (COM), crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (). Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Napomena: merenje kapaciteta radi samo u automatskom mernom opsegu. Prilikom merenja uzmete u obzir da ako se mere veći kapaciteti (µF) za prikaz merenja treba malo duže vreme.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 30 dg.). |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: 600 V DC/AC

MERENJE OTPORA (Ω)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu (COM), crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (Ω). Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost (18 – 28°C) |
|-------------|------------|---------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Napon u otvorenom strujnom krugu: 1 V

Zaštita od prepunjenja: 600 V DC/AC.

MERENJE KOEFICIJENTA ISPUNJENOSTI

Crveni merni kabel priključite u utičnicu (COM), crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj (Hz%). Tasterom „Hz%“ odaberite funkciju (%). Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug. Napomena: ne prekoracite dozvoljene vrednosti ulaznog napona, to dovodi do kvara instrumenta!

| Merni opseg | Rezolucija |
|-------------|------------|
| 5 – 95% | 0,1% |

MERENJE TEMPERATURE (TEMP)

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj „TEMP“. Nakon stabilizacije ispis, očitajte merenu vrednost sa displeja. Pažnja! U priboru se isporučuje K tip sonde:

| Merni opseg | Rezolucija | Tačnost |
|-------------|------------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Zaštita od prenapona: **600 V DC/AC.**
Maksimalne merene vrednosti priložene K tip sonde:
random merenje: **250 °C**
instant merenje: **300 °C**

ZAMENA BATERIJE I OSIGURAČA

Ako se na displeju pojavi ikonica , potrebno je zamjeniti bateriju. Zamena osigurača je retko potrebna i uglavnom proizlazi iz razloga nepravilnog rukovanja. Pre početka zamene baterije ili osigurača prvo isključite uređaj i izvadite merne kablove. Izvadite šarafe sa zadnje strane i skinite poklopac. Za zamenu osigurača prvo uređaj izvadite iz omota i izvadite šarafe sa zadnje strane. Pazači na polaritet postavite bateriju ili promenite osigurač, sklopite instrument.

Napomena: Pre nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablovi skinuti sa strujnog kruga! Nakon sklanjanja uvek vratite šarafe da bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

ODRŽAVANJE

Skidanje zadnjeg poklopca se vrši vadenjem šarafa iz zadnjeg poklopca instrumenta, pažljivo skinite poklopac. Pre nego što bi skinuli poklopac trebate znati da neki kondenzatori unutar uređaja mogu još biti napunjeni, pod naponom, iako uređaj već isključen i može da dovede do strujnog udara. Održavanje, kalibraciju i popravku instrumenta sme da vrši samo stručno lice koje je potpuno svesno rizika i odgovornosti. Ukoliko duže vreme ne koristite instrument bateriju treba izvaditi i instrument nemotaje skladištitи u prostoriji sa velikom vlažnošću vazduha. Prema potrebi promenite osigurače identičnim originalu kao što je to i gore opisano.

Za čišćenje ne koristite agresivna abrazivna hemijska sredstva, koristite samo blago nakvašene krpe u krajnjem slučaju krupu sa malo deterdženta.

TEHNIČKI PODACI:

| | | |
|---|--|----------------------------|
| • Displesj: | | LCD, max. 6000 |
| • Prikaz polariteta: | | automatsko |
| • Odziv: | | 0,4 sekunde |
| • U slučaju prekoračenja mernog opsega: | | ispis „OL“ |
| • Radna temperatura (75% relativna vlažnost vazduha): | | 0–40 °C |
| • Temperatura skladištenja: | | 0–50 °C |
| • Napajanje: | | 4x1,5V AA bat |
| • Dimenzije (vis. x šir. x deb.): | | 204 mm x 93 mm x 57 mm |
| • Masa (sa baterijama): | | 580 g |
| • Pribor: | | uputstvo za upotrebu |
| | K tip sonde za merenje temperature | 1 db |
| | merni kablovi | 1 db |

SPECIFIKACIJA BEZBEDNOSNIH MERA, NAPOMENA

Ne priključujte napone veće od 600 V AC/DC, ili ne merite veće struje od 10 AAC/DC!

Ne priključujte napon u opsegu merenja otpora Ω , ispitivanja dioda, prekida, temperature, kapaciteta!

Ne sme biti veći napon od 600 V DC ili AC_{EFF} između zajedničke ulazne tačke i uzemljenja!

Merni opseg menjajte tek ako ste pipalice skinuli sa strujnog kruga!

Budite pažljivi pri merenju napona iznad 60 V DC ili 30 V AC_{EFF}!

Obratite pažnju da neki merni uređaji (TV, prekidačka napajanja ...) mogu da imaju štetne strujne udare za instrument!

Ukoliko instrument koristite za merenje u okruženju velikog magnetnog polja obratite pažnju da merenja mogu biti netaćna i nestabilna, tj. sa greškom.

Nikada ne prekoračujte bezbedne vrednosti merenja koja su data u ovom uputstvu. Instrument nikada ne uključujte i koristite bez zadnjeg poklopca potpuno sastavljenog.

Mereni strujni krug uvek isključite iz struje i ispraznite kondenzatore pre nego što krenete da merite otpor, prekidač, diodu ili kapacitet.

Budite veoma pažljivi ako radite sa neizolovanim kablovima ili šinama.

Ukoliko primete bilo kakvu nepravilnost pri upotrebi instrumenta, instrument odmah treba isključiti i po potrebi treba obezbediti adekvatnu popravku.

Ukoliko je merena vrednost nepoznata merenje treba započeti sa najvećeg mernog opsega ili treba koristiti automatsku promenu mernog opsega.

Pri promeni mernog područja pipalice uvek skinite sa merenog strujnog kruga. Nikada ne merite otpor ili prekidač u strujnom krugu koji je pod naponom.

Kada se vrše merenja na TV-u uvek treba da vam je na umu da u strujnom krugu mogu biti naponi velike amplitude koji mogu da oštete instrument.

Ukoliko se na displeju pojavi simbol prazne baterije, bateriju odmah treba zameniti. Upotreba instrumenta sa praznom baterijom može da dovodi do netačnih merenih vrednosti, čak može da zazove i strujni udar.

U toku merenja prste držite dalje od priključaka.

Multimetar ne koristite u okruženju gde mogu da budu zapaljiva sredstva, gasovi i isparjenja.

Pri upotrebi uvek proverite pravilan rad instrumenta (na primer merenjem nekog poznatog napona)



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskim odpadki. To onesnažuje življenjsko sredisko i lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer sta jih kupili ali trgovinah katerih prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdruje vašini sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso vso odgovornost.

Iztrošeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje iztrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

SLO

INFORMACIJE:

Ta multimeter je projektiran tako, da ustreza varnostnim zahtevam standarda IEC 61010-1. Zadovoljuje kategorije merjenja 600V CAT IV, 1000V CAT III in 2 stopnjo zahtevi onesnaženja.

Pred uporabo tega inštrumenta preberite in se CAT IV: merjenja na nizkonepetostnem napajanju, porabe električne energije, naprave prednapetosti. CAT III: merjenja v objektih, proizvodnji. Primer: fiksne naprave, razvodne table, ožičenje/kabelski vodi, zbiralke, stikala, razdelilna omarica za zaščito pred prenapetostjo itn.

Pozor! Navodilo vsebuje informacije in opozorila za varno uporabo ter varovanje! Pred uporabo naprave preberite in razumite Navodila za uporabo. Nerazumevanje navodil in neupoštevanje opozoril lahko povzroči resne poškodbe in škodo. Zaradi lastne varnosti vas prosimo, da uporabite merilni kabel, ki je priložen multimetu. Prosimo vas, da se pred vsako uporabo prepričate, da naprava in merilni kabel niso poškodovani.

NA NAPRVI UPORABLJENI VARNOSTNI SIMBOLI



Navodila v tem priročniku!

Nevarnost pred električnim udarom!

Ozemljitev / masa (COM)

Dvakratna izolacija (razred zaščite)

Izmenični tok / Izmenična napetost

Enosmerni tok / Enosmerna napetost

Zaščiteno s topljivo varovalko, zamenjavav skladu z navodili

TIPKE:

SEL v TEMP položaju: spremembu izpisa °C in °F v položaju merjenja napetosti in električne: ACV/DCV, ACA/DCA i položaju: izbira diode, ali vključevanje in izključevanje žarmljice

H₂% AC napetost ali v položaju merjenja AC električnega toka: spremembu s pritiskom tipke ACV/Hz/ $\%$ ali ACA/Hz/ $\%$.

V položaju frekvence: s pritiskom tipke lahko izbirate med Hz ali procentualnim prikazom (%)

H S pritiskom tipke merjena vrednost se lahko zadrži na zaslonu. S ponovnim pritiskom ali spremembijo funkcije prikaz se bršče.

Druži pritisnjeno 3 sekunde se vključi / izključi svetilke ozadja, ki se po 15 sekundah avtomatsko izključi.

VTIČNICE NA NAPRVI

| | |
|--------------------|---|
| COM () | skupna vtičnica za vse merjene vrednosti (COM) preverjene tranzistorje (negativni pol) |
| | napetost, upor, kapaciteta, frekvenca, temperatura, faktor izpolnjenosti in vhod za diodo (pozitivni pol) |
| μA , mA | Električni tok (0 - 600 mA), preverjanje tranzistorja (IN) vhod (pozitivni pol) |
| 10A | Električni tok (400 mA - 10 A) vhod (pozitivni pol) |

Brezkontaktna detekcija faze (NCV): Vrtljivo stikalo postavite v položaj „NCV“. Če sprednji del inštrumenta približate prevodniku v katerem je faza, se bo videl svetlobni signal (skica 1) in zasljal se bo zvočni signal (skica 2). Opomba: Ne ozirajte se na signal inštrumenta tudi brez signala je možno, da je prevodnik pod napetostjo. Občutljivost inštrumenta je lahko odvisna od vtičnice, debeline izolatorja, radiofrekvenčnih motenj in ostalih faktorjev.

Merjenje enosmerne napetosti

Priklicujoče črni kabel v vtičnico rdečega pa v vtičnico označeno z "COM". Vrtljivo stikalo nastavimo v položaj za merjenje enosmerne napetosti. Nato postavljamo tipalke vzporedno na merjeni električni krog. Opomba: možno je nestabilno merjenje v manjših obsegih, še posebej v obsegu 400 mV v kolikor tipalke niso postavljene na električni krog.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|-------------------|------------------------------|
| 600 mV | 100 μV | $\pm(0,5\% + 3 \text{ dg.})$ |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | $\pm(0,5\% + 3 \text{ dg.})$ |

Vhodna impedanca: 10 MΩ

Maksimalna vhodna napetost: 1000 V DC ali 750 V AC RMS

Merjenje izmenične napetosti

Priklicujoče črni kabel v vtičnico rdečega pa v vtičnico označeno z "COM". Vrtljivo stikalo nastavimo v položaj za merjenje izmenične napetosti. Nato postavljamo tipalke vzporedno na merjeni električni krog. Opomba: možno je nestabilno merjenje v manjših obsegih, še posebej v obsegu 400 mV v kolikor tipalke niso postavljene na električni krog.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------------|
| 6 V | 1 mV | $\pm(0,8\% + 3 \text{ dg.})$ |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |

Vhodna impedanca: 10 MΩ

Maksimalna vhodna napetost: 1000 V DC ili 750 V AC RMS

Frekvenčni obseg: 40 Hz - 400 Hz

Merjenje enosmernega električnega toka (μA , mA, 10 A)

Priklicujoče črni kabel v vtičnico COM. V odvisnosti od merjenih vrednosti rdeči kabel vključite v ustrezno vtičnico in vrtljivo stikalo postavite v položaj kateri ustreza merjeni vrednosti:

| Razpon merjenja | Ustrezna vtičnica za rdeči kabel (vtikač) | Položaj vrtljivega stikala |
|-----------------|---|----------------------------|
| 0-4mA | μA mA | μA mA |
| 4-400mA | μA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

S tipko „SEL“ izberite funkcijo merjenja enosmernega toka (mA). Prekinite merjeni električni krog in tipalke postavite vzporedno na električni krog.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | |

Zaščita pred preobremenitvijo: FF 600 mA / 1000 V,

v obsegu 10 Amperov: FF10A/1000V

Maksimalni vhodni električni tok: 600 mA DC/AC,
v položaju 10 Amperov: 10 A DC/AC

Če je merjena vrednost večja od 5 A čas merjenja ne sme biti daljši od 10 sekund, in med dvema merjenjema mora biti premor 1 minute.

Merjenje izmeničnega električnega toka (µA, mA, 10 A)

Priklicuite črni kabel v vtčnico COM. V odvisnosti od merjenih vrednosti rdeči kabel vključite v ustrezno vtčnico in vrtljivo stikalo postavite v položaj kateri ustreza merjeni vrednosti:

| Razpon merjenja | Ustrezena vtčnica za rdeči kabel (vtikač) | Položaj vrtljivega stikala |
|-----------------|---|----------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

S tipko „SEL“ izberite funkcijo merjenja enosmernega toka (mA). Prekinite merjeni električni krog in tipalke postavite vzporedno na električni krog.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (1% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | |

Zaščita pred preobremenitvijo: FF 600 mA / 1000 V,

v obsegu 10 Amperov: FF10A/1000V

Maksimalni vhodni električni tok: 600 mA DC/AC,
v položaju 10 Amperov: 10 A DC/AC

Če je merjena vrednost večja od 5 A čas merjenja ne sme biti daljši od 10 sekund, in med dvema merjenjema mora biti premor 1 minute.
Frekvenčni odziv: 40Hz-1kHz True RMS

MERJENJE FREKVENCE

Rdeči merilni kabel priključite v vtčnico, črni kabel pa v vtčnico COM. Stikalo postavite v položaj „Hz%“. S tipko „Hz%“ izberite funkcijo (Hz). S tipalkama se dokažete željenega električnega kroga. Opomba: merjenje frekvence deluje samo v avtomatskem merilnem obsegu. Ne prekoračite maksimalno vhodno napetost, v nasprotnem se lahko poškoduje naprava!

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Meja vhodne napetosti: 200 mV - 10V[AC]

Zaščita pred preobremenitvijo: 600V DC/AC

PREVERJANJE PREKINITEV / DIODE

Preverjanje diode: rdeči merilni kabel priključite v vtčnico () črni v „COM“ vtčnico. (rdeča tipalka je “+“ pol). Vrtljivo stikalo postavite v ()

polozaj. S tipko „SEL“ izberite funkcijo preverjanja diode (). Rdeči tipalko postavite na anodo diode, črno tipalko na katodo. Na zaslonu se bo lahko odčital prag prevodenja. Pri obrnjemenu priklopu je izpis „OL“.

Preverjanje prekinitev: rdeči merilni kabel priključite v vtčnico () črni v „COM“ vtčnico. (rdeča tipalka je “+“ pol). Vrtljivo stikalo postavite v () položaj. S tipko „SEL“ izberite funkcijo preverjanja diode (). Tipalke postavite na merjeni električni krog. Če je električni krog povezan s kakšnim usmernikom najprej izključite napajanje, in izpraznite kondenzatorje. Če je kratki stik (manjši, od 60 Ω), se oglaša zvočni signal.

| Funkcija | Merilni obseg | Resolucija | Merilno območje |
|----------|---------------|------------|--|
| () | 0-3 V | 0,001 V | Električni tok merjenja: okoli 1mA, napetost praznega hoda: okoli 3,2V, zaščita pred preobremenitvijo: 600V DC/AC |
| () | 600 Ω | 0,1 Ω | Napetost preverjanja in odpri tem električnem krogu okoli 1V, zaščita pred preobremenitvijo: 250V[DC] ali 250V[AC] RMS |

MERJENJE KAPACITETE: ()

Rdeči merilni kabel priključite v vtčnico (), črni v „COM“ vtčnico. Vrtljivo stikalo postavite v ustrezni položaj (). Tipalke postavite na merjeni električni krog. Če je električni krog povezan s kakšnim usmernikom najprej izključite napajanje, in izpraznite kondenzatorje. Opomba: merjenje kapacitet se izvaja samo v avtomatskem merilnem obsegu. Pri merjenju vzemite v obzir da če se merijo večje kapacitete (μF), je potreben za prikaz merjenja malo daljši čas.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0 % + 30 dg.). |
| 60 nF | 0,01 nF | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Zaščita pred preobremenitvijo: 600 V DC/AC

MERJENJE UPORA (Ω)

Rdeči merilni kabel priključite v vtčnico (), črni v „COM“ vtčnico. (rdeča tipalka je “+“ pol). Vrtljivo stikalo postavite v ustrezni položaj Ω. Če je električni krog povezan s kakšnim usmernikom najprej izključite napajanje, in izpraznite kondenzatorje.

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost (18 – 28°C) |
|---------------|------------|------------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Napetost in odpri tem električnem krogu: 1 V

Zaščita pred preobremenitvijo: 600 V DC/AC.

MERJENJE KOEFICIJENTA IZPOLNjenosti

Rdeči merilni kabel priključite v vtčnico (), črni v „COM“ vtčnico. Vrtljivo stikalo postavite v ustrezni položaj „Hz%“. S tipko „Hz%“ izberite funkcijo (%). Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni električni krog. Opomba: ne prekoračite dovoljene vrednosti vhodne napetosti, to privede do okvare inštrumenta!

| Merilni obseg | Resolucija |
|---------------|------------|
| 5 - 95% | 0,1% |

MERJENJE TEMPERATURE (TEMP)

Rdeči merilni kabel priključite v vtčnico , črn v "COM" vtčnico. Vrtljivo stikalo postavite v ustrezni položaj „TEMP“. Po stabilizaciji izpisa, odčitajte merjeno vrednost z zaslona. Pozor! V priboru se izdobjavi K tip sonde:

| Merilni obseg | Resolucija | Natančnost |
|---------------|------------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Zaščita pred napetostjo: **600 V DC/AC**.
Maksimalne merjene vrednosti priložene K tip sonde:
random merjenje: **250 °C**
instant merjenje: **300 °C**

ZAMENJAVA BATERIJE IN VAROVALKE

Če se na ekranu po kaže simbol  je bateriju potrebovati čim prej zamenjati. Zamenjava varovalke je redko potrebna in je vedno vzrok nepravilnega rokovanja. Pred zamenjavo baterije ali varovalke najprej izključite napravo in odstranite merilne kable. Odstranite vijak na zadnji strani in odstranite pokrov. Za zamenjavo varovalke najprej napravo odstranite iz ovoja in odstranite vijke na zadnji strani. Pazite na polaritet in vstavite baterijo ali zamenjajte varovalko, sestavite inštrument.

Opomba: Preden se naprava razstavi se vedno preprčajte, da so merilni kabli odstranjeni od električnega kroga! Da bo naprava sestavljena pravilno vedno vrnite vijke na mesto, tako da bo naprava stabilna in varna za delovanje!

VZDRŽEVANJE

Odstranjevanje zadnjega pokrova se vrši z odstranjevanjem vijaka iz zadnjega pokrova inštrumenta, pazljivo odstranite pokrov. Preden odstranite pokrov morate vedeti da so nekateri kondenzatorji znotraj naprave lahko še napolnjeni, pod napetostjo, čeprav je naprava že izključena in lahko privede do električnega udara. Vzdrževanje, kalibracija in popravilo inštrumenta sme vršiti samo strokovno usposobljena oseba, katera je popolnoma zavestna rizika in odgovornosti. Če dalj časa ne uporabljate inštrument, je treba baterijo odstraniti in inštrument ne shranjujte v prostoru z veliko vlažnostjo zraka. Po potrebi zamenjajte varovalke identične originalnim, kot je to zgoraj opisano. Za čiščenje ne uporabljajte agresivna abrasivna kemiska sredstva, uporabljajte samo blago namočene krpe v skrajnem primeru kropo z malo sredstva za pomivanje.

TEHNIČNI PODATKI:

| | |
|---|---|
| • Zaslon: | LCD, max. 6000 |
| • Prikaz polaritete: | avtomatsko |
| • Odziv: | 0,4 sekunde |
| • V primeru prekoračitve merilnega obsega: | izpis „OL“ |
| • Delovna temperatura (75% relativna vlažnost zraka): | 0–40 °C |
| • Temperatura shranjevanja: | 0–50 °C |
| • Napajanje: | 4 x 1,5 V AA bat |
| • Dimenzije (viš. x šir. x deb.): | 204 mm x 93 mm x 57 mm |
| • Masa (z baterijami): | 580 g |
| • Pribor: | navodilo za uporabo 1 kos K tip sonde za merjenje temperature 1 kos merilni kabli 1 kos |

SPECIFIKACIJA VARNOSTNIH MER, OPOMBE

Ne prikujujte napetost večjo od 600 V AC/DC, ali ne merite večje električne od 10 A AC/DC!

Ne prikujujte napetost v obsegu merjenja upora Ω , preverjanje diod, prekinitve, temperature, kapacitet!

Ne sme biti večja napetost od 600 V DC ali AC_{eff} , med skupno vzhodno točko in ozemljitvijo!

Merilni obseg menjajte, samo če so tipalke inštrumenta odstranjene od merilnih točk!

Bodite pazljivi pri merjenju napetosti večjih od 60 V DC ali 30 V AC eff !

Bodite pozorni da nekatere merjene naprave (TV, stikalo prekinitve napajanja) lahko imajo škodljive električne udare za inštrument!

Če inštrument uporabljate za merjenje v krogu velikega magnetnega polja, bodite pozorni da so lahko merjenja netočna in nestabilna, to pomeni z napako.

Nikoli ne prekoračite varnostne vrednosti merjenja, katera so dana v tem navodilu. Inštrument nikoli ne vključujte in uporabljajte brez zadnjega pokrova popolnoma sestavljenega.

Merjeni električni krog vedno izključite iz električnega toka in izpraznite kondenzatorje preden začnete meriti upor, prekinitve, diodo ali kapaciteto.

Bodite zelo pazljivi če delate z neizoliranimi kablji ali šinami.

Če opazite kakršno koli nepravilnost pri uporabi inštrumenta, je treba inštrument takoj izključiti in po potrebi je treba zagotoviti ustrezno popravilo.

Če je merjena vrednost nepoznana je treba merjenje začeti z največjega merilnega obsega ali pa je treba uporabljati avtomatsko spremembu merilnega obsega.

Pred spremembu merilnega področja tipalke vedno odstranite z merjenega električnega kroga.

Nikoli ne merite upor ali prekinitve v električnem krogu kateri je pod napetostjo.

Kadar se vršijo merjenja na TV-u morate imeti vedno na umu da so v električnem krogu lahko napetosti velike amplitude, katere lahko poškodujejo inštrument.

Če se na zaslonu pojavi simbol prazne baterije, je treba baterijo takoj zamenjati. Uporaba inštrumenta s prazno baterijo lahko privede do netočnih merjenih vrednosti, celo lahko izvode tudi električni udar.

Med merjenjem prste stran od vtčnic.

Multimetra ne uporabljajte v bližini eksplozivnega plina, pare ali prahu

Pred uporabo vedno preverjte pravilno delovanje naprave (na primer: z merjenjem kakšne poznane napetosti)



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešajte z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katerih prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Iztrošeni akumulatorji in baterije se ne smejte zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje iztrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

CZ

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Tento digitální multimetr byl konstruován tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky směrnice EN 61010-1. Splňuje parametry kategorie měření 600 V CAT IV, 1000V CAT III a požadavky ochrany před znečištěním 2. stupně. Předtím, než začnete tento měřicí přístroj používat, si pozorně přečtěte tento návod k používání a dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. CAT IV: měření na nízkonapěťových zdrojích napájení. Např.: měřiče spotřeby, spínací skříně, zařízení primární ochrany před přepálením. CAT III: měření v budovách, provozních prostorách. Např.: instalovaná zařízení, rozvodné panely, rozvodné skříně, kabeláže, sběrmice, přepínače, rozvodné skříně pro ochranu před nadprudem apod.

Upozornění! V uživatelském manuálu jsou uvedeny informace a upozornění potřebná k bezpečnému používání a k údržbě. Předtím, než začnete přístroj používat, si uživatelský manuál pozorně přečtěte tak, abyste porozuměli obsahu. Neporozumění pokynů a nedodržení bezpečnostních upozornění může způsobit vážný úraz a materiální škody. V zájmu vlastního bezpečí používejte k měření výhradně měřicí kabel dodávaný v příslušenství multimetu. Předtím, než začnete přístroj používat, se ujistěte o tom, zda není poškozen.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY NA PŘÍSTROJI

- Důležité bezpečnostní předpisy v uživatelském manuálu
- Riziko nebezpečného napětí
- Uzemnění / uzemnění (COM)
- Dvojitá izolace (II. třída ochrany před nebezpečným dotykem)
- Střídavý proud / střídavé napětí
- Jednosměrný proud / jednosměrné napětí
- Chráněno tavnou pojistkou, výměna podle pokynů v uživatelském manuálu

TLAČÍTKA:

- SEL** Pozice TEMP: střídání měření ve °C a °F
V pozici pro měření napětí nebo intenzity proudu: ACV/DCV, ACA/DCA
 nebo : volba diody nebo vypnutí/zapnutí zvukového signálu
- Hz%** V pozici pro měření napětí AC nebo proudu AC: stisknutím tlačítka střídání metod měření ACV/Hz% nebo ACA/Hz%.
- Frekvenční pozicíobnam gombínyomásra váltás Hz, vagy % mérési módot között
- H** V pozici frekvence: stisknutím tlačítka střídání metod měření Hz nebo %
Stisknutím tlačítka provedete záznam naměřené hodnoty na displej. Po opětovném stisknutí nebo změně funkce bude údaj vymazán.
- Stisknutím po dobu 3 vteřin zapnete/vypnete podsvícení, po 15 minutách se podsvícení automaticky vypne.

VSTUPNÍ KONEKTOŘE

| | |
|--------------------|---|
| COM () | společný konektor (negativní) pro všechna měřená množství a tester tranzistoru (COM) |
| V,Ω,Hz %, , , °C°F | vstup pro napětí, odpor, kapacitu, frekvenci, teplotu, faktor vyplnění a tester diody (pozitivní) |
| µA, mA | vstup pro proud (0 - 600 mA), tester tranzistoru (IN) (pozitivní) |
| 10A | vstup pro proud (400 mA - 10 A) (pozitivní) |

Bezdotykové vyhledávání fáze (NCV): Otočný spínač nastavte do polohy „NCV“. Pokud přední část multimetu (na schématu jako 1) přiblížíte k vodiči, ve kterém je přítomná fáze, pak bude aktivní světelná (na schématu jako 2) a zvuková signalizace multimetu.

Poznámka: Nespoléhejte se jen na měřicí přístroj, protože v testovaném vodiči může být přítomné nebezpečné napětí i bez signalizace. Čitlivost záleží na typu konektoru, tloušťce izolace, radiofrekvenčním šumu a dalších faktorech, které mohou způsobit neplatnost měření.

Měření jednosměrného napětí ()

Cervený měřicí kabel zapojte do konektoru , černý kabel zapojte do konektoru "COM". Otočný spínač nastavte na funkci jednosměrného napětí. Měřicí kably propojte s měřeným proudovým obvodem. Poznámka: může se stát, že vyobrazení nebude stabilní, zvláště v pásmu měření 400 mV, pokud měřicí kabel není propojen s měřeným proudovým obvodem.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---|-----------|----------------------|
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % + 3 dg.) |
| Zatížení impedance: 10 MΩ | | |
| Maximální vstupní napětí: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS | | |

Měření střídavého napětí ()

Cervený měřicí kabel zapojte do konektoru , černý kabel zapojte do konektoru "COM". Otočný spínač nastavte na funkci střídavého napětí. Měřicí kably propojte s měřeným proudovým obvodem. Poznámka: může se stát, že vyobrazení nebude stabilní, zvláště v pásmu měření 400 mV, pokud měřicí kabel není propojen s měřeným proudovým obvodem.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---|-----------|----------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |
| Zatížení impedance: 10 MΩ | | |
| Maximální vstupní napětí: 1000 V DC vagy 750 V AC RMS | | |
| Rozsah měření: 40 Hz - 400 Hz | | |

Měření jednosměrného proudu (, , 10 A)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru "COM". V souladu s různými měřenými hodnotami proudu zapojte červený měřicí kabel a nastavte otočný spínač:

| Měřená intenzita proudu | Zapojení červeného měřicího kabelu (konektor) | Nastavení otočného spínače |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Tlačítkem „SEL“ nastavte funkci jednosměrného proudu (■). Přerušte proudový obvod, na kterém chcete měřit proud a měřicí vodič propojte s měřenými body.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---------------|-----------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Ochrana před přetížením: FF 600 mA / 1000 V, v rozsahu 10 ampérů: FF10 A/1000 V

Maximální vstupní proud: 600 mA DC/AC, na pozici 10 ampérů: 10 A DC/AC

Když je měřený proud vyšší, než 5 A, pak plynulá doba měření nesmí překročit čas 10 vteřin, a mezi dvěma měřeními musí být dodržena pauza v délce alespoň 1 minuty.

MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PRODU (µA, mA, 10 A)

Černý měřicí kabel zapojte do konektoru „COM“. V souladu s různými měřenými hodnotami proudu zapojte červený měřicí kabel a nastavte otocný spínač:

| Měřená intenzita proudu | Zapojení červeného měřicího kabelu (konektor) | Nastavení otočného spínače |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-400mA | µA mA | mA |
| 0,4-10A | 10A | A |

Tlačítkem „SEL“ nastavte funkci střídavého proudu (■). Přerušte proudový obvod, na kterém chcete měřit proud a měřicí vodič propojte s měřenými body.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---------------|-----------|----------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | ± (1% + 3 dg.) |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Ochrana před přetížením: FF 600 mA / 1000 V, v rozsahu 10 ampérů: FF10 A/1000 V

Maximální vstupní proud: 600 mA DC/AC, na pozici 10 ampérů: 10 A DC/AC

Když je měřený proud vyšší, než 5 A, pak plynulá doba měření nesmí překročit čas 10 vteřin, a mezi dvěma měřeními musí být dodržena pauza v délce alespoň 1 minuty. Odpověď frekvence: 40Hz-1kHz True RMS

MĚŘENÍ FREKVENCE

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru ■, černý kabel zapojte do konektoru „COM“. Otočný spínač nastavte na funkci „Hz%“. Tlačítkem „Hz%“ nastavte funkci frekvence (Hz). Měřicí kabel propojte s měřeným proudovým obvodem. Poznámka: měření frekvence je funkční jen v režimu automatického střídání rozsahu měření. Nepřekračujte hodnotu vstupního napětí, protože to mohlo vést k poškození měřicího přístroje!

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---------------|-----------|----------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Rozsah měření vstupního napětí: 200 mV - 10 V [AC]

Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC

TESTOVÁNÍ DIODY A PŘERUŠENÍ

Testování diody: červený měřicí kabel zapojte do konektoru ■, černý kabel zapojte do konektoru „COM“ (červený měřicí kabel má polaritu „+“). Otočný spínač nastavte do polohy ■. Tlačítkem „SEL“ zvolte funkci testování diody (■). Červený měřicí kabel propojte s anodou diody, černý měřicí kabel propojte s katodou diody. Na displeji bude vyobrazena přibližná hodnota počátečního napětí diody. Pokud bude zapojení opačné, na displeji bude vyobrazen nápis „OL“.

Testování přerušení: červený měřicí kabel zapojte do konektoru ■, černý měřicí kabel zapojte do konektoru „COM“ (červený měřicí kabel má polaritu „+“). Otočný spínač nastavte do polohy ■. Tlačítkem „SEL“ zvolte funkci testování přerušení (■). Měřicí kabel přiložte na testovaný proudový obvod. Jestliže je proudový obvod propojen s napájecí jednotkou, pak předtím, než začnete provádět měření, vypněte zdroj elektrického proudu a nechte vybit kondenzátory. Zkrat (méně než 60Ω) bude signalizován zabudovaným zvukovým alarmem.

| Funkce | Rozsah měření | Rozlišení | Prostředí měření |
|--------|---------------|-----------|---|
| ■ | 0-3 V | 0,001 V | měřicí proud: hodnota kolem 1 mA, napětí při chodu naprázdno: kolem 3,2 V, ochrana před přetížením: 600 V DC/AC |
| ■ | 600 Ω | 0,1 Ω | napětí při chodu naprázdno: přibližně 1 V, ochrana před přetížením: 250 V [DC] nebo 250 V [AC] RMS |

MĚŘENÍ KAPACITY: (■)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru ■, černý měřicí kabel zapojte do konektoru „COM“. Otočný spínač nastavte do polohy ■. Měřicí kabel propojte s měřeným proudovým obvodem. Jestliže je měřená kapacita propojena s proudovým obvodem, pak předtím, než začnete provádět měření, vypněte zdroj elektrického proudu a nechte vybit kondenzátory. Poznámka: měření kapacity je funkční jen v režimu automatického střídání rozsahu měření. Při měření mějte na paměti, že čím vyšší kapacitu (µF) měříte, tím více času je zapotřebí k provedení přesného měření.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---------------|-----------|----------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 30 dg.) |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC

MĚŘENÍ ODPORU (Ω)

Červený měřicí kabel zapojte do konektoru ■, černý měřicí kabel zapojte do konektoru „COM“ (červený měřicí kabel má polaritu „+“). Otočný spínač nastavte do polohy Ω. Jestliže je měřený odpor propojen s proudovým obvodem, pak předtím, než začnete provádět měření, vypněte zdroj elektrického proudu a nechte vybit kondenzátory.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost (18 – 28°C) |
|---------------|-----------|----------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | ± (4,0% + 3 dg.) |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Měřicí napětí v otevřeném okruhu: 1 V

Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC.

MĚŘENÍ FAKTORU VYPLNĚNÍ

Cervený měřicí kabel zapojte do konektoru , černý měřicí kabel zapojte do konektoru "COM". Otočný spínač nastavte do polohy „Hz%“. Tlačítkem „Hz%“ nastavte funkci faktoru vyplnění (%). Měřicí kabel propojte s měřeným proudovým obvodem. Poznámká: nepřekračujte hodnotu vstupního napětí, protože by mohlo dojít k poškození měřicího přístroje!

| Rozsah měření | Rozlišení |
|---------------|-----------|
| 5 - 95% | 0,1% |

MĚŘENÍ TEPLITOBY (TEMP)

Cervenou sondu teploměru zapojte do konektoru , černou sondu zapojte do konektoru "COM". Otočné tlačítko nastavte na funkci „TEMP“. Po stabilizaci měření přečtěte hodnoty vyobrazené na displeji. Upozornění! Upozornění! Sonda teploměru typu K dodávanou v příslušenství je možné používat k plynulému měření do nejvyšše 300 °C.

| Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C-1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F-1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC.
Maximální hodnota měření dodávané sondy teploměru typu K:
měření random: 250 °C
měření instant: 300 °C

VÝMĚNA BATERIE A POJISTKY

Když se na displeji zobrazí ikonka  je nutné vyměnit baterie. Výměna pojistky je nutná jen zřídka, problémy mohou způsobovat chyby spojené s používáním. Před výměnou baterie/pojistky měřicí přístroj vypněte a vytáhněte měřicí kably. V případě výměny baterii odstraňte šroub umístěný na zadním panelu. V případě výměny pojistky nejdříve měřicí přístroj vyníměte z pouzdra, potom odstraňte šrouby umístěné na zadním panelu. Vyměňte baterie/pojistku. Věnujte pozornost správné polaritě baterii. Zadní panel upněvte šrouby zpátky na původní místo.

Upozornění! Předtím, než měřicí přístroj otevřete, se vždy ujistěte o tom, že měřicí kably jsou z odstraněny z měřicího okruhu! Šrouby zašroubujte zpátky, aby přístroj během používání fungoval stabilně, tímto předejdete nebezpečí úrazu!

ÚDRŽBA

K demontáži vnějšího krytu multimetu nejprve vytáhněte měřicí kabel, potom vyšroubujete dva šrouby umístěné na zadním panelu přístroje a zadní panel opatrně sejměte. Předtím, než multimetr otevřete, si musíte uvědomit, že v několika kondenzátorech multimetu mohlo zůstat nebezpečné napětí i po vypnutí přístroje. Kalibraci, údržbu, opravu nebo jiné zásahy smí provádět výhradně taková odborně vyškolená osoba, která si plně uvědomuje nebezpečí spojená s možným zásahem elektrickým proudem a s multimetrem. Nebudete-li multimetr delší dobu používat, vyjměte baterie a přístroj neskladujte v prostředí vyznačujícím se vysokými teplotami nebo vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Bude-li to nutné, vyměňte tavnou pojistku za pojistku s výše uvedenými parametry.

Na měřicí přístroj nepoužívejte žádné leštící prostředky, ani rozpuštědla. K čištění používejte pouze vlhkou utěrkou nebo čisticí prostředky se slabší koncentrací.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Dispaly: LCD, max. 6000
- Zobrazení polarity: automatické
- Doba odberu vzorku: 0,4 vteřin
- V případě překročení limitu měření: vyobrazení „OL“
- Provozní teplota (při 75% relativní vlhkosti vzduchu): 0 - 40 °C
- Skladovací teplota: 0 - 50 °C
- Napájení: 4 x 1,5 V AA baterie
- Rozměry (výška x šířka x tloušťka): 204 mm x 93 mm x 57 mm
- Hmotnost (s bateriem): 580 g
- Příslušenství: Uživatelský manuál 1 db
Sonda teploměru typ K 1 db
Sada měřicích kabelů 1 db

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, UPOZORNĚNÍ

Nezapínajte do měřicího přístroje napětí vyšší než 600 V AC/DC, ani AC/DC proud překračující 10 A!

Nikdy přístroje nezapojujte do zdroje napětí, prováděte-li měření v rámci testování A, testování diody, přerušení, teploty, světla, úrovni hlasitosti, kapacity nebo relativní vlhkosti vzduchu!

Napětí mezi společným vstupem a zemí nesmí překročit hodnotu 600 V DC nebo ACEFF!

Funkce střídejte při měření až poté, když jste vytáhli měřicí kably!

Budte opatrní, jestliže pracujete s napětím nad 60 V DC nebo 30 V ACEFF!

Mějte na paměti, že přístroj může být vystaven škodlivým nárazům napětí pocházejícího z některých jiných přístrojů (televizor, napájecí jednotka spinacích provozů...).

Jestliže budete přístroj používat v blízkosti významné elektromagnetické interferenze, je nutné si uvědomit, že fungování multimetru může být nestabilní nebo může signalizovat závadu.

Nikdy nepřekračujte bezpečnostní limity hodnoty, které jsou stanoveny v uživatelském manuálu jako intervaly měření.

Přístroj nikdy nepoužívejte bez zadního krytu a bez celkové fixace.

Přístroj odpojte z proužového obvodu a nechte využít vysokonapěťové kondenzátory předtím, než budete měřit odpór, přerušení, diodu nebo kapacitu.

Při práci s holými vodiči nebo kolejnicemi budte vždy mimořádně opatrní.

Jestliže na multimeteru zjistíte jakýkoli nevyzýváček, multimeter ihned vypněte a učiňte opravení za účelem opravy.

Jestliže je měřená hodnota neznámá, zkонтrolujte nejvyšší hodnotu rozsahu měření uvedenou na multimeteru, respektive v případech, kdy je to možné, zvolte režim automatického rozsahu měření.

Předtím, než otočíte spínačem volby rozsahu měření, odpojte měřicí vodič z proužového obvodu měření.

Nikdy neprovádějte měření odporu nebo přerušení na proužových obvodech, které jsou pod proudem.

Provádějte-li měření na televizoru nebo na proužovém obvodu s vysokým střídavým proudem, vždy mějte na paměti, že na testovaných bodech může být příjemné průchodové napětí s vysokou amplitudou, což může způsobit poškození multimetru.

Objeví-li se na displeji přístroje symbol baterie, baterie je nutné okamžitě vyměnit. Nízké napětí baterie může způsobit chyby v měření, případně zásah elektrickým proudem nebo jiný úraz.

Při měření mějte vždy prsty v bezpečné vzdálenosti od konektorů.

Nepoužívejte multimeter v prostředí, ve kterém se mohou uvolňovat výbušné páry, plyny nebo prach.

Předtím, než začnete měřicí zařízení používat, vždy jej za účelem správné funkčnosti zkонтrolujte (např. pomocí známého zdroje napětí).



Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nepotřebné nebo nepoužívané přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonné povinnosti uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

HR/BIH

OPĆE INFORMACIJE:

Ovaj digitalni multimetar je dizajniran sa ciljem poštivanja sigurnosnih propisa standarda IEC 61010-1. Prilagodava se 600V CAT IV i 1000 V CAT III kategorijama mjerjenja, te kategoriji 2. Prije korištenja ovog proizvoda, molimo vas da pročitate korisničke upute, te uzmete u obzir opasnosti. CAT IV: Mjerenje na izvoru snage niskog napona: Na primjer, konzumacija metara, ulazni kredenc, primarni uređaj za zaštitu od visokog napona.

CAT III: mjerenje unutar zgrada ili biljaka. Na primjer, fiksirana oprema, distribucijska ploča, kabeliranje, sabirne poluge, prekidači, distribucijska kutija za zaštitu od prevelikog napona itd.

Upozorenje! Ove upute za rad sadrže informacije i upozorenja koje su za sigurnu uporabu i čišćenje uređaja. Pročitajte sa razumijevanjem upute za uporabu prije korištenja. Nerazumijevanje uputa ili njihovo занemarivanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda vas ili uređaja. Za vašu sigurnost, molimo vas da koristite probni kabel koji je priložen sa multimetrom. Prije uporabe, provjerite da li je vaš uređaj netaknut.

PRILOŽENE SIGURNOSNE OZNAKE

- Važni sigurnosni opisi u korisničkom priručniku
- Mogućnost prisustva visokog napona
- Uzemljenje (COM)
- Duplo uzemljenje (klasa II kontaktne zaštite)
- Alternativna struja/ alternativni napon
- Direktna struja/ direktni napon
- Zaštita utičnice. Molimo zamijenite za ovu uporabu.

TIPKE:

- SEL**: Prekidač između °C i °F mjerjenja u TEMP poziciji
U poziciji mjerjenja trenutnog napona: ACV/DCV, ACA/DCA
 or pozicija: odabir diode ili kreći zvuk on/off prekidača.
- H2%**: U poziciji AC napona ili AC tmutnog mjerjenja: Svaki dodir tipke između ACV/Hz% i ACA/Hz% načina mjerjenja.
U poziciji frekvencije: prebacivanje gornje tipke između Hz or % načina mjerjenja.
- H**: Pritisak na ovu tipku će pohraniti mjerena zapisana na zaslonu. Pritisak na tipku ponovno ili mijenjanjem funkcija će uzrokovati da instrument očisti podatke.
- : Drži pritisnutom 3 sekunde, prebacivanje između uključivanja ili isključivanja pozadinskog svjetla, pozadinsko svjetlo će se isključiti nakon 15 minuta.

ULAZNE UTIČNICE

| | |
|--------------------|---|
| COM () | Zajednička utičnica za sve kvantitete koji će se mjeriti te za testiranje tranzistora (COM) (negativno) |
| V,Ω,Hz %, , , °C/F | Napon, otpor, kapacitet, frekvencija, temperatura, faktor zaduženosti i tester diode (pozitivno) |
| µA, mA | struja (0 - 600 mA), tester tranzistora (IN) ulaz (pozitivno) |
| 10A | struja (400 mA - 10 A) ulaz (pozitivno) |

Kontaktiranje slobodne faze detekcije (NCV): Postavite okretajući gumb u NCV položaj. Ako je prednja strana uređaja (označena u slici 1) dovedena u neposrednu blizinu živog konduktora, svjetlo uređaja (označeno na slici 2) i zuljica će se aktivirati.

Bilješka: ne oslanjajte se na uređaj, jer će opasni napon i dalje biti prisutan u konduktoru iako nema indikacija za to. Detekcija može zavisiti od tipa utičnice, debljine izolacije, RF interference i drugih faktora, što može uticati na mjerjenje.

Mjerenje DC napona ()

Povežite probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu. Postavite brojač na poziciju DC napona. Povežite probe mjerjenja na krug koji će se mjeriti.

Bilješka: čitanje može biti nestabilno, posebno u rangu od 400 mV mjerjenja, ako probni kabel nije povezan na krug koji se mjeri.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|---|------------|---------------------|
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 3 dg.) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | ± (0,5 % + 3 dg.) |
| Ulazna impedanca: 10 MΩ | | |
| Maximalni ulazni napon: 1000 V DC or 750 V AC RMS | | |

Mjerenje alternativnog napona ()

Povežite crveni probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu. Postavite brojač na funkciju alternativnog napona. Povežite probe mjerjenja na krug koji će se mjeriti. Bilješka: čitanje može biti nestabilno, posebno u rangu od 400 mV mjerjenja, ako probni kabel nije povezan na krug koji se mjeri.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|---|------------|---------------------|
| 6 V | 1 mV | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V | |
| Ulazna impedanca: 10 MΩ | | |
| Maximalni ulazni napon: 1000 V DC or 750 V AC RMS | | |
| Raspis mjerjenja: 40 Hz - 400 Hz | | |

Mjerenje AC (, mA, 10 A)

Povežite crni probni kabel na "COM" utičnicu. Povežite crveni probni kabel, te postavite selektor brojača prema trenutnim vrijednostima koje se mijere:

| Struja koja se mjeri | Povezivanje crvenog prong kabela (utičnica) | Postavke brojača |
|----------------------|---|------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA mA |
| 4-400mA | µA mA | mA mA |
| 0,4-10A | 10A | A A |

Koristite „SEL“ tipku za postavljanje funkcije trenutne struje (AC). Prekinite kuglčić struja treba izmjeriti, te povežite probe na tačke da se izmjere.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|---------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (0,8% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,2% + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: FF 600 mA / 1000 V, u 10 A poziciji: FF10A/1000 V
Maximalna ulazna struja: 600 mA DC/AC, u 10 Amper poziciji: 10A DC/AC
Kada je struja mjerena veća od 5 A, kontinuirano vrijeme mjerjenja ne smije biti veće od 10 s, te najmanje 1 minuta može potrošiti između dva mjerjenja.

Mjerjenje AC (µA, mA, 10 A)

Povežite crni probni kabel na "COM" utičnicu. Povežite crveni probni kabel, te postavite selektroj brojača prema trenutnim vrijednostima koje se mijere:

| Struja koja se mjeri | Povezivanje crvenog probnog kabala (utičnica) | Postavke brojača |
|----------------------|---|------------------|
| 0-4mA | µA mA | µA |
| 4-40mA | µA mA | mA |
| 0.4-10A | 10A | A |

Koristite "SEL" tipku za postavljanje funkcije alternativne struje (AC). Prekinite kuglčić struja će se struja mjeriti, zatim povežite probni kabel na tačke koje će se mjeriti.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|---------------------|
| 60 µA | 0,01 µA | |
| 600 µA | 0,1 µA | |
| 6 mA | 0,001 mA | ± (1% + 3 dg.) |
| 60 mA | 0,01 mA | |
| 600 mA | 0,1 mA | |
| 10 A | 10 mA | ± (1,5% + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: FF 600 mA / 1000 V, u 10 Rasporn ampera: FF10 A/1000 V
Maximalna ulazna snaga: 600 mA DC/AC, u 10 Pozicija ampera: 10A DC/AC
Kada je struja mjerena veća od 5A, trajanje kontinuiranog mjerjenja ne treba biti veće od 10 sekundi, te najmanje 1 minuta treba proći između dva mjerjenja. Rasporn frekvencije: 40Hz-1kHz True RMS

FREKVENCIJA MJERENJA

Povežite crveni probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu. Postavite brojač na „Hz%“ funkciju. Koristite „Hz%“ tipku za postavite funkciju frekvencije (Hz). Povežite probe mjerjenja na kuglčić koji će se mjeriti.

Bilješka: Mjerjenje frekvencije samo radi sa odabirom rasporna automatskog mjerjenja. Nemojte prekoraciti ulazni napon, jer to može ošteti uredaj.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|---------------------|
| 9,999 Hz | 0,001 Hz | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ± (1,0% + 3 dg.) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | |
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | |
| 9,999 MHz | 0,001 MHz | |

Granica mjerjenja ulaznog napona: 200 mV - 10 V [AC]
Zaštita od prekomernog napona: 600 V DC/AC

ISPITIVANJE DIODA I PREKIDA

Ispitivanje dioda: povežite crveni probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu (crveni probni je za "+" polaritet). Postavite brojač na položaj. Koristite „SEL“ tipku za odabir funkcije ispitivanja dioda (). Povežite crveni probni kabel na anodu diode, te crni na katodu. Zaslon će prikazati približni napon diode. Ako je povezivanje preokrenuto, na zaslonu će se pojaviti "OL".

Ispitivanje prekida: Crveni probni kabel povežite na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu (crveni probni je za "+" polaritet). Postavite brojač na položaj. Koristite „SEL“ tipku za odabir funkcije ispitivanja prekida (). Pomoću probnog kabala dodimite krug koji će se mjeriti. Ako je krug povezan na izvor napona, isključite izvor napon, te odvojite kapacitive prije početka mjerjenja. Kratki krugovi (manji od 60 Ω) će biti označeni od strane ugradenog zujala.

| Funkcija | Gran. mjer. | Rezolucija | Uslovi mjerjenja |
|----------|-------------|------------|--|
| | 0-3 V | 0,001 V | Mjerena struja: otprilike 1mA, praznog napona: otprilike, 3,2 V, zaštita od preopterećenja: 600V DC/AC |
| | 600 Ω | 0,1 Ω | Otprilike praznog napona: 1V, zaštita od preopterećenja: 250V[DC] or 250V[AC] RMS |

KAPACITET MJERENJA:

Povežite crveni probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu. Postavite brojač na položaj. Povežite probe mjerjenja na krug koji će se mjeriti. Ako je kapacitor povezan na krug koji će se mjeriti, isključite izvor napona, te odvojite kapacitive prije početka mjerjenja. Bilješka: Kapacitet mjerjenja radi samo sa odabirom rasporna automatskog mjerjenja. Prilikom izvođenja mjerjenja pazite da najveći kapacitet napona koji je izmijeren (µF) više puta zauzima multimetar kako bi točno izračunao.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|---------------------|
| 6 nF | 0,001 nF | ± (4,0% + 30 dg.). |
| 60 nF | 0,01 nF | |
| 600 nF | 0,1 nF | |
| 6 µF | 1 nF | |
| 60 µF | 10 nF | |
| 600 µF | 100 nF | |
| 6 mF | 1 µF | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: 600 V DC/AC

MJERENJE OTPORA (Ω)

Povežite crveni probni kabel na utičnicu, te crni na "COM" utičnicu. (Crveni probni je za "+" polaritet). Postavite brojač u Ω položaj. Ako je otpor koji se mjeri povezan na krug, isključite izvor napajanja, odvojite kapacitive prije početka mjerjenja.

| Granica mjerjenja | Rezolucija | Točnost (18 – 28°C) |
|-------------------|------------|---------------------|
| 600 Ω | 0,1 Ω | |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| 100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% + 3 dg.) |

Napon otvorenog kruga: 1 V
Zaštita od prevelikog napona: 600 V DC/AC.

Mjerjenje radnog omjera

Povežite probni kabel na utičnicu, te crni kabel na "COM" utičnicu. Postavite brojač na „Hz%“ funkciju. Koristite „Hz%“ tipku za postavljanje funkcije omjera (%). Povežite žicu mjerjenja na krug koji će se mjeriti. Bilješka: ne povećavajte vrijednost ulaznog napona, jer to može dovesti do kvara uredaja!

| Mérés határ | Felbontás |
|-------------|-----------|
| 5 - 95% | 0,1% |

Mjerenje temperature (TEMP)

Povežite crveni probni kabel na utičnicu, te cri na "COM" utičnicu. Postavite brojac u "TEMP" funkciju. Nakon što se mjerenje stabilizuje, pročitajte prikazanu vrijednost. Upozorenje! Priloženi K tip termometra probe može koristiti do 300°C maximalno za kontinuirano mjerenje.

| Raspon mjerenja | Rezolucija | Točnost |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| °C | 1°C | -20°C~1000°C ± (1,0 % + 3 dg.) |
| °F | 1°F | -4°F~1832°F ± (1,0 % + 3 dg.) |

Zaštita od preopterećenja: 600 V DC/AC.
Maximalna vrijednost mjerenja uključenog K tipa termometra:
 Nasumice mjerene: 250°C
 instant mjerene: 300°C

ZAMJENA BATERIJE I OSIGURAČA

Ako se pojaviti ikona na zaslonu, baterije zahtijevaju zamjenu. Osigurač se treba zamjeniti samo kad se pojaviti greška povezana s njim. Prije zamjene baterija ili osigurača, isključite uređaj, te odspojite probne kabele. Za zamjenu baterije odvijte vijke sa stražnje ploče. Za zamjenu osigurača sklonite uređaj iz oklopa, zatim odvijte vijke sa stražnje ploče. Zamjenite baterije/osigurač. Pazite na polaritet. Vratite poklopac i učvrstite vijke.

Upozorenje: Prije otvaranja instrumenta, uvjerite se da su probni kabeli sklonjeni sa kruga mjerenja. Zamjenite vijke da uređaj radi na stabilnom površini kako bi se izbjegle ozljede.

ODRŽAVANJE

Da bi se otvorio vanjski poklopac multimetera, prvo odvijte probni kabel, zatim odvijte 2 vijke sa stražnje strane uređaja, zatim pažljivo sklonite poklopac. Prije otvaranja uređaja, morate znati da je možda prisutan opasan napon u nekim kapacitorima iako je uređaj isključen.

Kalibracija, održavanje i servisiranje multimetera treba obavljati samo specijalista koji je upoznat sa radom multimetera te sa posostima koje on nosi. Ako ne planirate koristiti multimeter duži vremenski period, molimo vas da sklonite baterije, te ih odložite dalje od vlagi i vrućih uvjeta.

Ako je potrebno, zamjenite osigurač sa jednim odgovarajućim parametrom na spisku iznad.

Ne koristite abrazivna sredstva ili otpala na uređaju. Koristite samo blago navlaženu krupu ili malo deterdženta za čišćenje uređaja.

TEHNIČKI PARAMETRI:

- Zaspon: LCD, max. 6000
- Indikacija polariteta: automatska
- Vrijeme uzorkovanja: 0,4 sekunde
- U slučaju prekorčenja granice mjerenja: „OL“ zaslon
- Temperatura rada (ispod 75% relativno vlažno): 0 – 40 °C
- Temperatura pohrane: 0 – 50 °C
- Napajanje: 4 x 1,5 V AA baterije
- Dimenzije (težina, x širina, x dubina): 204 mm x 93 mm x 57 mm
- Težina (uključujući baterije): 580 g
- Dodaci: uputstvo 1 komad
 K-tip temperature 1 komad
 Set kabala za mjerenje 1 komad

SIGURNOSNA UPZOZRENJA

Ne smije se opterećavati više od 600 V AC / DC napona, te više od 10 A AC / DC struje!

Ne povezujuje izvor napona u , diode, testiranje prekida. Termometar, svjetiljinu, razinu buke, kapacitet, vlažnost, funkciju mjerenja!

Napon ne treba biti veći od 600V DC ili ACEFF između ulaza i uzemljenja.

Prilikom mjerenja, samo mijenjajte funkciju nakon što isključite kabel za mjerenje.

Budite pažljivi kada radite sa preko 60 V DC ili 30 V ACEFF naponom!

Znajte da neka oprema (TV, adapter..) mogu uzrokovati oštećenja izvora!

Ako se uređaj koristi u blizini jakih elektromagnetskih interferencijskih polja, znajte da rad multimetra može postati nestabilan ili se može pojaviti kvar.

Nikada ne prekorčujte sigurnosna ograničenja u uputama za svaki napon mjerjenja.

Ne koristite uređaj ako njegova stražnja ploča nije pravilno uklapljenja.

Sklonite se naponu, te ispraznite kapacitore visokog napona prije mjerenja otpora, prekida, diode ili kapaciteta.

Budite veoma pažljivi kada koristite sa golim kabelima ili šipkama.

Ako se utvrdi neki nepravilan rad na multimeteru, odmah ga isključite i odnesite na servis.

Ako je vrijednost koja će se mjeriti nepoznata, provjerite raspon mjerenja najveće vrijednosti na multimeteru, ili kažo da je moguće, postavite način raspina automatskog mjerenja.

Prije okretanja prekidača za određivanje granice, isključite probni kabel sa kruga koji se mjeri.

Nikada ne vršite mjerenje otpora ili prekida na krugu bez napona.

Kada vršite mjerenje na TV setu ili krugu sa visokim AC naponom, uvijek zapamtiti da tu može biti prisutna amplituda visokog napona na testnim točkama, što može oštetiti multimeter.

Ako se simbol baterija pojavljuje na zaslonu, baterija se mora odmah zamjeniti. Nizak napon baterije može uzrokovati greške u mjerjenju, električni udar ili ozljede.

Družite prste dalje od utičnice za povezivanje prilikom mjerjenja.

Multimeter ne koristite u prisustvu zapaljivih gasova, para ili prašine.

Prije svake uporabe, provjerite uređaj kako biste osigurali pravilan rad (npr. korištenje poznatog izvora napona).



Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvajeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje!

Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koju su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Baterije i akumulatore treba izdvajeno tretirati od smeća iz kućanstva. Konzlik je zakonom obvezan koristene i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400
www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

Distribuidor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România,
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488,
Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Ţara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija
Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska
Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.** • Cesta zmage 13A, 2000 Maribor
Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si
www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska
Tel: +385 1 2006 148 • Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH
Tel: +387 61 095 095 • Zemlja porijekla: Kína
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.



SOMOGYI ELEKTRONIC®