





TÍPUS: A360


SI

DIGITÁLIS DŐLÉSMÉRŐ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

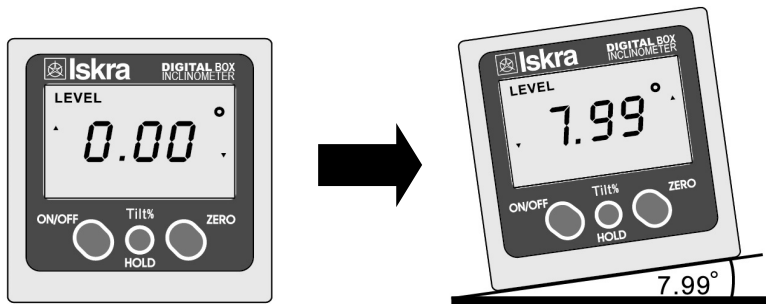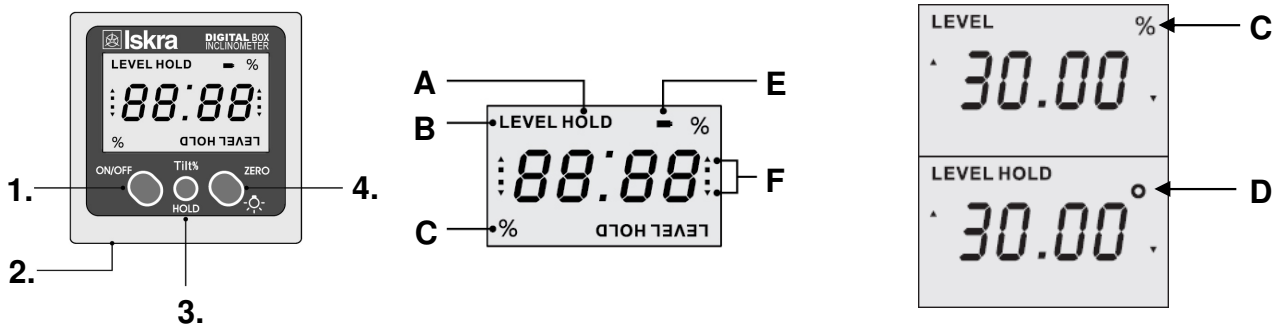

ábra. 1

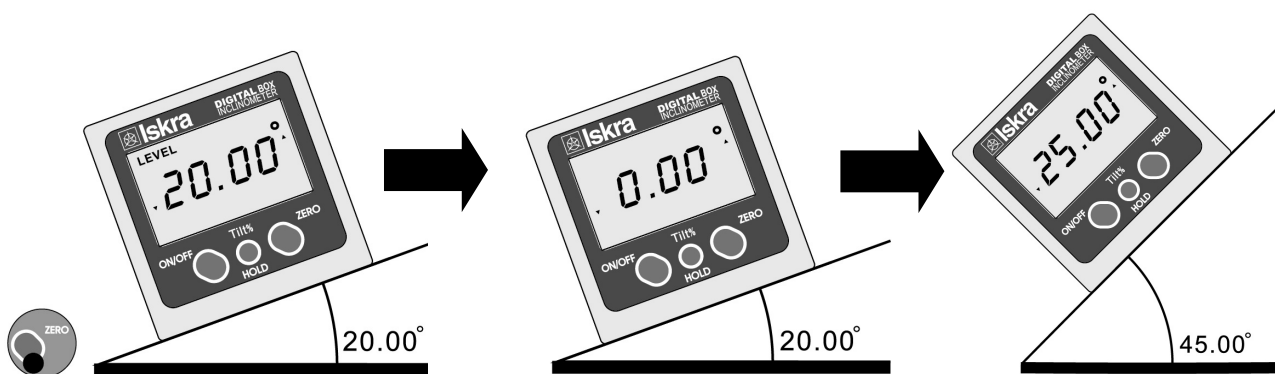

ábra. 2

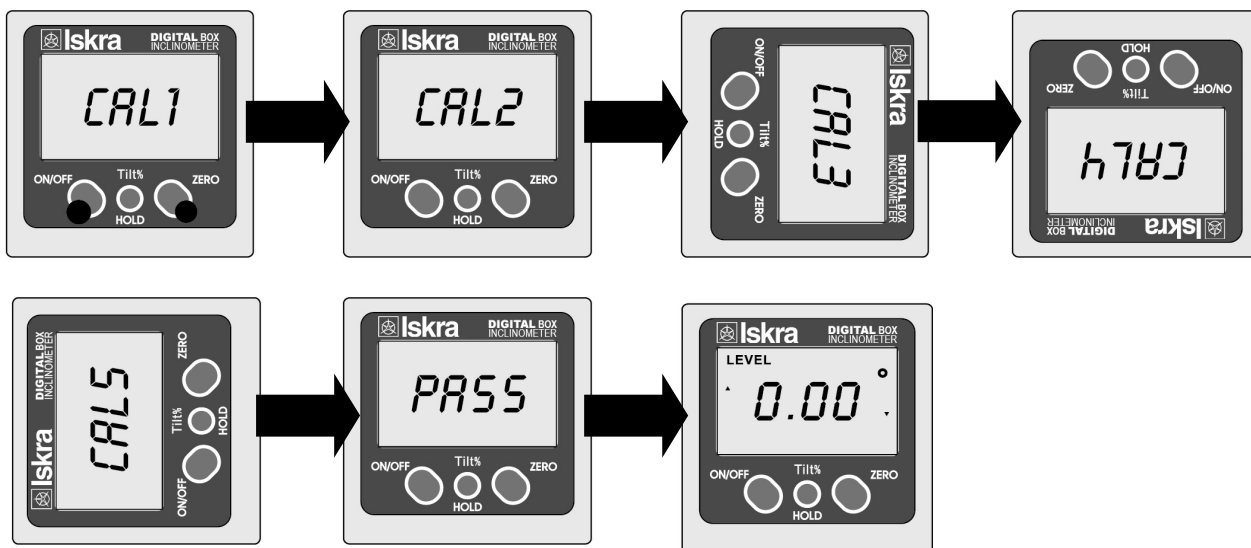

ábra. 3

Az EU-ban meghatalmazott képviselő neve és címe:
 AHAC d.o.o.,
 Stopče 31,
 3231 Gobelno, Szlovénia

A gyártó neve és címe:
 Wenzhou Weidu Electronics Co., Ltd.
 Zhiguang ipari zóna, Liushi város, Yueqing város,
 Zhejiang tartomány, PR Kína

HASZNALATI UTMUTATO

- Ez a használati utasítás erre a készülékre érvényes. Fontos információkat tartalmaz a termék helyes használatáról
- A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen és teljes körűen ezt a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ez a kezelési útmutató az Európai Unióban alkalmazandó szabványokon és előírásokon alapul.
- Későbbi használat esetén őrizze meg ezt a használati utasítást. Ha harmadik félnek adja át a készüléket, akkor kötelezően adja át nekik is ezt a használati utasítást.



ALTALANOS FIGYELMEZTETÉSEK

A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából, helytelen karbantartásából és az alkatrészek cseréje vagy átalakítása céljából történő beavatkozásból eredő károkért. Ilyen esetekben elveszíti a garancia igénybevételenek jogát.

A készülékben csak az eszköz gyártójának meghatalmazott képviselője végezhet beavatkozást.

- Biztonsági okokból a termék önálló felújítása és / vagy módosítása nem megengedett.
- A termék nem játék, ezért nem tartozik a gyermekek kezébe.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek, és ne védje szennyeződéstől vagy nedvességtől. Ez a termék sérüléséhez és korrózióhoz vezethet!
- A házba ágyazott mágnesek nagyon erősek. Emiatt biztosítson megfelelő távolságot pl. Mágnesszalagos hitelkártyáktól, pacemakerektől stb.
- A dőlésmérő háza vezető fémből készül. Ezért soha ne használja feszültség alatt álló tárgyak mérésére. Nem csak a rövidzárlat, hanem az életveszélyes áramütés veszélye is fennáll!
- Vigyázzon, nehogy a csomagolás felügyelet nélkül heverjen, mert veszélyes játék lehet a gyermekei számára.
- Óvatosan kezelje a terméket, mert sokk, ütés vagy kis magasságból történő leesés sérülhet.

Általános utasítások az akkumulátorokra vonatkozóan

- Az elemek nem valók a gyermekek kezébe.
- Az elemeket nem szabad olyan helyen tárolni, ahol fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A kiszivárgott vagy sérült elemek fekélyt okozhatnak a bőrrel érintkezve, ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt kell használni.
- Soha ne szerelje szét az elemeket, ne dobja őket tűzbe, és legyen óvatos a rövidzárlat elkerülése érdekében. Robbanásveszély áll fenn!
- A szokásos, nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek behelyezésekor mindig ügyeljen a helyes polarításra (vegye figyelembe a plusz / + és a mínusz / - jelöléseket).

Rendeltetészerű használat

A termék felületek dőlési szögeinek a mérésére szolgál. Az eredményeket az LCD kijelző mutatja. A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Bármely más felhasználás helytelen, és a készülék károsodásához vagy anyagi kárhoz vezethet.

AZ LCD KIJELZŐN MEGJELENÍTETT SZIMBOLUMOK, JELOLESEK

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Be / ki gomb | A. A kinyomtatott érték megtartása (HOLD) |
| 2. Mérési alap | B. A referencia felület szimbóluma (LEVEL) |
| 3. Tartás / Dőlés % gomb | C. A dőlés százalékos megjelenítésének szimbóluma (%) |
| 4. ZERO / Képernyő fényereje gomb | D. A dőlés fokokban (°) történő kijelzésének szimbóluma |
| | E. Az akkumulátor szimbóluma |
| | F. A dőlés iránya |

Az elemek behelyezése, cseréje

- Nyissa ki a hátlapon található elemtartót úgy, hogy kicsavarja a fedél csavarjait, majd óvatosan eltávolítja.
- Helyezzen be 2 db AAA (LR03) elemet, ügyelve a helyes polarításra. Az akkumulátor plusz pólusának (amelyet az akkumulátoron „+” jellel jelölnek) meg kell egyeznie az elemtartóban található „+” jellel.
- Zárja le az elemkamrát úgy, hogy ráteszi az elemtartó fedelét, és megcsavarja a csavarokat.
- Az elemet ki kell cserélni, ha a kijelző kontrasztja jelentősen csökken, vagy ha a készüléket már nem lehet bekapcsolni.

HASZNALAT

MEGJEGYZÉS: Az dőlésmérő nem alkalmas a felület vízszintes helyzetének ellenőrzésére. Használja erre a célra a vízmértéket. Az energia megőrzése érdekében az dőlésmérő automatikusan kikapcsol 5 perc használat nélküli bekapcsolt állapot után.

ABSZOLUT MERÉSI MOD

- Az dőlésmérő két tetszőleges felület közötti szöget mérheti.
- Kapcsolja be / ki a dőlésmérőt az ON / OFF gomb rövid megnyomásával.
- Helyezze a dőlésmérőt az első felületre (az aljára szerelt mágnesek segítségével a kamra megfelelő felületre rögzíthető). A kijelző kiírja a „0.0 °” és a „LEVEL” jelzőt. Ez most a referencia felület. (1. ábra)
- Amikor a dőlésmérőt balra vagy jobbra billenti, vagy ha egy másik felületre helyezi, a kijelző kinyomtatja a két felület közötti szöget, pl. „7,99 °”. Ebben az esetben a kijelző bal és jobb szélén található két nyíl szimbólum (‘▲’ és ‘▼’) azt az irányt mutatja, amelyikbe döntötte a dőlésmérőt. (1. ábra)
- Ha megnyomja a „TILT%” gombot, a százalékos dőlés kinyomtatódik.

RELATIV MERÉSI MOD

- Helyezze a dőlésmérőt a felülethez és kapcsolja be. A mért szög, pl. „20 .00 °”, és a „LEVEL” jelző mutatóra kerül.
- Nyomja meg röviden a „ZERO” gombot. A „0,00 °” mutatóra kerül, míg a „LEVEL” jel eltűnik. Így kiválasztotta az aktuális szöget az alapvonal mérési szögéhez. (2. ábra)
- Változtassa meg az alap dőlését. Pl. '25 .00 °' mutatóra kerül. A mutatott érték a kiválasztott felületek közötti szöget jelenti. ebben az esetben a méréshez használt felület és a referencia felület közötti szög 45 °. (45 ° - 20 ° = 25 °) (2. ábra)

KALIBRACIO

- Helyezze a dőlésmérőt egy sík felületre. Nyomja meg a „ZERO” gombot, majd a be / ki gombot. A kijelző kimutatja a „CAL 1” szót, ami azt jelzi, hogy az eszköz újrakalibrációs módban működik. (3. ábra)
- Nyomja meg ismét a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 2” szót. Döntse a dőlésmérőt 90 ° -ra és nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 3” szót. Döntse le 90 ° -kal a dőlésmérőt, majd nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 4” szót. Döntse 90 ° -ra a dőlésmérőt, és nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 5” szót. (3. ábra)
- Döntse meg ismét 90 ° -kal a dőlésmérőt, majd nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „PASS” szót. Befejezte az újrakalibrálási folyamatot. A kalibráláshoz használt alapfelület most a referenciafelület.

MEGJEGYZÉS: A dőlésmérő gyárilag kalibrált.

Csak akkor hajtsa végre az újrakalibrálási eljárást, ha az eszköz méréseinek pontatlanságát észleli.

TISZTÍTÁS

A terméket csak puha és tiszta ruhával lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztítószereket, mivel ezek elszínezhetik a terméket. Ne nyomja túl erősen a felületeket, mert ezek karcosodást vagy akár a kijelző károsodását okozhatják!

JAVÍTÁS

A készüléket csak a gyártó hivatalos szervize javíthatja, csak eredeti alkatrészeket használva. Ha a készülék minőségellenőrzésünk és az Ön megfelelő karbantartása ellenére meghibásodik, a javítást csak hivatalos szervizszakember végezheti.

A készülék szervizbe adása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban kell átadni!

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	3 V (DC)	Felbontás	0.05°
Elemtípus	2 × AAA (LR03)	Üzemhőmérséklet	0–40 °C
Dőlésmérés	4 × 90°	Súly	61 g
Pontosság	±0.2°	Méreték	57 × 57 × 30.5 mm