



# instruction manual

home

bedienungsanleitung  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo




SMA 92



Made for  
Europe

**S**  
SOMOGYI ELEKTRONIC

home

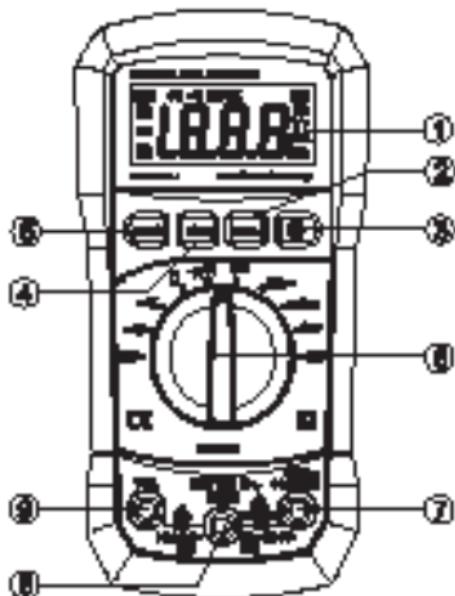**EN - Front panel**

1. LC display
2. save maximum value button
3. backlight
4. save reading button
5. function selector switch
6. selector knob
7. V, $\mu$ A,mA, $\Omega$ ,Hz, input socket
8. "COM" (common) input socket
9. 10 A current measurement socket

**DE - Frontplatte**

1. LC-Anzeige
2. Maximalwert erfassen
3. Hintergrundbeleuchtung
4. Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes
5. Funktionsumschalter
6. Drehschalter
7. V,  $\mu$ A, mA,  $\Omega$ , Hz, Eingangsbuchse
8. „COM“ (gemeinsame) Eingangsbuchse
9. 10 A-Buchse für Strommessungen

**HU - Előlap**

1. LC kijelző
2. maximum érték rögzítése
3. háttérvilágítás
4. mért érték rögzítése
5. funkció váltó
6. forgókapcsoló
7. V,  $\mu$ A, mA,  $\Omega$ , Hz, bemeneti aljzat
8. „COM“ (közös) bemeneti aljzat
9. 10 A-es árammérő aljzat

**SK - Predný panel**

1. LC displej
2. uloženie maximálnej hodnoty
3. podsvietenie
4. uloženie nameranej hodnoty
5. prepinač funkcie
6. otočný spínač
7. V, $\mu$ A,mA, $\Omega$ ,Hz, vstupná zásuvka
8. „COM“ (spoločná) vstupná zásuvka
9. 10 A zásuvka na meranie prúdu

**RO - Panoul frontal**

1. afișaj LC
2. memorarea valorii maxime
3. iluminării de fundal
4. memorarea valorii măsurate
5. selectarea funcției dorite
6. comutatorul rotativ
7. borna de intrare „V,  $\mu$ A, mA,  $\Omega$ , Hz, “
8. borna de intrare (comună) „COM“
9. borna pentru măsurarea 10 A

**SRB - Prednja ploča**

1. LC displej
2. memorisanje maksimalne merene vrednosti
3. pozadinsko osvetljenje
4. čuvanje merene vrednosti na displeju
5. prekidač za odabir funkcije
6. obrtni prekidač
7. utičnica V, $\mu$ A,mA, $\Omega$ ,Hz,
8. „COM“ utičnica (zajednička)
9. utičnica za merenje 10 A

**SLO - Sprednja plošča**

1. LC zaslon
  2. ohranjanje maksimuma izmerjene vrednosti
  3. vsebujoči osvetlitveni ozadja
  4. ohranjanje merjene vrednosti na zaslonu
  5. slikalo za izbiro r funkcije
  6. vrtljivo stikalo
  7. vticanice V, $\mu$ A,mA, $\Omega$ ,Hz,
  8. „COM“ Vticanica (SKUPNA)
  9. vticanica za merjenje 10 A
- Simboli na zaslonu



**EN**

**Overview:** This digital multimeter was designed with a view to comply with the safety requirements of standard EN 61010-1. Compliant with the 600 V CAT III measurement category. Before using this instrument, please read the instruction manual and observe the relevant safety precautions. CAT IV: Measurements on low voltage power sources. For example, consumption meters, input cabinets, primary surge protection devices. CAT III: Measurements inside buildings or plants. For example, fixed equipment, distribution panel, cabling, bus bars, switches, surge protection distribution box, etc. CAT II: Measurements on circuits that are directly connected to low voltage circuits. For example, measurements on household appliances, portable devices and similar equipment. CAT I: Measurements on electric circuits that are not directly connected to mains.

**Warning!** These operating instructions contain the information and warnings required for the safe use and maintenance of the unit. Read and understand the instructions for use before using the device. Failure to understand the instructions or observe the warnings can result in serious personal injury or property damage. For your safety, please use the probe cable included with the multimeter. Before use, please check that your multimeter is intact and serviceable.

-  Important warning Read the contents of the instruction manual.
-  alternating current
-  direct current
-  grounding
-  double grounding (Contact protection class II)
-  fuse protected. Please replace according to the instructions for use.

#### Maintenance

In order to split the outer shell of the multimeter or remove the battery compartment first unplug the probe cable. Before opening the multimeter, remove the battery and check that there is no static electricity charge present to ensure that the multimeter's components are not damaged. Before opening the multimeter, you should be aware that dangerous voltage may be present in some of the capacitors even if the device is switched off. The calibration, maintenance and servicing of the multimeter should only be performed by a specialist who is completely familiar with the operation of the multimeter and the shock hazard involved. If not planning to use the multimeter for an extended period of time, please remove the battery and avoid storing the unit in excessively warm or humid environments. If necessary, replace the fuse with one matching the parameters below:

F1: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V

F2: 6x30 mm, F10 A / 600 V

Do not use any abrasives or solvents on the device. Only use a damp cloth or mild detergent for cleaning the unit.

#### During Use

- If the unit is used near strong electromagnetic interference, please note that the multimeter's operation can become unstable or it may indicate malfunction.
- Never exceed the safety limits which are specified in the instructions for each measurement range.
- Never use the unit without its rear panel fully attached.
- Remove from circuit and discharge the high voltage capacitors before measuring resistance, interruption, diodes or capacity.
- Be very careful when working with bare cables or bus bars.
- If any irregular operation is detected on the multimeter, immediately switch it off and have it serviced.
- If the value to be measured is unknown, check the highest possible measurement range on the multimeter, or whenever possible, select the automatic measurement range mode.
- Before turning the limit selection switch, disconnect the probe cable from the measurement circuit.
- Never perform resistance or interruption measurements on energized circuits.
- When performing measurements on TV sets or circuits with high AC, always remember that there might be high amplitude voltage on the test points, which can damage the multimeter.
- If the voltage to be tested exceeds the effective value of 60 V DC or 30 V AC, work carefully in order to avoid sustaining an electric shock.
- If the battery symbol appears on the display, the battery must be replaced immediately. Low battery voltage may result in measurement errors, electric shock, or even injury.
- Keep your fingers away from the connecting sockets.
- Do not use the multimeter in the presence of flammable gas, vapours or dust.
- Before each use, check the unit in order to ensure proper operation (e.g., using a known voltage source).
- When performing CAT II and CAT III voltage measurements, the voltage may not exceed 600 V, respectively.

#### General description

This instrument features a 3½ digit, 7-segment display. It can be used to measure direct current, alternating current, DC voltage, AC voltage, resistance, frequency, and interruption. Capable of saving the maximum value measured, has background illumination, and automatically switches measurement ranges. The reading can be saved on the display. Switches off automatically.

#### Display symbols




low battery



negative input polarity



AC voltage/alternating current

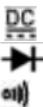

- DC voltage/direct current  
diode test  
interruption test  
automatic measurement range change  
reading saved  
maximum value saved  
mV, V  
µA, mA, A  
Ω, kΩ, MΩ  
kHz

#### Pushbuttons

- FUNC** If more than one secondary function is available at any given dial setting, this pushbutton can be used to toggle them. Each push of the button shifts to the next function.
- MAX** Pressing this button will store the highest value measured during measurement on the display. This is also indicated by a symbol. Pressing the button again will clear all data, and the multimeter will exit the function.
- HOLD** Note: The actual value is not the peak value. Pressing this button will store the measured reading on the display. Pressing the button again or changing functions will cause the instrument to clear the data.
- Backlight: Keep the button pressed for 1 second.

#### Input sockets

- COM** Common (COM) socket for all quantities to be measured (negative)  
voltage, resistance, current, frequency, and diode tester input (positive)
- 10A** Current (200 mA - 10 A) input (positive)

#### FEATURES

##### Battery saver function

In order to conserve power, the multimeter automatically switches off after approx. 15 minutes if no measurement is performed or function is changed. This is indicated by 5 short beeps 1 minute before switching off then the unit switches off with a beep.

##### DC voltage measurement ()

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the DC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Note: The reading can be unstable, especially in the 200 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 mV	0.1 mV	±(0.5% offset + 2 digits)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0.8% offset + 2 digits)

Overload protection: Use of air-gap (for voltages over 1500 V)

##### DC measurement ()

Connect the black probe cable to the "COM" socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

Current to be measured	Red probe cable connection (socket)	Dial setting
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0.2 - 10 A	10 A	

Use the "FUNC" pushbutton to set the function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 µA	0.1 µA	±(1.2% offset + 3 digits)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(2.0% offset + 5 digits)

Overload protection: an F250 mA / 600 V fuse at the socket and an F10 A/600 V fuse at the "10A" socket. Max input current: socket: 250 mA DC or AC RMS; at "10A" socket: 10 A DC or AC RMS.

If the measured current is greater than 5 A, the duration of continuous measurement should not exceed 10 seconds, and at least 5 minute should elapse between two measurements.

##### Measurement of AC voltage ()

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket.

Set the dial to the AC voltage position. Connect the measurement probes to the circuit to be measured.

Note: The reading can be unstable, especially in the 200 mV measurement range, if the probe cable is not connected to the circuit being measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
2 V	1 mV	±(1% offset + 3 digits)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1.2% offset + 3 digits)

Overload protection: Use of air-gap (for voltages over 1500 V)

Measuring range: 40 Hz - 200 Hz

##### Measurement of AC ()

Connect the black probe cable to the "COM" socket. Connect the red probe cable and set the selector dial according to the current values to be measured:

Current to be measured	Red probe cable connection (socket)	Dial setting
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0.2 - 10 A	10 A	

Use the "FUNC" pushbutton to set the AC () function. Interrupt the circuit whose current is to be measured then connect the probe to the points to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 $\mu$ A	0.1 $\mu$ A	$\pm(2.5\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$
2 mA	1 $\mu$ A	
20 mA	10 $\mu$ A	
200 mA	100 $\mu$ A	
10 A	10 mA	

Overload protection: an F250 mA / 600 V fuse at the socket and an F10 A/600 V fuse at the "10A" socket. Max input current: socket: 250 mA DC or AC RMS; at "10A" socket: 10 A DC or AC RMS. If the measured current is greater than 5 A, the duration of continuous measurement should not exceed 10 seconds, and at least 5 minute should elapse between two measurements.

Measuring range: 40 Hz – 400 Hz

#### Frequency measurement

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the "Hz" function. Connect the measurement probe to the circuit to be measured.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
20 kHz	10 Hz	$\pm(1.5\% \text{ offset} + 5 \text{ digits})$

Input signal level: min. 500 mV

#### Diode and interruption testing

**Diode testing:** Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket (the red probe is "+ " polarity). Set the dial to the position. Use the "FUNC" pushbutton to set the diode testing ( function). Connect the red probe cable to diode's anode, and the black one to its cathode. The display will show the diode's approximate forward voltage. If the connection is reversed, "OL" will appear in the display.

**Interruption testing:** Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket. Set the dial to the position. Use the "FUNC" pushbutton to set the interruption testing ( function). Connect the measurement probe to the circuit to be tested. If the circuit is connected to a power source, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement. Short-circuits (less than 100  $\Omega$ ) will be indicated by the built-in buzzer.

Function	Resolution	Measuring environment
	1 mV	Measurement current: approx. 1 mA Idle voltage: approx. 1.48 V
	The built-in buzzer will activate below 100 $\Omega$	Idle voltage less than 500 mV

#### Resistance measurement ( $\Omega$ )

Connect the red probe cable to the socket, and the black one to the "COM" socket. (The red probe cable is "+" polarity). Set the dial to the " $\Omega$ " position. If the resistor to be measured is connected to a circuit, switch off the power source and discharge the capacitors before starting measurement.

Measurement limit	Resolution	Accuracy
200 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(0.8\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$
2 k $\Omega$	1 $\Omega$	
20 k $\Omega$	10 $\Omega$	
200 k $\Omega$	100 $\Omega$	
2 M $\Omega$	1 k $\Omega$	$\pm(1.0\% \text{ offset} + 2 \text{ digits})$
20 M $\Omega$	10 k $\Omega$	

#### Battery and fuse replacement

If the icon appears on the display, the batteries require replacing. The fuse only needs to be replaced rarely due to errors associated with use. Prior to replacing the battery/fuse, turn off the instrument and unplug the probe cables. For battery replacement, use a screwdriver to remove the screw from the rear panel. For fuse replacement first remove the instrument from its case then remove the screws from the rear panel. Replace the battery/fuse. Observe the correct polarity. Replace the cover and tighten the screws.

#### Warning:

Before opening the instrument, make sure that the probe cable has been removed from the measuring circuit.

Replace and tighten the screws so that the device operates in a stable manner during use and accident hazards are avoided.

**Accessories:** • instructions for Use • probe cable • 9 V (6F22) battery • case



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health.

Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

#### Specifications

- measurement category: CAT III 600 V
- fuses: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V quick blow; 5x20 mm, F 10 A / 600 V quick blow
- ambient temperature and humidity: 0 – 40 °C (<80% relative humidity)
- display: 3 1/2 digit LCD display
- overload protection: PTC protection (in resistance and frequency measurement)
- power supply: 9 V (6F22) battery
- reading over measurement limit: "OL" appears in the display window.
- polarity indication: "+" is displayed for negative polarity.
- exhausted battery: icon appears on the display.
- dimensions: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- weight: approx. 112 g

**Allgemeines:** Dieses Digitalmultimeter ist so konzipiert, dass es die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 61010-1 erfüllt. Es entspricht der Messkategorien 600 V CAT III. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einsatz des Gerätes durch und beachten Sie die einschlägigen Sicherheitsvorschriften. CAT IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation. z.B.: Zähler, Schaltschränke, primärer Überspannungsschutz. CAT III: Messungen in Gebäuden und Betriebsräumen. z.B.: ortsfeste Anlagen, Verteilertableau, Verkabelung, Sammelschiene, Umschalter, Überspannungsschutzverteiler usw. CAT II: Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mit dem Niederspannungsnetz haben. z.B. Messung von Haushaltsgeräten, tragbare Elektrogeräte und ähnlichen Anlagen. CAT I: Messungen an Stromkreisen, die keine direkte Verbindung zum Netz haben.

 **Achtung!** Die Bedienungsanleitung enthält die für den sicheren Einsatz und Wartung erforderlichen Informationen und Warnhinweise. Lesen Sie und interpretieren Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts. Fehlendes Verständnis der Anweisungen und Nichtbeachtung der Warnhinweise können zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Bitte benutzen Sie die dem Multimeter beigefügten Messkabel für Ihre Sicherheit. Überprüfen Sie sie vor der Benutzung und vergewissern Sie sich von der Intaktheit des Gerätes.

#### Sicherheitshinweise

 Wichtiger Hinweis! Lesen Sie die Bedienungsanleitung!  
 Wechselstrom  
 Gleichstrom

 Erdung

 Schutzisolierung (Schutzklasse II)  
Absicherung mit einer Schmelzsicherung,  
 Austausch laut Bedienungsanleitung

#### Betrieb

Zum Öffnen der Außenverkleidung des Multimeters oder zum Entfernen des Batteriefachs vorher Messkabel trennen. Vor dem Öffnen des Multimeters Batterie entfernen und auf statische Elektrizität prüfen, um Schäden an den Multimeterkomponenten vorzubeugen. Vor dem Öffnen des Multimeters müssen Sie beachten, dass gefährliche Hochspannungen selbst ausgeschalteter Zustand an einigen Kondensatoren des Multimeters anliegen können. Kalibrierung, Wartung, Instandsetzung und sonstige Maßnahmen am Multimeter dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die mit dem Multimeter und der Stromschlaggefahr vollkommen vertraut sind. Bei längerem Nichtgebrauch Batterie aus dem Multimeter entnehmen und bei der Lagerung Umgebung mit hohen Temperaturen bzw. Luftfeuchtigkeit vermeiden. Bei Bedarf Schmelzsicherung gegen ein Ersatzstück mit den folgenden Parametern austauschen:

F1: 5x20 mm, F250 mA / 600 V, F2: 6x30 mm, F10 A / 600 V

Benutzen Sie keine Schleifmittel oder Lösemittel am Gerät. Reinigen Sie

das Gerät nur mit einem feuchten Tuch oder mildem Reiniger.

#### Betrieb

- Beim Einsatz des Gerätes in der Nähe bedeutender elektromagnetischer Interferenz sollten Sie beachten, dass die Funktion des Multimeters instabil werden oder Fehler anzeigen könnte.
- Überschreiten Sie nie die Sicherheitsgrenzwerte nach den Vorgaben der Bedienungsanleitung für jeden Messbereich.
- Vor der Messung von Widerstand, Unterbrechung, Diode oder Kapazität Stromkreis von der Spannungsquelle trennen und Hochspannungskondensatoren entladen.
- Gehen Sie bei der Arbeit mit blanken Leitungen oder Schienen immer sehr vorsichtig vor.
- Bei ungewöhnlichen Erscheinungen am Multimeter ist das Multimeter unverzüglich auszuschalten und instand zu setzen.
- Bei unbekannten Messwerten den höchsten verfügbaren Messbereich am Multimeter anwählen beziehungsweise wo es möglich ist, Betriebsart mit automatischer Messbereichsauswahl einschalten.
- Vor dem Umschalten des Messbereichswahlschalters Messkabel aus dem Messkreis entfernen.
- Führen Sie nie Widerstands- oder Unterbrechungsmessungen an strombeaufschlagten Kreisen durch.
- Bei Messungen am Fernseher oder an Wechselstromkreisen sollten Sie stets beachten, dass Durchgangsspannungen mit hoher Amplitude, die das Multimeter beschädigen, an den Testpunkten vorkommen können.
- Überschreitet die zu prüfende Spannung den Wert von 60 V DC oder 30 V AC effektiv, so ist eine sorgfältige Arbeitsweise zur Vermeidung von Stromschlag erforderlich.
- Ist das Batteriesymbol an der Anzeige ersichtlich, so ist die Batterie unverzüglich zu ersetzen. Niedrige Batteriespannung kann zu Messfehlern, möglicherweise zum Stromschlag oder Personenschäden führen.
- Halten Sie Ihre Finger bei der Messung von den Anschlussbuchsen fern.
- Benutzen Sie das Multimeter nicht in der Nähe von explosionsgefährlichem Gas, Dampf oder Staub.
- Überprüfen Sie das Gerät für die richtige Funktion vor dem Gebrauch immer (z.B. mit einer bekannten Spannungsquelle).
- Bei der Messung von Spannungen der Kategorie CAT II darf die Spannung 1000 Volt nicht überschreiten; bei der Messung von Spannungen der Kategorie CAT III darf die Spannung 600 Volt nicht überschreiten.

#### Allgemeine Beschreibung

Dieses Digitalmultimeter ist mit einer 3 ½-stelligen 7-Segment-Anzeige ausgeführt. Es kann für die Messung von Gleichstrom, Wechselstrom, Gleichspannung, Wechselspannung, Widerstand, Frequenz, Dioden und Unterbrechung benutzt werden. Das Gerät hält den gemessenen Höchstwert fest, verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und wechselt automatisch zwischen den Messbereichen. Der Messwert kann an der Anzeige festgehalten werden. Automatische Ausschaltung.

#### Anzeigesymbole



niedrige Batteriespannung



- negative Eingangspolarität
- Wechselspannung/Wechselstrom
- Gleichspannung/Gleichstrom
- Diodentest
- Unterbrechungsprüfung
- automatische Messbereichsumschaltung
- Messwert festgehalten
- Maximalwert festgehalten
- mV, V
- Spannungsmessung
- $\mu\text{A}$ , mA, A
- Strommessung
- $\Omega$ ,  $\text{K}\Omega$ ,  $\text{M}\Omega$
- Widerstandsmessung
- KHz
- Frequenzmessung

#### Drucktasten

**FUNC** Sind mehrere Unterfunktionen in einer bestimmten Position des Drehschalters verfügbar, so erlaubt diese Drucktaste eine Wahl unter den Funktionen. Bei jedem Tastendruck wird die nächste Funktion aktiviert. Der erfasste Höchstwert wird auf Tastendruck auf der Anzeige festgehalten. Zusätzlich wird das Symbol angezeigt. Bei erneuter Betätigung der Taste wird der Wert gelöscht und die Funktion verlassen.

**HOLD** Hinweis: der Istwert entspricht nicht dem Höchstwert. Der Messwert kann per Tastendruck an der Anzeige festgehalten werden. Bei erneuter Betätigung der Taste oder bei einem Funktionswechsel wird der Wert gelöscht.

Hintergrundbeleuchtung: Taste für eine Sekunde gedrückt halten.

#### Eingangsbuchsen

**COM** gemeinsame Buchse (COM) für alle Messgrößen (negativ)  
 Eingang für Spannung, Widerstand, Strom, Frequenz und Diodentester (positiv)

**10 A** Eingang für Strom (200 mA -10 A) (positiv)

#### FUNKTIONEN

##### Energiesparfunktion

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Multimeter – wenn keine Messung und kein Funktionswechsel erfolgen – nach dem Ablauf von ca. 15 Minuten automatisch aus. Eine Minute vor dem Ausschalten ertönen 5 kurze Piepsignale, anschließend schaltet sich das Gerät mit einem Tonsignal aus.

##### Gleichspannung messen ()

Schließen Sie die rote Messkabel an die Buchse „“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter entsprechend der Funktion Gleichspannung ein. Schließen Sie die Messkabel an den zu messenden Stromkreis an. Bemerkung: instabile Anzeigen sind möglich, vor allem im 200 mV-Messbereich, wenn das Messkabel nicht mit dem Messkreis verbunden ist.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,5\% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(0,8\% \text{ Abweichung} + 2 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: Funkenstrecke (für Spannungen über 1500 V)

Gleichstrom messen ()

Schließen Sie das schwarze Messkabel an die Buchse „COM“ an. Schließen Sie das rote Messkabel entsprechend den unterschiedlichen Stromgrößen an und stellen Sie den Drehschalter ein:

Zu messende Stromstärke	Anschluss (Buchse) des roten Messkabels	Position des Drehschalters
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Aktivieren Sie die Funktion Gleichstrom () mit der Drucktaste „FUNC“. Unterbrechen Sie den Stromkreis, in dem eine Strommessung vorgenommen werden soll und verbinden Sie die Messkabel mit den Messstellen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
200 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm(1,2\% \text{ Abweichung} + 3 \text{ Stellen})$
2 mA	1 $\mu\text{A}$	
20 mA	10 $\mu\text{A}$	
200 mA	100 $\mu\text{A}$	
10 A	10 mA	$\pm(2,0\% \text{ Abweichung} + 5 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: F250 mA / 600 V Sicherung an der -Buchse; F10 A / 600 V-Sicherung an der „10 A“-Buchse.

Maximaler Eingangsstrom: an der Buchse : 250 mA DC oder AC RMS; an der „10 A“-Buchse: 10 A DC oder AC RMS

Überschreitet der gemessene Strom 5 A, so darf die ununterbrochene Messzeit nicht mehr als 10 Sekunden betragen und es sollten mindestens 5 Minuten zwischen zwei Messungen vergehen.

##### Wechselspannung messen ()

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an.

Stellen Sie den Drehschalter in die Position Wechselspannung. Schließen Sie die Messkabel an den zu messenden Stromkreis an.

Bemerkung: instabile Anzeigen sind möglich, vor allem im 200 mV-Messbereich, wenn das Messkabel nicht mit dem Messkreis verbunden ist.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
2 V	1 mV	$\pm(1\% \text{ Abweichung} + 3 \text{ Stellen})$
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm(1,2\% \text{ Abweichung} + 3 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: Funkenstrecke (für Spannungen über 1500 V)

Messbereich: 40 Hz - 200 Hz

Wechselstrom messen ()

Schließen Sie das schwarze Messkabel an die Buchse „COM“ an. Schließen Sie das rote Messkabel entsprechend den unterschiedlichen Stromgrößen an und stellen Sie den Drehschalter ein:

Zu messende Stromstärke	Anschluss (Buchse) des roten Messkabels	Position des Drehschalters
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Aktivieren Sie die Funktion Wechselstrom () mit der Drucktaste „FUNC“. Unterbrechen Sie den Stromkreis, in dem eine Strommessung vorgenommen werden soll und verbinden Sie die Messkabel mit den Messstellen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
200 µA	0,1 µA	±(2,5 % Abweichung + 5 Stellen)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Überlastschutz: F250 mA / 600 V Sicherung an der „10 A“-Buchse; F10 A / 600 V-Sicherung an der „10 A“-Buchse.

Maximaler Eingangsstrom: an der Buchse „DC“: 250 mA DC oder AC RMS; an der „10 A“-Buchse: 10 A DC oder AC RMS

Überschreitet der gemessene Strom 5 A, so darf die ununterbrochene Messzeit nicht mehr als 10 Sekunden betragen und es sollten mindestens 5 Minuten zwischen zwei Messungen vergehen.

Messbereich: 40 Hz – 400 Hz

#### Frequenz messen

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „DC“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter entsprechend der Position „Hz“ ein. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu messenden Stromkreis.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
20 kHz	10 Hz	±(1,5 % Abweichung + 5 Stellen)

Eingangssignalpegel: min. 500 mV

#### Dioden- und Unterbrechungsprüfung

Diodenprüfung: Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „DC“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an (rotes Messkabel entspricht der „+“-Polarität). Stellen Sie den Drehschalter in die Position „D“. Aktivieren Sie die Funktion Diodenprüfung („D“) mit der Drucktaste „FUNC“. Verbinden Sie das rote Messkabel mit der Anode der Diode und das schwarze Messkabel mit der Kathode. Die ungefähre Durchlassspannung der Diode wird angezeigt. Ist die Diode verkehrt angeschlossen, so wird „OL“ angezeigt.

Unterbrechungsprüfung: Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „DC“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an. Stellen Sie den Drehschalter in die Position „U“. Aktivieren Sie die Funktion Unterbrechungsprüfung („U“) mit der Drucktaste „FUNC“. Verbinden Sie die Messkabel mit dem zu prüfenden Stromkreis. Ist der Stromkreis mit einem Netzgerät verbunden, so ist die Stromquelle vor Beginn des Messvorgangs auszuschalten und Kondensatoren sind zu entladen. Bei Kurzschluss (weniger als 100 Ω) ist der eingebaute Summer hörbar.

Funktion	Auflösung	Messumgebung
	1 mV	Messstrom: ca. 1 mA Leerlaufspannung: ca. 1,48 V
	Unter 100 Ω ist der eingebaute Summer hörbar	Die Leerlaufspannung beträgt weniger als 500 mV

#### Widerstand messen (Ω)

Schließen Sie das rote Messkabel an die Buchse „DC“ und das schwarze an die Buchse „COM“ an (rotes Messkabel entspricht der „+“-Polarität). Stellen Sie den Drehschalter in die Position „Ω“. Ist der zu messende Widerstand mit einem Stromkreis verbunden, so ist die Stromquelle vor Beginn des Messvorgangs auszuschalten und Kondensatoren sind zu entladen.

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8 % Abweichung + 2 Stellen)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	±(1,0 % Abweichung + 2 Stellen)
20 MΩ	10 kΩ	

#### Batterie und Sicherung ersetzen

Wird das Symbol angezeigt, so ist der Austausch der Batterie erforderlich. Der Austausch der Sicherung ist selten erforderlich. Probleme könnten durch Bedienungsfehler verursacht werden. Vor dem Austausch der Batterie/Sicherungen Messgerät ausschalten und Messkabel abtrennen. Bei Batterietausch Schrauben der Rückwand lösen. Bei Austausch der Sicherung zuerst Gerät aus dem Etui entnehmen und anschließend Schrauben der Rückwand lösen. Ersetzen Sie die Batterie/Sicherung. Beachten Sie die richtige Polarität der Batterie. Befestigen Sie die Rückwand erneut mit den Schrauben.

#### Warnung

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Geräts immer, dass Messkabel vom Messkreis getrennt sind. Verschrauben Sie wieder die Schrauben für eine stabile Funktion des Gerätes, um Unfallgefahr zu vermeiden.

Zubehör: • Bedienungsanleitung • Messkabel • 9 V-Batterie (6F22) • Etui



Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind!

Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungssträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

Die Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll zusammen behandelt werden. Der Verwender ist gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte, entladene Batterien/ Akkus am Sammelort des Wohnortes oder im Handel abzugeben. So ist es zu sichern, dass die Batterien / Akkus umweltschonend entsorgt werden.

#### Technische Daten

- Messkategorie: CAT III 600 V
- Sicherungen: 5x20 mm, F 250 mA / 250 V, flink; 5x20 mm, F 10 A / 250 V, flink
- Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit: 0 ~ 40 °C (< 80 % relative Luftfeuchtigkeit)
- Anzeige: 3 1/2-stellige LCD-Anzeige
- Überlastschutz: PTC-Schutz (bei Widerstands- und Frequenzmessung)
- Stromversorgung: 9 V-Batterie (6F22)
- Überlaufanzeige: „OL“ wird angezeigt
- Polaritätsanzeige: „-“ zeigt eine negative Polarität an
- Batterie leer: das Symbol wird angezeigt
- Abmessungen: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- Gewicht: ca. 112 g

**H**

**Általános információk:** Ezt a digitális multimétert úgy tervezte, hogy megfeleljen az EN 61010-1 szabvány biztonsági követelményeinek. Megfelel a 600 V CAT III mérési kategóriának. Mielőtt ezt a műszert használja, olvassa el a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat. CAT IV: mérésük kisfeszültségű tápforrásoknál. Pl.: fogyasztásmérők, kapcsolószekrények, elsődleges túlfeszültség-védelmi eszközökhez. CAT III: mérések épületeken, üzemelésekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztótábla, kábelezés, gyűjtőíró, átkapcsolók, túláram védelmi elosztódoboz, stb. CAT II: mérések olyan áramkörökben, amelyek közvetlenül csatlakoznak a kisfeszültségű áramkörökre. Pl.: háztartási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések mérése. CAT I: mérések olyan elektromos áramkörben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a hálózathoz.

**⚠️ Figyelem!** A használati utasítás a biztonságos használathoz és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értése és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérüléseket és károkat okozhat. Saját biztonsága érdekében, kérjük, használja azt a mérőszínöt, amelyet a multiméterhez kap. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az eszköz sértetlen.

**Biztonsági jelzések:**

 Fontos figyelmeztetés! Olvassa el a használati utasításban foglaltakat!

 Váltóáram

 Egyenáram

 Földelés

 Kettős szigetelés (II. érintésvédelmi osztály)

 Olvadóbiztosítékkal védett, csere használati utasítás szerint.

**Karbantartás:**

A multiméter külös borításának megbontásához vagy az elemtárból eltávolításához, először húzza ki a mérőszinöt. Mielőtt kinyitná a multimétert, vegye ki az elemet, és győződjön meg arról, hogy nincs statikus elektromosság, annak érdekelében, hogy a multiméter alkatrészei ne sérüljenek. Mielőtt kinyitná a multimétert, tudnia kell, hogy veszélyes feszültség maradhatott a multiméter néhány kondenzátorában, még akkor is, ha ki van kapcsolva. A multiméter kalibrálását, karbantartását, javítását és egyéb műveleteket csak olyan szakember végezheti, aki teljesen tisztában van a multiméterrel és az áramműtés veszélyével. Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet,

és ne tárolja magas hőmérsékletű, ill. páratartalmú könyezetben. Ha szükséges, cserélje ki az olvadóbiztosítéket az alábbiakban meghatározott paraméterüre: F1: 5x20 mm, F250 mA / 600 V; F2: 5x20 mm, F10 A / 600 V. Ne használjon semminemű csiszolóeszközt vagy oldószeret az eszközön. A tisztításhoz csak nedves törölőruhát vagy gyengéd mosószeret használjon.

**Használat közben:**

- Ha a készüléket jelentős elektromágneses interferencia közében használja, vegye figyelembe, hogy multiméter működése instabil váthat, vagy hibát jelezhet.
- Soha ne lépje túl a biztonsági határértékeket, melyeket a használati útmutató mérési intervallumonként meghatároz.
- Soha ne használja az eszközt a hártsó borítás és a teljes rögzítés nélkül.
- Húzza ki az áramkörből és süsse ki a nagyfeszültségű kondenzátorokat mielőtt ellenállást, szakadást, diódát vagy kapacitást mérne.
- Legyen nagyon óvatos, amikor csupasz vezetékkel vagy sínekkel dolgozik.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel a multiméteren, a multimétert azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell javítani.
- Ha a mérődő érték ismeretlen, ellenőrizze a lehetséges legmagasabb mérésihatárt a multiméteren, illetve ahol lehetséges, válassza az automatikus mérési tartomány módot.
- Mielőtt elfordítaná a mérésihatárváltó kapcsolót, távolítsa el a mérőszintről a mérőáramkörből.
- Soha ne végezzen ellenállás vagy szakadásmérést áram alatt lévő áramkörökönél.
- Amikor méréseket folytat a TV-n vagy váltóáramú áramkörökön, minden emlékezzen arra, hogy lehet magas amplitúdójú átmenő feszültség a teszt ponton, amelyek károsíthatják a multimétert.
- Ha a vizsgálandó feszültség meghaladja 60 V DC vagy 30 V AC effektív értékét, óvatosan dolgozzon, hogy elkerülje az áramütést.
- Ha az elemzimbólum megjelenik a kijelzőn, az elemet azonnal ki kell cserélni.
- Az alacsony elemfeszültségs mérési hibákat, esetleg áramütést, vagy személyi sérülést is okozhat.
- Mérés közben tartsa távol az ujjait a csatlakozóaljzatoktól.
- Ne használja a multimétert robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por közelében.
- Használat előtt minden ellenőrizze a készüléket, a megfelelő működés érdekében (pl. ismert feszültségforrással).
- Amikor CAT III típusú feszültséget mér, a feszültség nem haladhatja meg az 600 Voltot.

**Általános leírás**

Ez a digitális multiméter 3 ½ digits 7 szegmenses kijelzővel

készült. Használható egyenáram, váltóáram, egyenfeszültség, váltófeszültség, ellenállás, frekvencia, dióda és szakadás mérésére. A mért érték maximumának a rögzítésére képes, háttérvílágítása van, és automatikusan váltja a méréshatárokat. A mért érték rögzíthető a kijelzőn. Automatikusan kikapcsol.

### Kijelző szimbólumai



alacsony telepfeszültség



negatív bemeneti polaritás  
váltófeszültség/váltóáram



egyenfeszültség/egyenáram  
diódateszt



szakadásvizsgálat



automatikus méréshatárváltás



a mért érték rögzítve  
maximum érték rögzítve



feszültségmérés



árammérés



ellenállásmérés



frekvenciamérés

### Nyomógombok

**FUNC** Ha a forgókapcsoló adott állásában több alfunkció is elérhető, akkor ezzel a nyomógombbal lehet választani közülük. minden gombnyomásra a következő funkció érhető el.  
**MAX** Gombnyomásra a mérés közbeni legmagasabb érték rögzül a kijelzőn. Ezt a kijelzőn a szimbólum is jelzi. A gomb újbóli megnyomására az adat törölik, és a multiméter kilép a funkcióból.

Megjegyzés: a tényleges érték nem a csúcsérték.  
**HOLD** Gombnyomásra a mért érték rögzíthető a kijelzőn. A gomb újbóli megnyomására, vagy funkcióváltásra az adat törölik.

Háttérvilágítás: a nyomógombot 1 másodpercig kell nyomva tartani.

### Bemeneti aljzatok

**COM** minden mérődő mennyiség (COM)  
közös aljzata (negatív)  
feszültség, ellenállás, áram, frekvencia  
és diódateszter bemenet (pozitív)

**10 A** áram (200 mA-10 A) bemenet (pozitív)

### FUNKCIÓK:

**Telepkímélő funkció:**  
Energiatákarékossgági szempontból a multiméter – ha nem történik mérés vagy funkcióváltás – kb. 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ezt a kikapcsolás előtt 1 perccel 5 rövid sípszóval jelzi, majd egy hangjelzéssel kikapcsol.

### Egyenfeszültség mérése

Csatlakoztassa a piros mérőzsínort a aljzatba, a feketét a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót az egyenfeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsínörök a mémi kívánt áramkörhöz.

áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 200 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérődő áramkörre csatlakoztatva a mérőzsínör.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 mV	0.1 mV	±(0,5% eltérés + 2 digit)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0,8% eltérés + 2 digit)

Túlterhelés elleni védelem: szikrákоз használata (1500 V feletti feszültségekre)

### Egyenáram mérése (

Csatlakoztassa a feketét mérőzsínör a "COM" aljzatba. A különböző mérődő árammérőknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőzsínör és állítsa be a forgókapcsolót:

Mérődő áramerősséggel	Piros mérőzsínör csatlakoztatása (aljzat)	Forgókapcsoló beállítása
0 – 2 mA		
2 – 200 mA		
0,2 – 10 A	10 A	

A "FUNC" nyomógombbal állítsa be az egyenáram ( funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván méni, és csatlakoztassa a mérőzsínör a mérődő pontokra.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 µA	0,1 µA	±(1,2% eltérés +3 digit)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(2,0% eltérés +5 digit)

Túlterhelés elleni védelem: F250 mA / 600 V biztosíték a aljzatról; F10 A / 600 V biztosíték a „10 A” aljzatról. Maximális bemeneti áram: aljzon: 250 mA DC vagy AC RMS; a „10 A” aljzon: 10 A DC vagy AC RMS. Amikor a mért áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérés idő nem lehet több, mint 10 másodperc, és két mérés között teljen el legalább 5 perc.

### Váltófeszültség mérése (

Csatlakoztassa a piros mérőzsínör a aljzatba, a feketét a "COM" aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a váltófeszültség funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsínörök a mémi kívánt áramkörhöz. Megjegyzés: előfordulhat instabil kijelzés, főleg a 200 mV-os méréshatárban, ha nincs a mérődő áramkörre csatlakoztatva a mérőzsínör.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
2 V	1 mV	±(1% eltérés + 3 digit)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% eltérés + 3 digit)

Túlterhelés elleni védelem: szikrákоз használata (1500 V feletti feszültségekre). Mérési tartomány: 40 Hz - 200 Hz

### Váltóáram mérése (

Csatlakoztassa a feketét mérőzsínör a "COM" aljzatba. A különböző mérődő árammérőknek megfelelően csatlakoztassa a piros mérőzsínör, és állítsa be a forgókapcsolót:

Méréndő áramerősséggel	Piros mérőzsínör csatlakoztatása (aljzat)	Forgókapcsoló beállítása
0 – 2 mA		
2 – 200 mA		
0,2 – 10 A	10 A	

A „FUNC” nyomógombbal állítsa be a váltóáram ( ) funkciót. Szakítsa meg az áramkört, amelyben áramot kíván mérimi, és csatlakoztassa a mérőzsínört a méréndő pontokra.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 µA	0,1 µA	±(2,5% eltérés + 5 digit)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Túlerhelés elleni védelem: F250 mA / 600 V biztosíték a aljzatnál; F10 A / 600 V biztosíték a „10 A” aljzatnál. Maximális bemeneti áram: aljzaton: 250 mA DC vagy AC RMS; a „10 A” aljzaton: 10 A DC vagy AC RMS. Amikor a mért áram nagyobb, mint 5 A, a folyamatos mérés idő nem lehet több, mint 10 másodperc, és két mérés között teljen el legalább 5 perc. Mérési tartomány: 40 Hz – 400 Hz

#### Frekvencia mérése

Csatlakoztassa a piros mérőzsínört a aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. Állítsa a forgókapcsolót a funkcióra. Csatlakoztassa a mérőzsínört a mérimi kiáram körön.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
20 kHz	10 Hz	±(1,5% eltérés + 5 digit)

Bemeneti jelszint: min. 500 mV

**Dióda- és szakadásvizsgálat:** Diódavizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőzsínört a aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba (a piros mérőzsínör a “+” polaritású). Kapcsolja a forgókapcsolót a helyzetbe. A „FUNC” nyomógombbal állítsa be a diódavizsgálat ( ) funkciót. Csatlakoztassa a piros mérőzsínört a dióda anódjára, a fekete mérőzsínör pedig a katódjára. A kijelzőn körülbelül a dióda nyitófeleztsége fog megjelenni. Amennyiben a csatlakozás fordított, a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg. Szakadásvizsgálat: csatlakoztassa a piros mérőzsínört a aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. Kapcsolja a forgókapcsolót a helyzetbe. A „FUNC” nyomógombbal állítsa be a szakadásvizsgálat ( ) funkciót. Érintse a mérőzsínört a vizsgálandó áramkörre. Ha az áramkör egy tápegységhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és sússe ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdné a mérést. A rövidzárára (kevesebb, mint 100 Ω), a beépített hangjelző jelez.

Funkció	Felbontás	Méri kiönyezet
	1 mV	mérőáram: 1 mA körül üres-járat feszültség: 1,48 V körül
	100 Ω alatt a beépített hangjelző megszólal	üresjárat feszültség kevesebb, mint 500 mV

#### Ellenállás mérése ( $\Omega$ )

Csatlakoztassa a piros mérőzsínört a aljzatba, a feketét pedig a “COM” aljzatba. (a piros mérőzsínör a “+” polaritású). Állítsa a forgókapcsolót az „Ω” állásba. Ha a méréndő ellenállás egy áramkörhöz kapcsolódik, akkor kapcsolja ki az áramforrást, és sússe ki a kondenzátorokat, mielőtt megkezdi a mérést.

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% eltérés + 2 digit)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	±(1,0% eltérés + 2 digit)
20 MΩ	10 kΩ	

**Elem- és biztosítékcseré:** Ha az ikon megjelenik a kijelzőn, akkor elemcsere szükséges. A biztosíték csereje ritkán válik elegendőképp, a használatból eredő hibák okozhatják a problémát. Az elem/biztosítékok cseréje előtt kapcsolja ki a műszert, húzza ki a mérőzsínörököt. Elemcserénél távolítsa el a csavarai a hátlapból. Biztosítékcserénél a csavar eltávolítása után először vegye ki a műszert a tokból, majd távolítsa el a többi csavart is a hátlapból. Cserélje ki az elemet/biztosítékot. A megfelelő elempolaritásra figyeljen. Csavarozza vissza a hátlapot.

**Figyelmezettség:** Mielőtt az eszközt felnyitná, minden bizonyosodjon meg arról, hogy a mérőzsínörökkel történő átvonalította a mérési körből! Csavarja vissza a csavarokat, hogy stabilan működjön az eszköz használat közben, ezzel elhárítja a balesetveszélyt!

**Tartozékok:** • használati utasítás • mérőzsínör • 9 V elem (6F22) • doboz

A hulladékákkal vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékákkal vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkcióiban azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

Az elemeket / akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkumulátorokat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkumulátorok környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

#### Műszaki adatok:

- mérési kategória: CAT III 600 V
- biztosítékok: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V gyors; 5x20 mm, F 10 A / 600 V gyors
- környezeti hőmérséklet és páratartalom: 0 ~ 40 ° C (<80 % relatív páratartalom)
- kijelző: 3 1/2 digits LCD kijelző; túlerhelés elleni védelem: PTC védelem (ellenállás- és frekvenciamérésnél)
- tápellátás: 9 V elem (6F22)
- mérési tartomány feletti jel: „OL” felirat a kijelzőn
- polaritásjelzés: „-“ jel jelenik meg, negatív polaritás esetén
- lemerült telep: ikon jelenik meg a kijelzőn
- méret: 140 mm x 67 mm x 30 mm , súly: kb. 112 g

SK

**Všeobecné informácie:** Tento digitálny multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy EN 61010-1. Spĺňa prísné kategórie merania 600V CAT III. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteli bezpečnostné predpisy. CAT IV: merania na zdrojoch nízkeho napäťia. Napr.: elektromer, rozvádzacie skrinky, primárne ochranné zariadenia pred prepäťím. CAT III: merania na inštaláciach budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie kálov, zbernice, prepínač, rozvodná krabica s prepäťovou ochranou, atď. CAT II: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvody s nízkym napäťom. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia. CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na sieť.

**A Pozor!** Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné používanie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok väzne zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používať meraci hrot, ktorý je pribalený k multimeteru. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v neporušenom stave.

#### Bezpečnostné značky



Dôležité upozornenie!



Precítajte si návod na použitie!



Striedavý prúd



Jednosmerný prúd



Uzemnenie



Dvojitá izolácia



(II. trieda ochrany)



Chránená tavnou poistkou,



výmena podla návodu na použitie

#### Údržba

Pri otváraní vonkajšieho krytu multimetera alebo odstraňovaní krytu puzdra na batérie, najprv vytiahnite meraci hrot. Pred otvorením multimetera odstráňte batérie a ubezpečte sa, že nie je statický elektrický náboj, aby sa súčiastky multimetera nepoškodili. Pred otvorením multimetera si musíte uvedomiť, že v niektorých kondenzátoroch multimetera mohlo zostať nebezpečné napätie aj vtedy, keď je multimeter vypnutý. Kalibráciu, údržbu a ostatné úkony zverte len takému odborníkovi, ktorý pozná multimeter a vie o nebezpečnosti údružného prúdom. Keď multimeter dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie a neskladujte v priestoroch s vysokou teplotou resp. vlhkosťou. V prípade potreby vymeňte tavnú poistku s nasledovnými parametrami:

F1: 5x20 mm, F250 mA / 600 V, F2: 5x20 mm, F10 A / 600 V  
Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo

rozpušťadlo. Používajte len vlhkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

#### Počas používania

- Keď prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencie, berte do úvahy, že fungovanie multimetra môže byť nestabilná alebo môže signalizovať parouchu.
  - Nikdy neprekročte bezpečnostné hranicné hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.
  - Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zafixovania.
  - Odstráňte z elektrického obvodu a vybíte kondenzátory s vysokým napäťom pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia, diódy alebo kapacity.
  - Budte veľmi opatrní, keď pracujete s hoľným káblom alebo panelom.
  - Keď spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav na prístroji, multimeter ihned vypnite a treba ho opraviť.
  - Keď hranice merania nie sú známe, nastavte otočný prepínač meracích hraníc na najvyšší stupeň, respektívne kde je možné, zvolte režim automatických meracích hraníc.
  - Pred otocením otočného spínača odstráňte meraci hrot z meraného elektrického obvodu.
  - Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napäťom.
  - Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovaných bodoch môže byť vysoké amplitudové prechodné napätie, ktoré môžu poškodiť multimeter.
  - Keď merané napätie prekračuje 60 V DC alebo 30 V AC efektívne hodnoty, budte opatrní, aby ste predišli údružnému prúdom.
  - Keď sa na displeji objaví symbol batérie, batériu treba ihned vymeniť.
  - Nízke napätie batérie môže spôsobiť chyby v meraní, údružnému prúdom alebo nebezpečenstvu úrazu.
  - Počas merania sa prstami nedotýkajte pripojovacích zásuviek.
  - Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.
  - Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napäťia).
  - Keď meriate napätie typu CAT III, napätie nemôže prekročiť 600 V.
- #### Všeobecný popis
- Tento meraci prístroj má 3½ digitový, 7 segmentový displej. Môže sa používať na meranie jednosmerného prúdu, striedavého prúdu, jednosmerného napäťia, striedavého napäťia, odporu, frekvencie, kapacity, diódy a prerušenia. Maximálna nameraná hodnota sa môže uložiť, disponuje s podsvietením a automatickým zmenením hraníc merania. Nameraná hodnota sa môže uložiť na displej. Automaticky sa vypne.

## Symbole na displeji



Tlačidlá

**FUNC**

nízke napätie napájania
negatívna vstupná polarita
striedavé napätie/striedavý prúd
jednosmerné napätie/jednosmerný prúd
testovanie diódy
testovanie prerušenia
automatická zmena meracích hraníc
uložená nameraná hodnota
uložená maximálna hodnota
meranie napäťia
meranie prúdu
meranie odporu
meranie frekvencie

**MAX**

Ked' v danej pozícii otočného spínača je viac funkcií, týmto tlačidlom môžete zvoliť želanú funkciu. Každým stlačením tlačidla preskočíte na ďalšiu funkciu.

**Stlačením tlačidla uloží na displeji najvyššiu nameranú hodnotu. Na displeji sa objavi symbol . Ďalším stlačením tlačidla sa údaj vymaze a multimeter vystúpi z funkcie.**

Poznámka: skutočná hodnota nie je najvyššia. Stlačením tlačidla uloží na displeji nameranú hodnotu. Jeho ďalším stlačením alebo

zmenou funkcie sa údaj vymaze.

Podsvietenie: podržte tlačidlo 1 sekundu.

**Vstupné zásuvky**

**COM**

spoločná zásuvka (negatívna) na všetky merania (COM)



vstup (pozitívny) na meranie napäťia, odporu, prúdu, frekvencie a diódy

**10 A**

vstup (pozitívny) prúdu (200 mA - 10 A)

**FUNKCIE**

**Funkcia šetrenia batérie**

S cieľom šetriť energiu multimetrov – ked' neprebieha meranie alebo zmena funkcie – cca. po 15 minútach sa automaticky vypne. Pred vypnutím do 1 minúty prístroj toto signalizuje 5 krátkymi pípnutiami, potom zaznie zvukový signál a prístroj sa vypne.

**Meranie jednosmerného napäťia ()**

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu merania jednosmerného napäťia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu. Poznámka: môže nastať nestabilné zobrazenie, najmä pri 200 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

Hranica merania	Rozlišenie	Presnosť*
200 mV	0,1 mV	±(0,5% odchýlka + 2 digity)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0,8% odchýlka + 2 digity)

Ochrana proti preťaženiu: používanie iskrište (na napätie nad 1500 V)

**Meranie jednosmerného prúdu ()**

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte náležite rôznym meraným hodnotám prúdu a nastavte otočný spínač:

Meraná súčasť prúdu	Pripojenie červeného meracieho hrotu (zásuvka)	Nastavenie otočného spínača
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu jednosmerného prúdu (). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete merať prúd, a pripojte meraci hrot na body merania.

**Hranica merania** | **Rozlišenie** | **Presnosť\***

200 μA	0,1 μA	±(1,2% odchýlka + 3 digity)
2 mA	1 μA	
20 mA	10 μA	
200 mA	100 μA	
10 A	10 mA	±(2,0% odchýlka + 5 digity)

Ochrana proti preťaženiu: F250 mA / 600 V poistka pri zásuvke ; F10 A / 600 V poistka pri zásuvke „10 A“. Maximálny vstupný prúd: pri zásuvke : 250 mA DC alebo AC RMS; pri zásuvke „10 A“: 10 A DC alebo AC RMS. Ked' nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd, a medzi dvoma meraniami musí uplynúť aspoň 5 minút.

**Meranie striedavého napäťia ()**

Pripojte červený meraci hrot do zásuvky , čierny do zásuvky "COM". Nastavte otočný prepínač na funkciu striedavého napäťia. Pripojte meracie hroty k elektrickému obvodu. Poznámka: môže nastať nestabilné zobrazenie, najmä pri 200 mV hranici merania, keď na meraný elektrický obvod nie je pripojený meraci hrot.

**Hranica merania** | **Rozlišenie** | **Presnosť\***

2 V	1 mV	±(1% odchýlka + 3 digity)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% odchýlka + 3 digity)

Ochrana proti preťaženiu: používanie iskrište (na napätie nad 1500 V). Rozsah merania: 40 Hz - 200 Hz

**Meranie striedavého prúdu ()**

Pripojte čierny meraci hrot do zásuvky "COM". Červený meraci hrot pripojte náležite rôznym meraným hodnotám prúdu a nastavte otočný spínač:

Meraná súčasť prúdu	Pripojenie červeného meracieho hrotu (zásuvka)	Nastavenie otočného spínača
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu striedavého prúdu

(A). Prerušte elektrický obvod, v ktorom chcete merať prúd, a pripojte merací hrot na body merania.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 µA	0,1 µA	±(2,5% odchýlka + 5 digitov)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Ochrana proti preťaženiu: F250 mA / 600 V poistka pri zásuvke [ ] ; F10 A / 600 V poistka pri zásuvke „10 A“.

Maximálny vstupný prúd: pri zásuvke [ ]: 250 mA DC alebo AC RMS; pri zásuvke „10 A“: 10 A DC alebo AC RMS.

Keď nameraný prúd je väčší ako 5 A, priebežný čas merania nemôže byť viac ako 10 sekúnd, a medzi dvoma meraniami musí uplynúť aspoň 5 minút.

Rozsah merania: 40 Hz – 400 Hz

### Meranie frekvencie

Pripojte červený merací hrot do zásuvky [ ], čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na funkciu „Hz“. Pripojte merací hrot k elektrickému obvodu, ktorý chcete merať.

Hranica merania	Felbontás	Presnosť
20 kHz	10 Hz	±(1,5% odchýlka +5 digitov)

Vstupný signál: min. 500 mV

### Testovanie diódy a prerušenia

Testovanie diódy: pripojte červený merací hrot do zásuvky [ ], čierny do zásuvky "COM" (červený merací hrot má "+" polaritu). Nastavte otocný prepínač na [ ]. Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu testovania diódy ( [ ]). Pripojte červený merací hrot na anódou diódy, čierny merací hrot na katódu. Na displeji sa asi objaví svorkové napätie diódy. Keď pripojenie je opačné, na displeji sa objaví nápis "OL".

Testovanie prerušenia obvodu: pripojte červený merací hrot do zásuvky [ ], čierny do zásuvky "COM". Nastavte otocný prepínač na [ ]. Pomocou tlačidla „FUNC“ nastavte funkciu testovania prerušenia ( [ ]). Meracím hromotom sa dotknite testovaného elektrického obvodu. Keď elektrický obvod je pripojený k napájacej jednotke, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merať. Skrat (meno ako 100 Ω) signalizuje zabudované zvukové signalačné zariadenie.

Funkcia	Rozlíšenie	Okolie merania
[ ]	1 mV	prúd merania: okolo 1 mA napätie naprázdno: okolo 1,48 V
[ ]	pod 100 Ω signalizuje zabudované zvukové signalačné zariadenie	napätie naprázdno je nižšie ako 500 mV

### Meranie odporu (Ω)

Pripojte červený merací hrot do zásuvky [ ], čierny do zásuvky "COM" (červený merací hrot má polaritu "+"). Nastavte otocný prepínač na „Ω“. Keď odpor, ktorý chcete merať, je pripojený k elektrickému obvodu, tak vypnite zdroj prúdu a vybite kondenzátory pred tým, než začnete merať.

Hranica merania	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% odchýlka + 2 digit)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	±(1,0% odchýlka + 2 digit)
20 MΩ	10 kΩ	

### Výmena batérie a poistky

Keď sa na displeji objaví znak [ ] , tak treba vymeniť batériu. Zriedkakedy vznikne potreba výmeny poistky, problém môže spôsobiť nesprávne používanie. Pred výmenou batérie/poistky vypnite prístroj, vytiahnite meracie hroty. Pri výmene batérie odstráňte skrutku zo zadného panelu. Pri výmene poistky najprv vyberte prístroj z pudzra, potom odstráňte skrutky zo zadného panelu. Vymerite batériu/poistku. Dabajte na správnu polaritu batérií. Priskrutkujte zadný panel späť.

### Upozornenie

Pred otvorením prístroja sa vždy ubezpečte, že ste meracie hroty odstránili z meraného obvodu!. Priskrutkujte skrutky späť, aby prístroj fungoval počas používania stabilne, odstráňte tým nebezpečenstvo úrazu!

**Prislušenstvo:** • návod na použitie • merací hrot • 9 V batéria (6F22) • krabica



Výrobok nevyhľadajte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie!

Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Batérie / akumulátory nesmiete vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto cinnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

### Technické údaje

- kategória merania: CAT III 600 V
- poistky: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V rýchla; 5x20 mm, F 10 A / 600 V rýchla
- okolitá teplota a vlhkosť vzduchu: 0 ~ 40 ° C (<80 % relativná vlhkosť)
- displej: 3 1/2 digitový LCD displej
- ochrana proti preťaženiu: PTC ochrana (pri meraní odporu a frekvencie)
- napájanie: 9 V batéria (6F22)
- znak merania nad hranicou: "OL" nápis na displeji
- znak polarity: objavi sa znak "+", v prípade negatívnej polarity
- vybitá batéria: objavi sa na displeji ikona [ ]
- rozmer: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- hmotnosť: cca. 112 g

RO

**Informații generale:** Acest multimetru digital corespunde, din construcție, cerințelor de siguranță în exploatare cuprinse în standardul EN 61010-1. În ceea ce privește protecția la supratensiuni, este destinat măsurării și afișării mărimilor electrice din categoria CAT III / 600 V. Înaintea folosirii aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și respectați regulile de siguranță în exploatare. CAT IV: măsurători efectuate asupra surselor de joasă tensiune – de ex. contoare de curent, cutii de jonctiune, dispozitive de protecție primară la supratensiuni, CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalații electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, sine de montaj, relee electromagnetice, cutii selective pentru protecție la supracurenji etc. CAT II: măsurători în circuite electrice conectate în mod nemijlocit la rețelele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile și dispozitive similare; CAT I: măsurători în circuite electrice care nu sunt conectate în mod nemijlocit la rețele de alimentare cu tensiune electrică.

**Atenție:** Instrucțiunile de utilizare conțin informații și avertismente referitoare la exploatarea în condiții de siguranță, precum și la întreținerea aparatului. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și asigurați-vă că le-ați înțeles în mod corect. Înțelegerea deficitară a instrucțiunilor și nerespectarea avertismentelor poate provoca accidente grave și/sau daune materiale. Pentru a garanta siguranța dumneavoastră, Vă rugăm, folosiți cablurile de măsurare livrate ca accesorii ale multimetrului. Înaintea punerii în funcțiune, Vă rugăm, verificați starea aparatului și asigurați-vă că nu a suferit nici o avârare.

#### Simboluri referitoare la siguranța în exploatare



Avertisment important!

Citii cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare!



Curent alternativ



continuu



Bornă pentru



împărtăiere



Izolată dublă

(clasa a II-a de protecție la atingere)



Protecție cu siguranță fuzibilă. Schimbarea siguranței se va efectua conform instrucțiunilor de utilizare.

#### Întreținerea aparatului

Înaintea desfacerii carcăsei aparatului sau a îndepărțării componențelor bateriei, îndepărtați cablurile de măsurare. Înaintea deschiderii multimetrului, îndepărtați bateria și convingeți-vă că aparatul nu este încărcat static. În acest fel, veți putea evita deteriorarea componentelor multimetrului. La deschiderea multimetrului trebuie să aveți în vedere faptul că anumite condensatoare din compoziția acestuia pot fi încărcate la o tensiune periculoasă, chiar dacă aparatul a fost opri. Calibrarea, întreținerea și depanarea multimetrului, precum și alte operații similare pot fi efectuate doar de către un specialist care cunoaște cu temeinicie funcționarea aparatului și pericolele electrocutării. Dacă nu veți folosi multimetrul o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți bateria și depozitați aparatul într-o încăperă cu temperatură ambientă și umiditate relativă moderată. Dacă este necesar, înlocuiți (după caz) siguranțele fuzibile cu siguranțe având următorii parametri: F1: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V, F2: 5x20 mm, F10 A / 600 V. Nu utilizați nici un fel de material sau instrument abraziv și nici solventii pentru curățarea aparatului. Curățați multimetrul cu o cărpă ușor înmuiață în apă sau într-un detergent slab.

#### Exploatarea aparatului

Dacă folosiți aparatul în zone sau incinte unde există interferențe electromagnetice puternice, va trebui să luati în considerare faptul că funcționarea multimetrului va putea

deveni instabilă sau aparatul ar putea afișa un mesaj de eroare.

- Depășirea limitelor superioare ale domeniilor de măsurare indicate în aceste instrucțiuni de utilizare este interzisă.
- Este interzisă utilizarea aparatului cu panoul din spate demontat sau fixat în mod necorespunzător.
- În cazul măsurării rezistenței sau capacitatății electrice a componentelor, precum și a verificării diodelor sau a testării continuității circuitelor, întrerupeți în prealabil tensiunea de alimentare a circuitelor asupra căroră veți efectua măsurătorile și deschideți condensatoarele cu tensiune nominală înaltă.
- Procedați cu deosebită grijă în cazul măsurătorilor efectuate în circuitele care au în componentălor lor conductoare fără izolație sau sine de montaj.
- Dacă se observă vreun fenomen neobișnuit legat de funcționarea multimetrului, va trebui să opriți imediat aparatul și va trebui să-l duceti la reparat.
- Dacă nu cunoașteți valoarea maximă posibilă a mărimii (electrice) pe care urmează să o măsurăti, verificați domeniul de măsurare maxim al multimetrului în cazul mărimii respective pentru a evita situația în care mărimea măsurată depășește chiar și limita superioară a acestui domeniu și a putea regla - în caz contrar - comutatorul rotativ la domeniul maxim disponibil. Oricum, dacă este posibil, selectați reglajul automat al domeniului de măsurare.
- Înaintea rotiri comutatorului, întrerupeți legătura dintre terminalele de măsurare și circuitul de măsurat.
- Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor și/sau testarea continuității circuitelor se va efectua întotdeauna doar după întreruperea tensiunii de alimentare a circuitelor asupra căroră veți efectua măsurătorile.
- În cazul în care efectuați măsurători în circuitele unui receptor de televiziune sau într-un circuit de curent alternativ, nu pierdeți din vedere faptul că amplitudinea tensiunii care trece printre punctele de măsurare poate fi foarte mare și că aceste varfuri de tensiune pot deteriora multimetrul.
- În vederea evitării pericolului electrocutării, procedați cu atenție sporită în cazul măsurării tensiunilor ce depășesc valoarea de 60 V CC sau 30 V CA valoare efectivă.
- În situații în care pe afișajul digital apare simbolul baterei, aceasta trebuie înlocuită imediat.
- Dacă tensiunea furnizată de baterie este scăzută, pot apărea erori de măsurare sau pot surveni diferite accidente, cum ar fi electrocutarea persoanei care lucrează cu aparatul.
- În cazul efectuării măsurătorilor, jineți-vă degetele căt mai departe de bornele aparatului.
- Utilizarea multimetrului în apropierea gazelor, vaporilor sau pulberilor care prezintă pericol de explozie este interzisă.
- Funcționarea corectă a aparatului trebuie verificată înaintea fiecărei utilizări (de ex. prin măsurarea unei tensiuni cunoscute).
- În cazul măsurării tensiunilor de tip CAT III, tensiunea maximă admisibilă este de 600 V.

#### Descrierea generală a aparatului

Acest multimetru digital a fost prevăzut cu un afișaj cu 7 segmente (SSD) de 3½ cifre. Este destinat măsurării curentului continuu, curentului alternativ, tensiunii continue, tensiunii alternative, frecvenței și rezistenței electrice. Totodată, aparatul permite și verificarea diodelor sau testarea continuității circuitelor. Multimetru este capabil să memoreze valoarea maximă a mărimii măsurate și să comute în mod automat între diferențele domenii de măsurare aferente parametrului verificat la momentul respectiv. De asemenea, și valoarea măsurată (în sine) poate fi memorată pe afișaj, acesta din urmă fiind prevăzut cu iluminare de fundal. În plus, aparatul se decuplează în mod automat după un anumit

interval de timp preșezat din fabrică.

#### Semnificația simbolurilor care apar pe afișaj



- baterie descărcată
- polaritate negativă a mărimii de intrare
- tensiune alternativă/curant alternativ
- tensiune continuă/curant continuu
- verificarea diodelor
- testarea continuității circuitelor
- comutarea automată a domeniului de măsurare
- valoarea măsurată a fost memorată
- valoarea maximă a mărimii măsurate a fost memorată
- măsurarea tensiunii

µA, mA, A măsurarea intensității curentului

Ω, KΩ, MΩ măsurarea rezistențelor/resistențelor

KHz măsurarea frecvențelor

#### Funcțiile butoanelor

**FUNC** Dacă unei anumite poziții a comutatorului rotativ îi corespund mai multe funcții secundare, selectarea funcției secundare dorite se va efectua prin acționarea acestui buton. Comutarea între funcții secundare permise se va face prin apăsarea repetată a butonului.

**MAX** La apăsarea acestui buton, pe afișaj se va memora valoarea maximă a mărimii măsurate la momentul respectiv. Acest fapt va fi indicat și de apărarea simbolului luminos . O nouă apăsare a butonului va determina stergerea datei memorate și dezactivarea funcției.

Observație: valoarea măsurată a mărimii respective nu coincide cu valoarea de vârf a acesteia.

**HOLD** La apăsarea acestui buton, pe afișaj se va memora valoarea măsurată. O nouă apăsare a butonului sau comutarea la o altă funcție va determina stergerea datei memorate.

Luminarea de fundal: pentru activarea ei, butonul se va fi apăsat timp de o secundă.

#### Borne de intrare

**COM** borna (de intrare negativă) comună pentru toate mărimile măsurate (COM)

borna (de intrare pozitivă) pentru măsurarea tensiunii, rezistențelor/resistențelor, curentului și frecvenței, precum și pentru verificarea diodelor

**10 A** borna (de intrare pozitivă) pentru măsurarea curentelor cu intensitatea cuprinsă în intervalul de valori 200 mA – 10 A

#### FUNCII – Funcția de economisire a bateriei

Dacă nu se efectuează nici o măsurătoare, sau nu se comută la o funcție nouă, multimețul se va decupla în mod automat după aproximativ 15 de minute. Utilizatorul va fi avertizat în legătură cu acest fapt prin 5 semnale sonore (fluirături scurte) cu 1 minut înainte de decuplare, iar decuplarea va fi însoțită, de asemenea, de emiterea unui semnal sonor. Funcția servește la economisirea energiei bateriei și extinderea duratei de viață a acesteia.

#### Măsurarea tensiunii continue

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna , iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția

aferentă măsurării tensiunii continue. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat. Observație: S-ar putea ca valoarea afișată să devină instabilă, în special în cazul domeniului de măsurare cu limită superioară de 200 mV, în situația în care cablul de măsurare nu a fost legat în mod efectiv la circuitul de măsurat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 mV	0,1 mV	±(0,5% + 2 unități)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0,8% + 2 unități)

Protecția la suprasarcină: cu eclator (pentru tensiuni ce depășesc 1500 V).

#### Măsurarea curentului continuu

Conectați cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Conectați cablul de măsurare de culoare roșie în funcție de domeniul de valori în care se incadrează intensitatea curentului care va fi măsurat și reglați comutatorul rotativ în mod corespunzător, deci în maniera arătată în tabelul de mai jos:

Domeniul de valori în care se incadrează valoarea efectivă a curentului alternativ care va fi măsurat	Borna care trebuie conectat cablul de măsurare de culoare	Pozitia în care trebuie adus comutatorul rotativ
0 – 2 mA		
2 – 200 mA		
0,2 – 10 A	10 A	

Selectați funcția de măsurare a curentului continuu prin intermediul butonului „FUNC”. Întrerupeți circuitul în care dorîți să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ati întrerupt circuitul (unde dorîți să efectuați măsurătoarea).

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 µA	0,1 µA	±(1,2% + 3 unități)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(2,0% + 5 unități)

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă F250 mA / 600 V – în cazul bornei , siguranță fuzibilă F10 A / 600 V – în cazul bornei „10 A”. Curentul de intrare maxim admisibil: 250 mA DC sau 250 mA RMS CA – în cazul bornei ; 10 A DC sau 10 A RMS CA – în cazul bornei „10 A”. Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 5 A, durata măsurării continue nu va depăși 10 secunde. În plus, va trebui să intervalejo sau pauză de 5 minute între două măsurători successive în cazul curentelor de această intensitate.

#### Măsurarea valorii efective a tensiunii alternative

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna , iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția aferentă măsurării tensiunii alternative. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat. Observație: S-ar putea ca valoarea afișată să devină instabilă, în special în cazul domeniului de măsurare cu limită superioară de 200 mV, în situația în care cablul de măsurare nu a fost legat în mod efectiv la circuitul de măsurat.

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
2 V	1 mV	±(1% + 3 unități)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% + 3 unități)

Protecția la suprasarcină: cu eclator (pentru tensiuni ce depășesc 1500 V). Intervalul frecvențelor de măsurare: 40 Hz – 200 Hz.

#### Măsurarea valorii efective a curentului alternativ

Conectați cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Conectați cablul de măsurare de culoare roșie în funcție de domeniul de valori în care se incadrează valoarea efectivă a curentului alternativ care va fi măsurat și reglați comutatorul rotativ în mod corespunzător, deci în maniera arătată în tabelul de mai jos:

Domeniu de valori în care se incadrează valoarea efectivă a curentului alternativ care va fi măsurat	Borna la care trebuie conectat cablul de măsurare de culoare	Pozitia în care trebuie adus comutatorul rotativ
0 – 2 mA		
2 – 200 mA		
0,2 – 10 A	10 A	

Selectați funcția de măsurare a curentului alternativ (), prin intermediul butonului „FUNC”. Întrerupeți circuitul în care dorii să efectuați măsurătoarea și conectați cablurile de măsurare la punctele în care ati întrerupt circuitul (unde dorii să efectuați măsurătoarea).

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 µA	0,1 µA	±(2,5% + 5 unități)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Protecția la suprasarcină: siguranță fuzibilă F250 mA / 600 V – în cazul bornei „+”, siguranță fuzibilă F10 A / 600 V – în cazul bornei „10 A”. Curentul de intrare maxim admisibil: 250 mA DC sau 250 mA RMS CA – în cazul bornei „+”, 10 A DC sau 10 A RMS CA – în cazul bornei „10 A”. Dacă intensitatea curentului măsurat depășește 5 A, durata măsurării continuă nu va depăși 10 secunde. În plus, va trebui să intercalezi o pauză de 5 minute între două măsurători successive în cazul curentelor de această intensitate.

Intervalul frecvențelor de măsurare: 40 Hz – 400 Hz.

### Măsurarea frecvențelor

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna , iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția „Hz”. Conectați cablurile de măsurare la circuitul de măsurat.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
20 kHz	10 Hz	±(1,5% + 5 unități)

Nivelul semnalului de la intrare: min 500 mV.

### Verificarea diodelor și testarea continuității circuitelor

**Verificarea diodelor:** Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna ,

iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie este pozitivă, „+“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția . Selectați funcția de verificare a diodelor (), prin intermediul butonului „FUNC”. Conectați cablul de culoare roșie la anodul diodeli care urmărează să fie verificată, iar cablul de culoare neagră la catod. După acestea, multimetrul va afișa cu aproximație tensiunea de polarizare (directă) a diodei. Dacă ati conectat cablurile de măsurare cu polaritatea inversă, pe afișaj va apărea mesajul „OL”.

**Testarea continuității circuitelor:** Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna , iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. Reglați comutatorul rotativ în poziția . Selectați funcția de testare a continuității circuitelor (), prin intermediul butonului „FUNC”. Atingeți cu terminalele cablurilor de măsurare circuitul de măsurat. Dacă circuitul este legat la o sursă de alimentare cu tensiune electrică, decuplati tensiunea de alimentare și descărcați condensatoarele înaintea începerii măsurătorii. În caz de scurtcircuit (rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω), aparatul va emite un semnal sonor.

Funcția	Rezoluția	Condiții de măsurare
	1 mV	Intensitatea curentului de măsurare: aproximativ 1 mA. Tensiunea de mers în gol: aproximativ 1,48 V.
	La o rezistență electrică inferioară valorii de 100 Ω, aparatul va emite un semnal sonor.	Tensiunea de mers în gol: inferioară valorii de 500 mV.

### Măsurarea rezistențelor/rezistoarelor (Ω)

Conectați cablul de măsurare de culoare roșie la borna , iar cablul de măsurare de culoare neagră la borna „COM”. (Polaritatea predefinită a cablului de culoare roșie

este pozitivă, „+“.) Reglați comutatorul rotativ în poziția „Ω“. Dacă rezistorul care va fi măsurat face parte dintr-un circuit, scoateți circuitul de sub tensiune și descărcați toate condensatoarele din compoziția acestuia înaintea începerii măsurătorii.

Domeniu de măsurare	Rezoluția	Precizia de măsurare
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% + 2 unități)
2 kΩ	1 Ω	
200 kΩ	10 Ω	
2 MΩ	100 Ω	
20 MΩ	1 kΩ	±(1,0% + 2 unități)
	10 kΩ	

### Înlăturarea bateriilor și a siguranțelor fusibile

Dacă pe afișaj apare simbolul iconografic , va trebui să schimbați bateria. Siguranța fusibilă va trebui înlocuită doar în cazuri rare, de regulă în urma unor erori comise în exploatarea aparatului. Înaintea schimbării bateriei sau a siguranțelor, opritii multimetrul și îndepărtați cablurile de măsurare. În cazul schimbării bateriei, desfaceți surubul de pe panoul din spate al aparatului. În cazul schimbării siguranței, desfaceți surubul de pe panoul din spate al aparatului, după care scoateți multimetrul din teaca protecțoare urmând să desfaceți și celelalte suruburi de pe panoul din spate al aparatului. Schimbați bateria/siguranța. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă a bateriei. Dupa acestea, fixați panoul din spate al multimetrului cu suruburile aferente.

### Avertismente

Înaintea deschiderii aparatului, asigurați-vă că ati întrerupt legătura electrică dintre terminalele de măsurare ale multimetrului și circuitul de măsurat! Înșurubați la loc suruburile panoului din spate pentru a asigura funcționarea stabilă a multimetrului și a evita posibile accidente!

### Accesorii:

- instrucțiunile de utilizare • cablurile de măsurare • 1 buc. baterie de 9 V (6F22) • cutie Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului !



Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la lojii distribuitorilor care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare.

Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice.Prim aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind pe producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

### Date tehnice

- Categoria de supratensiune: CAT III / 600 V.
- Siguranță fusibile: siguranță rapidă 5x20 mm, F250 mA / 600 V; siguranță rapidă 5x2 mm, F10 A / 600 V.
- Temperatura ambientă de funcționare și umiditatea relativă a aerului: 0 – 40°C (umiditatea relativă [RH]: < 80%).
- Afișaj: afișaj digital LCD de 3½ cifre, cu 7 segmente (SSD).
- Protecția la suprasarcină: cu termistor PTC (la măsurarea rezistențelor/rezistoarelor și a frecvenței).
- Tensiunea de alimentare: 1 buc. baterie de 9 V (6F22).
- Semnalizarea depășirii limitelor superioare a domeniului de măsurare: apariția mesajului „OL” pe afișaj.
- Semnalizarea pătrării inverse: apariția semnului „-“ pe afișaj în caz de polaritate negativă.
- Semnalizarea descărcării bateriei: apariția simbolului iconografic pe afișaj.
- Dimensiunile aparatului: 140 mm x 67 mm x 30 mm.
- Masa: aproximativ 112 g.

SRB

## Osnovne informacije

Ovaj multimetar je projektovan tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda EN 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 600V CAT III. Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera. CAT IV: merenja kod niskonaponskih napajanja. Primer: merač potrošnje, razvodne kutije, uređaji se prvo stopenjem zaštitom prenapona. CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinski razvodnici, preklopnići, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd. CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji. CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu.

 **Pažnja!** Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merne kablove koji su priloženi uz ovaj multimetar. Molimo vas da se pre svake upotrebe uverite da uređaj i merni kablovi nisu oštećeni.

## Simboli sigurnosti

-  Bitna upozorenje!  
Pročitajte napisano u uputstvo do kraja!
-  Naizmenična struja
-  Jednosmerna struja
-  Uzemljenje
-  Dvostruka izolacija (II. klasa zaštite)
-  Zaštićen topnjivim osiguračem,  
zamena prema uputstvu

## Održavanje

Pre skidanja omota instrumenta ili pre skidanje držača baterija izvucite merne kablove. Pre otvaranja instrumenta izvadite bateriju, uverite se da nema statickog elektriciteta radi bezbednosti električnih komponenata instrumenta. Pre otvaranja instrumenta trebate znati da je možda ostao opasan napon u nekim napunjениm kondenzatorima, čak i onda ako je instrumenat isključen. Kalibraciju, održavanje ili popravku multimetra smet da radi samo stručno lice koje poznaje sastavne delove multimetra i sasvim je svestran opasnosti od strujnog udara. Ukoliko duže vreme ne koristite multimetar izvadite bateriju i ne skladište je na visokim temperaturama ili gde je visoka vlažnost vazduha. Po potrebi menjajte topnjive osigurače prema sledećim parametrima:

F1: 5x20 mm, F250 mA / 600 V

F2: 5x20 mm, F10 A / 600 V

Na uređaju ne primenjujte nikakva agresivna hemijska i mehanička sredstva. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu ili blagi deterdžent.

## U toku upotrebe

- Ako se multimetar koristi u jakom elektromagnetskom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i moguće je do dođe da greške u merenju.
- Nikada ne prekoracujte bezbedne granične vrednosti koje su opisane u uputstvu.
- Uradžaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopca, omota kada je rastavljena. Mereni strujni krug isključite iz struje i ispraznite kondenzatore ukoliko merite otpor, prekid, diodu ili kapacitet.
- Budite pažljivi kada radite sa golim provodnicima i šinama.
- Ukoliko primiti bilo kakvu nepravilnost pri merenju multimetar treba odmah isključiti i treba ga popraviti.
- Ukoliko merene vrednosti nisu poznate merenje treba početi sa najvećeg opsega merenja, ili birajte automatsko biranje opsega.
- Pre promene mernog opsega uvek odsrinite merne kablove sa mernog strujnog kruga.
- Nikada ne vršite merenja otpora ili prekida u strujnom krugu koji je pod naponom.
- Obratite pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim mernim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.
- Da bi sprečili strujni udar budite pažljivi ako se vrše merenja ako je napon veći od 60 V DC ili efektivnih 30 V AC.
- Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zameniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netaćna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.
- Prilikom merenja prste držite dalje od mernih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.
- Multimetar ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.
- Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).
- Ukoliko se meri napon tipa CAT III, napon ne sme da bude veći od 600 Volti

## Opšti opis

Ovaj multimetar je opremljen displejom sa  $3\frac{1}{2}$  cifre sa 7 segmentima. Upotrebljivo za merenje jednosmernog, naizmeničnog napona i struje, otpora, frekvencije, diode, prekida. Pogodna je za memorisanje maksimuma marenje vrednosti, poseduje

pozadinsko osvetljenje i automatsku promenu mernog opsegaa. Merena vrednost se može sačuvati na displeju. Automatsko isključenje.

### Simboli na displeju

	prazna baterija
	obrnuti ulazni polaritet
	naizmenični napon/naizmenična struja
	jednosmerni napon/jednosmerna struja
	ispitivanje diode
	ispitivanje prekida
	automatski merni opseg
	čuvanje merene vrednosti
	memorisana maksimalna merena vrednost
mV, V	merenje napona
µA, mA, A	merenje struje
Ω, KΩ, MΩ	merenje otpora
KHz	merenje frekvencije

### Tasteri

**FUNC** Ako su na određenom položaju obrtnog prekidača dostupne više funkcija ovim se tasterom može odabratи željenu funkciju. Pritisaknjem tastera se menjaju dostupne funkcije.

**MAX** Upotrebom ovog tastera može se prikazati najveća merena vrednost u toku merenja. Na displeju će se pojaviti simbol . Ponovnim pritiskom tastera ili menjanjem funkcije briše se pamćena vrednost.

Napomena: stvaramerena vrednost nije maksimalna vrednost.

**HOLD** Taster služi za čuvanje merene vrednosti na displeju. Ponovnim pritiskom tastera ili menjanjem funkcije briše se pamćena vrednost.

Pozadinsko osvetljenja: za aktiviranje taster treba držati pritisnuto 1 sekundu.

### Utičnice na uređaju

**COM** zajednička utičnica za sve  
dnosti (COM) (negativni pol)  
napon, otpor, struja, frekvencija i dioda  
(pozitivni pol)

**10 A** struja (200 mA -10 A) (pozitiv)

### FUNKCIJE

#### Funkcija za štednju baterije

Da bi baterija što duže trajala multimeter će se automatski isključiti ukoliko se ne vrši merenje. Automatsko isključenje se aktivira nakon isteka 15 min. Minut pre isključenja će se oglasiti 5 zvučna signala nako toga uz pratnju jednog zvučnog signala multimeter će se isključiti.

#### Merenje jednosmernog napona ()

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj za merenje jednosmernog napona. Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug. Napomena: moguće je nestabilan ispis (pre svega

u opsegu 200 mV) na displeju dok multimeter nije priključen na strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 mV	0,1 mV	±(0,5% odstupanje + 2 digita)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0,8% odstupanje + 2 digita)

Zaštita od preopterećenja: sa odvodnikom prenapona (iznad 1500 V)

#### Merenje jednosmerne struje ()

Crni merni kabel priključite u "COM" utičnicu. Zavisno od merene vrednosti crveni merni kabel priključite u odgovarajući utičnicu:

Merena struja	Utičnica za crveni merni kabel	Položaj obrtnog prekidača
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Tasterom „FUNC“ odaberite funkciju. Prekinite strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne tačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 µA	0,1 µA	±(1,2% odstupanje +3 digita)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(2,0% odstupanje +5 digita)

Zaštita od preopterećenja: F250 mA / 600 V osigurač na utičnicama; F10 A / 600 V osigurač na „10 A“ utičnicama.

Maksimalna ulazna struja: za utičnicu : 250 mA DC ili AC RMS; za utičnicu „10 A“: 10 A DC ili AC RMS

Ukoliko je merena struja slučajno veća od 5A dužina merenja ne sme da bude duža od 10 sekundi, i između dva merenja treba napraviti pauzu od 5 minuta.

#### Merenje naizmeničnog napona ()

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u "COM" utičnicu. Obrtni prekidač postavite u odgovarajući položaj. Napomena: moguće je instabilan ispis (pre svega u opsegu 200 mV) na displeju dok multimeter nije priključen na strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
2 V	1 mV	±(1% odstupanje + 3 digita)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% odstupanje + 3 digita)

Zaštita od preopterećenja: sa odvodnikom prenapona (iznad 1500 V). Merni opseg: 40 Hz - 200 Hz

#### Merenje naizmenične struje ()

Crveni merni kabel priključite u "COM" utičnicu. Zavisno od me-

rene vrednosti crveni merni kabel priključite u odgovarajuću utičnicu:

Merena struja	Uticnica za crveni merni kabel	Položaj obrtnog prekidača
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

Tasterom „FUNC“ odaberite funkciju . Prekinete strujni krug u kojem želite meriti struju i na merne lačke postavite pipalice.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 $\mu$ A	0,1 $\mu$ A	$\pm(2,5\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$
2 mA	1 $\mu$ A	
20 mA	10 $\mu$ A	
200 mA	100 $\mu$ A	
10 A	10 mA	

Zaštita od preopterećenja: F250 mA / 600 V osigurač kod utičnice; F10 A / 600 V osigurač kod „10 A“ utičnice.

Maksimalna ulazna struja: za utičnicu aljazton: 250 mA DC ili AC RMS; za utičnicu „10 A“: 10 A DC ili AC RMS

Ukoliko je merena struja slučajno veća od 5A dužina merenje ne sme da bude duža od 10 sekundi, i između dva merenja treba napraviti pauzu od 5 minuta.

Merni opseg: 40 Hz - 400 Hz

#### Merene frekvencije

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u „Hz“ položaj. Pipalice mernih kablova postavite na mereni strujni krug.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
20 kHz	10 Hz	$\pm(1,5\% \text{ odstupanje} + 5 \text{ digita})$

Ulazni napon: min. 500 mV

#### Ispitivanje diode i prekidača

Ispitivanje diode: Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u položaj, asterom „FUNC“ nameštite funkciju . Crvenu pipalicu stavite na anodu diode, crnu pipalicu na katodu. Na displeju će se moći očitati prag provođenja. Pri obmutom priključenju ispis je „OL“.

Ispitivanje prekidača: Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. Obrtni prekidač postavite u položaj. Tasterom „FUNC“ nameštite funkciju . Pipalice postavite na mereni strujni krug. Ukoliko je strujni krug povezan sa nekim ispravljačem prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore. Ukoliko je kratak spoj (manji, od 100  $\Omega$ ), oglašava se zvučni signal..

Funkcija	Rezolucija	Merno okruženje
	1 mV	Struja merenja: oko 1 mA Napon praznog hoda: oko 1,48 V
	Ispod 100 $\Omega$	Oglasava se zvučni signal: Napon praznog hoda: manja od 500 mV

#### Merjenje otpora ( $\Omega$ )

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u „COM“ utičnicu. (crvena pipalica je „+“ pol). Obrtni prekidač postavite u „ $\Omega$ “ položaj. Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo isključite napajanje, i ispraznite kondenzatore.

Merni opseg	Rezolucija	Tačnost
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm(0,8\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$
2 k $\Omega$	1 $\Omega$	
20 k $\Omega$	10 $\Omega$	
200 k $\Omega$	100 $\Omega$	
2 M $\Omega$	1 k $\Omega$	$\pm(1,0\% \text{ odstupanje} + 2 \text{ digita})$
20 M $\Omega$	10 k $\Omega$	

#### Zamena baterije i osigurača

Ako se na displeju pojavi ikonica potrebno je zameniti bateriju. Zamena osigurača je retka i uglavnom potiče iz neke greške prilikom merenja. Per početka zamene baterije ili osigurača prvo isključite uređaj i izvadite merne kablove. Za zamenu baterije izvadite šaraf sa zadnje strane multimetera. Prilikom zamene osigurača multimetar prvo izvadite iz futrole, pa nakon toga izvadite šarafe. Zamenite bateriju/osigurač. Pazači na polaritet postavite bateriju i sklopite multimeter.

#### Napomena

Pre nego što se uređaj rastavi uvek se uverite da su merni kablovi skinuti sa strujnog kruga! Nakon sklapanja uvek vratite šarafe da bi uređaj bio stabilan i bezbedan za rad!

**U prilogu:** • uputstvo za upotrebu • merni kablovi sa pipalicama • baterija 9 V (6F22) • kutija

Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštetiće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja!

Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i smosimo svu odgovornost.

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

#### Tehnički podaci

- kategorija merenja: CAT III 600 V
- osigurači: 5x20 mm, F 250 mA / 600 V brzi; 5x20 mm, F 10 A / 600 V brzi
- temperatura okoline i vlažnost vazduha: 0 - 40 °C (<80 % relativna vlažnost)
- displej: 3 1/2 cifra LCD displej
- zaštita od preopterećenja: PTC zaštita (otporni i frekvencija)
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol prilikom prekoračenja memog opsega: na displeju „OL“
- ispis polariteta: na displeju „-“ u slučaju obmutog polariteta
- prazna baterija: na displeju
- dimenzije: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- masa: oko 112 g (sa baterijom)

SLO

## Osnovne informacije

Ta multimeter je narejen tako da ustreza varnostnim zahtevam standarda EN 61010-1. Ustreza kategorijam merjenja 600V CAT III. Pred uporabo te naprave preberite navodilo in se pridružite opisanih varnostnih mer. CAT IV: merjenja pri nizkonapetostnih napajanjih. Primer: merilec porabe, razdelilne škatle, naprave s prvostopenjsko zaščito prenapetosti. CAT III: merjenja v objektih, pogonih. Primer: stacionarne naprave, razdelilne omarice, povezovanja, sinski razdelilniki, preklopniki, naprave za zaščito pred velikim tokom, razdelilne škatle itn. CAT II: merjenja v tokovnih krogih kateri so direktno povezani na nizkonapetostno omrežje. CAT I: merjenja v tokovnih krogih kateri niso direktno povezani na nizkonapetostno omrežje.

**A Pozor!** Navodilo vsebuje informacije o varnem rokovjanju, vzdrževanju in opombah . Pred uporabo preberite in si raztolmačite navodilo. Nerazumevanje napisanega navodila lahko ima težke posledice in škodo . Zaradi vaše varnosti Vas prosimo da uporabljate merilne kable kateri so priloženi tej napravi , multimetu . Prosimo Vas da pred vsako uporabo preverite napravo in merilne kable zaradi morebitnih poškodb.

## Simboli varnosti



Pomembna opozorila !



Preberite napisano v navodilih do konca !



Izmenični tok



Ozemljitev



Dvojna izolacija (II. klasa zaščite )



Zaščiten s talino varovalko , menjava opisana v navodilih.

## Vzdrževanje

Preden snemete ovitek naprave ali pred snemanjem držala baterij izvlecite merilne kable. Pred odpiranjem naprave izvlecite baterijo , prepričajte se ali obstaja statična elektrika zaradi varnosti električnih komponent instrumenta. Pred odpiranjem inštrumenta morate vedeti da bi lahko mogoče ostala nevarna napetost v nekaterih napojljenih kondenzatorjih, tudi če je naprava izklopljena. Kalibracijo, vzdrževanje ali popravilo multimetra lahko opravi samo strokovno usposobljena oseba katera pozna sestavne dele multimetra in se povsem zaveda nevarnosti pred električnim udarom. V kolikor dalj časa ne uporabljate multimeter izvlecite baterijo in ne skladiščite na visokih temperaturah ali tam kjer je visoka vlažnost zraka . Po potrebi menjajte talilne varovalke po naslednjih parametrih: F1: 5 x 20 mm, F250 mA / 600 V, F2: 5 x 20 mm, F10 A / 600 V

Za čiščenje naprave ne uporabljajte nikakršna agresivna kemična in mehanična sredstva. Za čiščenje uporabite samo vlažno kropo ali blagi detergent.

## Tekom uporabe

- Če se multimeter uporablja v močnem elektromagnetskem polju morate vedeti da merjenja lahko odstopajo in so možne napake pri merjenju .
- Nikoli ne prekoračite varnostne mejne vrednosti katera so opisana v navodilu .
- Napravo nikoli ne uporabljajte brez zadnjega pokrova, ovtka, kadar je razstavljen. Merjeni tokovni krog izklopi iz toka in izpraznite kondenzatorje v kolikor merite upor, prekinitev, diodo ali moč.
- Bodite previdni kadar delate z golimi prevodniki in šinami.
- V kolikor opazite kakršno koli nepravilnost pri merjenju ,multimeter je potreben takoj izklopliti in ga je potrebno popraviti.
- V kolikor merjene vrednosti niso znane , merjenje je potrebno začeti iz največjega obsega merjenja .
- Pred zamenjavo merilnega obsega vedno odstranite merilne kable iz merilnega tokovnega kroga.
- Nikoli ne izvajajte merjenja upora ali prekinitve v tokovnem krogu kateri je pod napetostjo .
- Bodite pozorni ker Vaša naprava morda ne bo delovala kadar se vršijo merjenja na nekaterih merilnih točkah pri TV ali napravah katerih lahko imajo napetost z veliko amplitudo.
- Za preprečitev električnega udara, bodite previdni, če ste opravili meritve, če je napetost večja kot 60 V DC ali afektivnih 30V AC .
- Če se pojavi simbol baterije na zaslonu ,baterijo je treba takoj zamenjati.
- Merjenje s staro baterijo lahko povzroči netočna merjenja, napake in v skrajnem primeru, električni udar.
- Pri merjenju "prste stran" od merilnih točk, terminalov in kovinskih predmetov.
- Multimeter ne uporabljaljte v eksplozivnem ozračju v prisotnosti plina, hlapov, prahu ki lahko eksplodira
- Zaradi pravilnih meritve pred vsako uporabo testirajte napravo (primer: z znano vrednostjo napetosti ).
- V kolikor se meri napetost vrste CAT III, napetost ne sme biti večja od 1000 Voltov; v primeru merjenja CAT IV napetosti , napetost ne sme biti večja od 600 Voltov.

## Spošni opis

Ta multimeter je opremljen z zaslonom z 3½ številke iz 7 segmentov. Uporabno za meritve enosmerne, izmenične napetosti in toka, upora , frekvence , diode, prekinitve. Primeren za ohranjanje maksimuma izmerjene vrednosti , vsebuje osvetlitev ozadja in avtomatsko spremembo merilnega obsega. Merjena vrednost se lahko shrani na zaslonu. Avtomsatki izklop .

## Simboli varnosti



prazna baterija



obrnjena vhodna polarnost



mV, V

µA, mA, A

Ω, KΩ, MΩ

kHz

Tasteri

FUNC

MAX

HOLD

Vtičnice na napravi

COM

skupna vtičnica za vse merjene vrednosti (COM) (negativni pol)

napetost, upor, tok, frekvence in dioda (pozitivni pol)

10 A tok (200 mA - 10 A) (pozitiv)

FUNKCIJE

Funkcija za varčnost baterije

Da bi baterija kar se da dje trajala multimeter se bo avtomatsko izklopil in kolikor se merjenje ne izvaja. Avtomatski izklop se aktivira po izteku 15 min. Minuto pred izklopm se bo oglasilo 5 zvočnih signalov potem pa uz spremljavo enega zvočnega signala se bo multimeter izklopil.

Merjenje enosmerne napetosti (V)

Rdeči merni kabel priklopite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj za merjenje enosmerne napetosti. Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog.

Opomba : možen je nestabilen izpis (predvsem v obsegu 200 mV) na zaslonu dokler multimeter ni priklpljen na tokovni krog

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 mV	0,1 mV	±(0,5% odstopanje + 2 digita)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(0,8% odstopanje + 2 digita)

Zaščita pred preobremenjenostjo: s prenapetostnim odvodnikom

izmenična napetost /izmenični tok  
enosmerna napetost /enosmerni tok  
preiskovanje diode  
preiskovanje prekinitve  
avtomatski merilni obseg  
ohranjanje merjene vrednosti  
ohranjena maksimalna merjena vrednost  
merjenje napetosti  
merjenje toka  
merjenje upora  
merjenje frekvence

(nad 1500 V)

Merjenje enosmerne toka (, )

Črni merilni kabel priključite v "COM" vtičnico. Odvisno od merjene vrednosti rdeči merilni kabel priključite v ustrezno vtičnico:

Merjeni tok	Vtičnica za rdeči merilni kabel	Položaj vrtljivega stikala
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

S stikalom „FUNC“ izberite () funkcijo. Prekinete tokovni krog v katerem želite meriti tok in na meme točke postavite tipalke .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 µA	0,1 µA	±(1,2% odstopanje + 3 digita)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	±(2,0% odstopanje + 5 digita)

Zaščita pred preobremenjenostjo: F250 mA / 600 V varovalka na vtičnici; F10 A / 600 V ovarovalka na „10 A“ vtičnici.

Maksimalni vhodni tok : za vtičnico : 250 mA DC ali AC RMS; za vtičnico „10 A“ : 10 A DC ali AC RMS.

V kolikor merjeni tok večji od 5A dolžina merjenja ne sme biti bolj dolga kot 10 sekund, in med dvema merjenjema je potrebno narediti pauzo od 5 minut.

Merjenje izmenične napetosti ()

Rdeči merilni kabel priklopite v vtičnico , črni v "COM" vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v ustrezno položaj. Opomba : možen je nestabilen izpis (predvsem v območju 200 mV) na zaslonu dokler multimeter ni priklpljen na tokovni krog .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
2 V	1 mV	±(1% odstopanje + 3 digita)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	±(1,2% odstopanje + 3 digita)

Zaščita pred preobremenjenostjo : z pobiralcem prenapetosti(nad 1500 V) . Merilni obseg 40 Hz -200Hz

Merjenje izmeničnega toka

Črni merilni kabel priključite v "COM" vtičnico. Odvisno od merjene vrednosti rdeči merilni kabel priključite v ustrezno vtičnico:

Merjeni tok	Vtičnica za rdeči merilni kabel	Položaj vrtljivega stikala
0 - 2 mA		
2 - 200 mA		
0,2 - 10 A	10 A	

S stikalom „FUNC“ izberite () funkcijo. Prekinete tokovni krog v katerem želite meriti tok in na meme točke postavite tipalke .

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 µA	0,1 µA	±(2,5% odstopanje +5 digita)
2 mA	1 µA	
20 mA	10 µA	
200 mA	100 µA	
10 A	10 mA	

Zaščita pred preobremenjenostjo: F250 mA / 600 V varovalka na vtičnicu; F10 A / 600 V varovalka na „10 A” vtičnici.

Maksimalni vhodni tok : za vtičnico : 250 mA DC ali AC RMS; za vtičnico „10 A”: 10 A DC ali AC RMS

V kolikor merjeni tok večji od 5A dolžina merjenja ne sme biti bolj dolga kot 10 sekund, in med dvema merjenjem je potrebno narediti pauzo od 5 minut.

Merini obseg 40Hz – 400Hz

### Merjenje frekvence

Rdeči merni kabel priklopite v vtičnico , črn v “COM” vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v „Hz%“ položaj. Tipalke merilnih kablov postavite na merjeni tokovni krog.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
20 kHz	10 Hz	±(1,5% odstopanje +5 digita)

Vhodna napetost: min. 500 mV

### Preiskovanje diode in prekinitive

Preiskovanje diode: Rdeči merni kabel priklopite v vtičnico , črn v “COM” vtičnico. (rdeča tipalka je “+” pol). Vrtljivo stikalo postavite v položaj. S stikalom „FUNC“ nastavite funkcijo . Rdečo tipalko postavite na anodo diode, črna tipalko na katodo. Na zaslunu se lahko očita prag prevodnosti. Pri obratnem priklopu je izpis „OL“

Preiskovanje prekinitive : Rdeči merni kabel priklopite v vtičnico , črn v “COM” vtičnico. Vrtljivo stikalo postavite v položaj. S stikalom „FUNC“ nastavite funkcijo . Tipalke postavite na merjeni tokovni krog .V kolikor je tokovi krog krug povezan s kakšnim usmernikom , pivo izklopite napajanje, in izpraznite kondenzatorje. V kolikor je karak特 stik (manjši, od 100 Ω), so oglaša zvočni signal.

Funkcija	Resolucija	Merilni krog
	1 mV	Tok merjenja: cca 1 mA Napetost praznega hoda: cca 1,48 V
	Izpod 100 Ω se oglaša zvočni signal	Napetost praznega hoda: manjša od 500 mV

Crveni merni kabel priključite u utičnicu , crni u “COM” utičnicu. (crvena pipalica je “+” pol). Obрni prekidač postavite u „Ω“ položaj. Ako je mereni otpornik u strujnom krugu prvo izklopite napajanje, in ispraznite kondenzatore.

### Merjenje upora (Ω)

Rdeči merilni kabel vstavite v vtičnico , črn v “COM” vtičnico.(rdeča tipalka je “+” pol). Vrtljivo stikalo postavite v „Ω“ položaj. Če je merjeni upornik v tokovnem krogu prvo izklopite napajanje, in ispraznite kondenzatorje.

Merilni obseg	Resolucija	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	±(0,8% odstopanje + 2 digita)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	±(1,0% odstopanje + 2 digita)
20 MΩ	10 kΩ	

### Menjava baterije in varovalki

Če se na zaslunu prikaže ikona potreben je zamenjati baterijo. Menjava varovalke je redka in v glavnem izhaja iz kakšne napake pri merjenju. Pred začetkom menjave baterije ali varovalke prvo izklopite napravo in izvlecite merilne kablove. Preden snemate zadnjo stran multimetra izvlecite vijak. Pred zamenjavo varovalke multimeter prvo izvlecite iz ovoja in potem izvlecite vijak. Izvlecite baterijo varovalko. Bodite pozorni na polmost pri vstavljanju baterije in izklopite multimeter.

### Opomba

Preden se naprava odpira vedno se prepričajte da so merni kabli izven tokovnega kroga! Po sestavljanju naprave vrnite vijke na svoje mesto zaradi stabilnosti naprave in varnega delovanja!

**Pričlenjen:** • navodilo za uporabo • merilni kabli s tipalkami • baterija 9 V (6F22) • škatla.



Napravam katerim je potekla življenska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva na ogrožanje zdravje ljudi in živali!

Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost. Iztršeni akumulatorji in bateriji se ne smejo zvreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlašanje iztršenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

### Tehnični podatki

- kategorija merjenja: CAT III 600 V
- varovalke : 5x20 mm, F 250 mA / 600 V hitre; 5x20 mm, F 10 A / 600 V hitre
- temperatura okolja in vlažnost zraka : 0 ~ 40 ° C (<80 % relativna vlažnost)
- zaslonski: 3 1/2 številka LCD zaslonski
- Zaščita pred preobremenjenostjo: PTC zaščita (upor in frekvenca)
- napajanje: 9 V baterija (6F22)
- simbol ob prekoračitvi merilnega obsega: na zaslunu „OL“
- izpis polarnosti : na zaslunu „-“ v primeru obrnje polarnosti
- prazna baterija: na zaslunu
- dimenzijske: 140 mm x 67 mm x 30 mm
- teža :cca 112 g (z baterijo)

home

**Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC®**

H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

**www.somogyi.hu** • Származási hely: Kína**Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400

**www.somogyi.sk** • Krajina pôvodu: Čína**Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195

Cluj-Napoca, județul Cluj, România,

Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337

Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489

**www.somogyi.ro** • Ţara de origine: China**Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.**

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija

Tel.: +381(0)24 686 270 • **www.elementa.rs**

Zemlja uvoza: Mađarska

Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

**Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64

Mail: office@elementa-e.si • **www.elementa-e.si**

Država porekla: Kitajska



SOMOGYI ELEKTRONIC®